

# MANUEL DE L'UTILISATEUR

# Transmetteur d'humidité et de température Vaisala HUMICAP® de la série HMT330



#### **PUBLIE PAR**

Vaisala Oyj Téléphone (int.): +358 9 8949 1 Boîte postale 26 Télécopie: +358 9 8949 2227

FIN-00421 Helsinki

Finlande

Visitez notre site Internet: http://www.vaisala.com/

#### © Vaisala 2008

Il est interdit de reproduire tout ou partie de ce manuel sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique (photocopie y compris) et il est interdit de communiquer son contenu à tout tiers sans l'accord préalable écrit du propriétaire du copyright.

Le contenu peut être modifié sans avis préalable.

Veuillez remarquer que ce manuel ne crée aucune obligation légale pour Vaisala envers le client ou l'utilisateur final. Tous les engagements légaux et contractuels sont exclusivement inclus dans le contrat de fourniture applicable ou les Conditions de vente.

Ce texte est une traduction de la version originale en langue anglaise. En cas de doute, la version anglaise du manuel fait foi et non pas la traduction.

### Table des matières

CHAPITRE 1		
<b>GENERALI</b>	TES	11
	A propos de ce Manuel	11
	Contenu de ce Manuel	
	Considérations générales de sécurité	
	Commentaires	12
	Précautions de sécurité liées au produit	13
	Protection contre les ESD	13
	Conformité aux normes	14
	Transmetteurs avec interface LAN ou WLAN	
	Transmetteurs avec interface WLAN	14
	Recyclage	15
	Marques déposées	15
	Contrat de licence	
	Garantie	
	Odi di ide	10
OLIA DITRE (		
CHAPITRE 2		
SYNTHESE	DU PRODUIT	
	Présentation du HMT330	
	Caractéristiques principales et Options	
	Structure du transmetteur	
	Options de sonde	21
	Sonde chaullee Hivi 1337	22
CHAPITRE 3		
INSTALLA	TION	
	Montage du boîtier	
	Montage standard sans plaque de montage	
	Montage mural avec le kit de montage mural	
	Montage avec le kit d'installation de rail DIN	
	Installation sur poteau avec le kit d'installation pour	•
	ou tuyauterie Protection pluie avec kit d'installation	
	Cadre de panneau de montage	
	CâblagePresse-étoupes du câble	
	Raccordement des câbles à la terre	
	Raccordement du boîtier du transmetteur à la terre.	
	Câblage du signal et de l'alimentation électrique	
	Connexion à une alimentation de 24 VCA	
	Montage de la sonde	
	Instructions générales pour les sondes avec câble	
	HMT333 Pour les conduits et les espace confinés	
	HMT334 pour les applications à haute pression	

	HMT335 pour températures élevées	
	HMT337 pour les applications à forte humidité	
	Sonde de température (en option)	
	HMT338 pour les tuyauteries sous pression	
	Serrage de l'écrou à mâchoires	44
Me	odules en option	46
	Module de Bloc d'alimentation	
	Installation	
	Avertissements	
	Isolation galvanique de la sortie	
	Troisième sortie analogique	
	Installation et câblage	
	Relais	
	Installation et câblage	
	Sélectionner l'état d'activation du relais	
	Interface RS-422/485	
	Installation et câblage	
	Interface LAN	
	Interface WLAN	
	Raccorder l'antenne WLAN  Module Enregistreur de données	
	Connecteur à 8 broches	
	Connecteur a o proches	02
CHAPITRE 4		
<b>FONCTIONNE</b>	MENT	63
Mi	ise en service	63
Δf	fichage/Clavier (en option)	63
Af	fichage/Clavier (en option)	
Af	Affichage standard	63
Af	Affichage standardGraphique historique	63 64
Af	Affichage standardGraphique historique	63 64
Af	Affichage standard  Graphique historique  Menus et navigation  Changer de langue	63 64 66
Af	Affichage standardGraphique historiqueMenus et navigation	63 64 66 67
Af	Affichage standard	63 64 67 68 68
Af	Affichage standard	63 64 65 68 68 68
Af	Affichage standard	63 64 66 68 68 69
Af	Affichage standard	63 64 68 68 68 69
Af	Affichage standard	63 64 68 68 68 69 70
	Affichage standard Graphique historique Menus et navigation Changer de langue Réglage des arrondis Réglage du rétroéclairage de l'afichage Réglage du contraste de l'affichage Verrouillage du clavier (verrouillage) Verrouillage du menu par mot de passe Réglages en usine Écran d'alarmes Configuration d'un Écran d'alarme	63 64 66 68 68 69 70
	Affichage standard	63 64 66 68 68 69 70
Pr	Affichage standard Graphique historique Menus et navigation Changer de langue Réglage des arrondis Réglage du rétroéclairage de l'afichage Réglage du contraste de l'affichage Verrouillage du clavier (verrouillage) Verrouillage du menu par mot de passe Réglages en usine Écran d'alarmes Configuration d'un Écran d'alarme cogramme MI70 Link pour la gestion des données	6364666868697071
Pr	Affichage standard	6364666869707172
Pr	Affichage standard Graphique historique Menus et navigation Changer de langue Réglage des arrondis Réglage du rétroéclairage de l'afichage Réglage du contraste de l'affichage Verrouillage du clavier (verrouillage) Verrouillage du menu par mot de passe Réglages en usine Écran d'alarmes Configuration d'un Écran d'alarme cogramme MI70 Link pour la gestion des données	636466686869707171
Pr	Affichage standard Graphique historique Menus et navigation Changer de langue Réglage des arrondis Réglage du rétroéclairage de l'afichage Réglage du contraste de l'affichage Verrouillage du clavier (verrouillage) Verrouillage du menu par mot de passe Réglages en usine Écran d'alarmes Configuration d'un Écran d'alarme rogramme MI70 Link pour la gestion des données Connexion au port utilisateur	63646668686970717171
Pr	Affichage standard	6364666868697071717175
Pr	Affichage standard Graphique historique Menus et navigation Changer de langue Réglage des arrondis Réglage du rétroéclairage de l'afichage Réglage du contraste de l'affichage Verrouillage du clavier (verrouillage) Verrouillage du menu par mot de passe Réglages en usine Écran d'alarmes Configuration d'un Écran d'alarme cogramme MI70 Link pour la gestion des données Connexion au port utilisateur Connexion au port de maintenance Câbles de connexion	6364666868697071717475
Pr Co	Affichage standard Graphique historique Menus et navigation Changer de langue Réglage des arrondis Réglage du rétroéclairage de l'afichage Réglage du contraste de l'affichage Verrouillage du clavier (verrouillage) Verrouillage du menu par mot de passe Réglages en usine Écran d'alarmes Configuration d'un Écran d'alarme cogramme MI70 Link pour la gestion des données Connexion au port utilisateur Connexion au port de maintenance Câbles de connexion Installation du pilote du câble USB Au moyen du port de maintenance	63646668697071717575
Pr Co	Affichage standard Graphique historique Menus et navigation Changer de langue Réglage des arrondis Réglage du rétroéclairage de l'afichage Réglage du contraste de l'affichage Verrouillage du clavier (verrouillage) Verrouillage du menu par mot de passe Réglages en usine Écran d'alarmes Configuration d'un Écran d'alarme	63646668697071727575
Pr Co	Affichage standard	6364666869707172757575
Pr Co	Affichage standard  Graphique historique  Menus et navigation  Changer de langue  Réglage des arrondis  Réglage du rétroéclairage de l'afichage  Réglage du contraste de l'affichage  Verrouillage du clavier (verrouillage)  Verrouillage du menu par mot de passe  Réglages en usine  Écran d'alarmes  Configuration d'un Écran d'alarme  cogramme MI70 Link pour la gestion des données  communication de ligne série  Connexion au port utilisateur  Connexion au port de maintenance  Câbles de connexion  Installation du pilote du câble USB  Au moyen du port de maintenance  communication LAN  Configuration IP  Au moyen de l'Affichage/Clavier	636466686970717175757576
Pr Co	Affichage standard	6364666868697071727475757678
Pr Co	Affichage standard	6364666869707174757575767878

\_\_\_\_\_

Réglages Telnet	84
Liste des commandes série	88
Obtenir un message de mesure à partir de la ligne série	
Démarrer la sortie continue R	
Arrêter la sortie continue	91
S	
Sortir une valeur une seule fois	
SEND	
Sortie de valeurs avec les données brutes	
SEND D	9 1
Formatage du message de la ligne série	92
FTIME et FDATE	
FST	
Généralités	
Modifier les Quantités et Unités	
Au moyen de l'Affichage/Clavier	
Au moyen de la ligne série	
FORM	95
UNIT	
Réglage de la compensation de la pression	97
Au moyen de l'Affichage/Clavier	97
Au moyen de la ligne série	97
PRÉS et XPRÉS	97
Date et heure	
Au moyen de l'Affichage/Clavier	98
Au moyen de la ligne série	99
Réglages du port série utilisateur	
Au moyen de l'Affichage/Clavier	
Au moyen de la ligne série	
SERI	100
SMODE	101
INTV	101
ECHO	102
Filtrage des données	102
FIĽT	
Informations relatives à l'appareil	103
?	
HELP	105
ERRS	105
VERS	105
Réinitialisation du transmetteur au moyen de la ligne	
série	106
RESET	106
Verrouillage du Menu/Clavier au moyen de la ligne série LOCK	
Enregistrement des données	
Sélectionner les quantités des enregistrements	107
de donnéesde	107
DSEL	
Visualiser les données enregistrées  DIR	
PLAY	
rlat	109

VAISALA\_\_\_\_\_

Supprimer les fichiers enregistrésANNULER LA SUPPRESSION	
Réglages de la sortie analogique	111
Quantités de sortie analogique	
AMODE/ASEL	114
Essais de la sortie analogique	
ITEST	115
Réglage de l'indication de défaillance de la sortie	116
analogiqueAERR	
Fonctionnement des relais	
Quantité pour la sortie relais	
Modes de sortie de relais reposant sur la mesure	
Points de réglages du relais	
Hystérésis	
Relais indiquant un statut d'erreur du transmetteur	
Activation/désactivation des relais	
Réglage des sorties de relais	
RSEL Essai du fonctionnement des relais	
RTEST	
Fonctionnement du module RS-485	
Commandes de réseau	
SDELAY	
SERI	
ECHO	
SMODE	
INTV	
ADDR	
SEND	
OPEN CLOSE	_
Fonctions du capteur  Purge chimique (en option)	
Purge chimique (en option) Purge chimique automatique (Intervalle de purge)	
Purge chimique manuelle	
Purge chimique lors de l'initialisation	
Démarrage et configuration de la purge chimique	
Au moyen des boutons sur la carte mère	
Au moyen de l'Affichage/Clavier (en option)	
Au moyen de la ligne série PURGE	
PUR	
Chauffage du capteur	
Paramétrage du chauffage du capteur d'humidité	
XHEAT	
CHAPITRE 5	
MAINTENANCE	137
Maintenance périodique	
Nettoyage	137
Changer le filtre de la sonde	137

	Remplacement du capteur  Conditions d'erreur	
	Assistance technique	
	Instructions relatives au retour des produits	
	Centre de service Vaisala	
	Centre de Service valsata	142
CHAPITRE 6		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	GE ET REGLAGE	1/13
LIALONIA	Ouverture et fermeture du Mode Réglage	_
	Réglage de l'humidité relative  Au moyen des boutons poussoirs	
	Au moyen des boutons poussons	
	Au moyen de la ligne série	
	CRH	
	Réglage de l'humidité relative après remplacement du	
	capteur	
	Au moyen de l'Affichage/Clavier	
	Au moyen de la ligne série	
	FCRH	
	Réglage de la Température	
	Au moyen de la ligne série	
	Au moyen de la ligne série	
	Réglage de la sortie analogique  Au moyen de l'Affichage/Clavier	
	Au moyen de la ligne série	
	ACAL	
	Saisie des informations de réglage	
	Au moyen de l'Affichage/Clavier	
	Au moyen de la ligne série	
	CTÉXT	
	CDATE	153
CHAPITRE 7	INIOUE	455
FICHE TEC	HNIQUE	
	Spécifications	
	Performance Humidité relative	
	Température (+ plages de pression d'exploitation)	
	Sonde de température en option	156
	Variables calculées	157
	Précision des variables calculées	157
	Précision de la température du point de rosée en °C	157
	Précision du rapport de mélange en g/kg (pression	
	ambiante de 1013 mbar)	
	Précision de la température au thermomètre mouillé e	
	°C	
	Précision de l'humidité absolue en g/m³ Température du point de rosée (option sonde chauffée H	
	337)	
	Environnement d'exploitation	
	Entrées et sorties	

VAISALA\_\_\_\_\_\_5

	Composants mécaniques	
	Poids du transmetteur	
	Spécifications techniques des modules en option	
	Module de Bloc d'alimentation	
	Module de sortie analogique	
	Module relais	
	Module RS-485 Module d'Interface LAN	
	Module d'Interface WLAN	_
	Module Enregistreur de données	
	Options et accessoires	
	Dimensions (en mm/pouce)	
	HMT331	
	HMT333	
	HMT334	_
	HMT335	_
	HMT337	
	HMT338	169
	Sonde de température	169
	ALLATION DE LA SONDE ET EXEMPLES	
D'INSTALLA	ATION	
D'INSTALLA	ATIONKit d'installation conduit (pour HMT333, HMT337/335) . Kit d'installation conduit pour la sonde de température	171
D'INSTALLA	ATIONKit d'installation conduit (pour HMT333, HMT337/335) . Kit d'installation conduit pour la sonde de température (HMT337)	171 172
D'INSTALLA	ATIONKit d'installation conduit (pour HMT333, HMT337/335) . Kit d'installation conduit pour la sonde de température (HMT337) Kits d'installation Swagelok étanches à la pression (po	171 172 our le
D'INSTALLA	ATION	171 172 our le 173
D'INSTALLA	Kit d'installation conduit (pour HMT333, HMT337/335) .  Kit d'installation conduit pour la sonde de température (HMT337)  Kits d'installation Swagelok étanches à la pression (pour HMT337)  Installation de la sonde HR	171172 our le173
D'INSTALLA	Kit d'installation conduit (pour HMT333, HMT337/335).  Kit d'installation conduit pour la sonde de température (HMT337)  Kits d'installation Swagelok étanches à la pression (pour HMT337)  Installation de la sonde HR  Installation de la sonde de température	<b>171172173</b> 173
D'INSTALLA	Kit d'installation conduit (pour HMT333, HMT337/335) .  Kit d'installation conduit pour la sonde de température (HMT337)	171172 our le173173
D'INSTALLA	Kit d'installation conduit (pour HMT333, HMT337/335).  Kit d'installation conduit pour la sonde de température (HMT337)  Kits d'installation Swagelok étanches à la pression (pour HMT337)	171172173173173173
D'INSTALLA	Kit d'installation conduit (pour HMT333, HMT337/335).  Kit d'installation conduit pour la sonde de température (HMT337)  Kits d'installation Swagelok étanches à la pression (pour HMT337)  Installation de la sonde HR	<b>171172173</b> 173173173
D'INSTALLA	Kit d'installation conduit (pour HMT333, HMT337/335).  Kit d'installation conduit pour la sonde de température (HMT337)  Kits d'installation Swagelok étanches à la pression (pour HMT337)  Installation de la sonde HR	171172173173173173173174174
D'INSTALLA	Kit d'installation conduit (pour HMT333, HMT337/335).  Kit d'installation conduit pour la sonde de température (HMT337)  Kits d'installation Swagelok étanches à la pression (pour HMT337)  Installation de la sonde HR	171172173173173173174174175
D'INSTALLA	Kit d'installation conduit (pour HMT333, HMT337/335).  Kit d'installation conduit pour la sonde de température (HMT337)  Kits d'installation Swagelok étanches à la pression (pour HMT337)  Installation de la sonde HR	171172 our le173173 se174175176
D'INSTALLA	Kit d'installation conduit (pour HMT333, HMT337/335).  Kit d'installation conduit pour la sonde de température (HMT337)  Kits d'installation Swagelok étanches à la pression (pour HMT337)  Installation de la sonde HR	171172173173173174175176177
D'INSTALLA	Kit d'installation conduit (pour HMT333, HMT337/335).  Kit d'installation conduit pour la sonde de température (HMT337)  Kits d'installation Swagelok étanches à la pression (pour HMT337)  Installation de la sonde HR	171172173173173174175176177
D'INSTALLA	Kit d'installation conduit (pour HMT333, HMT337/335).  Kit d'installation conduit pour la sonde de température (HMT337)  Kits d'installation Swagelok étanches à la pression (pour HMT337)  Installation de la sonde HR	171172173173173174175176177

# Liste des figures

Figure 1	Corps du transmetteur	. 19
Figure 2	Intérieur du transmetteur	. 20
Figure 3	Options de sonde	
Figure 4	Montage standard	. 23
Figure 5	Montage mural avec le kit de montage mural	. 24
Figure 6	Dimensions de la plaque de montage plastique (mm/pouce).	. 25
Figure 7	Montage avec le kit d'installation de rail DIN	. 25
Figure 8	Mât vertical	. 26
Figure 9	Mât horizontal	
Figure 10	Montage avec la plaque de montage mural métallique	
Figure 11	Dimensions de la plaque de montage métallique (mm/pouce)	
Figure 12	Montage de la protection pluie avec le kit d'installation	
Figure 13	Cadre de panneau de montage	
Figure 14	Dimensions du panneau de montage	
Figure 15	Presse-étoupes du câble	
Figure 16	Raccordement à la terre de l'écran du câble électrique	
Figure 17	Bloc du bornier à vis sur la carte mère	. 33
Figure 18	Connexions à une alimentation de 24 VCA	
Figure 19	Erreur de mesure à 100%HR	
Figure 20	Montage horizontal de la sonde	. 37
Figure 21	Montage vertical de la sonde	
Figure 22	Sonde HMT344	
Figure 23	Serrage de l'écrou	
Figure 24	Nettoyage du Cône de serrage	
Figure 25	Sonde HMT338	
Figure 26	Scellement de la douille de montage dans le process	
Figure 27	Serrage de l'écrou à mâchoires	
Figure 28	Module de Bloc d'alimentation	
Figure 29	Module d'isolation de sortie galvanique	. 51
Figure 30	Troisième sortie analogique	. 51
Figure 31	Sélection de la troisième sortie analogique	
Figure 32	Module relais	
Figure 33	Module RS-485	
Figure 34	Bus RS-485 4 fils	
Figure 35	Module d'Interface LAN	
Figure 36	Module d'Interface WLAN	
Figure 37	Module Enregistreur de données	
Figure 38	Câblage du connecteur 8 broches	
Figure 39	Affichage standard	
Figure 40	Affichage graphique	
Figure 41	Affichage graphique avec Enregistreur de données	
Figure 42	Menu principaux	
Figure 43	Écran d'alarme actif	
Figure 44	Écran d'alarmes	
Figure 45		. / 2
Figure 46	Connecteur de port de service et bornier de port utilisateur	71
Figure 47	sur la carte mère  Exemple de connexion entre un port série PC et un port	. 14
Figure 47	utilisateur	75
Figure 48	Menu d'interface réseau	
Figure 46	Menu de Configuration IP	
i luulu G To	- IVIOLIA AO OULIIAAIAIDI II	

VAISALA\_\_\_\_\_

Figure 50	Configuration du LAN sans fil	82
Figure 51	Saisir le SSID réseau	
Figure 52	Sélectionner le type de réseau sans fil	82
Figure 53	Configuration Web pour WLAN	85
Figure 54	Connexion au moyen de l'interface série	86
Figure 55	Connexion au moyen d'un Réseau	87
Figure 56	Paramétrages du port série Hyper Terminal	87
Figure 57	Informations relatives à l'appareil sur l'affichage	
Figure 58	Commutateurs de courant/tension des modules de sortie	
Figure 59	Modes de sortie de relais reposant sur la mesure	
Figure 60	Modes de sortie de relais DEFAUT/EN LIGNE	
Figure 61	Relais Indicateurs sur l'Affichage	
Figure 62	Diminution du gain du capteur	130
Figure 63	Boutons de purge sur la carte mère	
Figure 64	Réglages de la purge chimique	132
Figure 65	Effectuer la purge chimique	
Figure 66	Remplacement du capteur	
Figure 67	Indicateur d'erreur et Message d'erreur	
Figure 68	Boutons de réglage et de purge	
Figure 69	Menu réglage	144
Figure 70	Sélection du Type de référence en 1 point	146
Figure 71	Précision sur la plage de temperature	156
Figure 72	Précision sur la Plage de température	
Figure 73	Dimensions du corps du transmetteur	165
Figure 74	Dimensions d'antenne WLAN	166
Figure 75	Dimensions de la sonde HMT331	
Figure 76	Dimensions de la sonde HMT333	167
Figure 77	Dimensions de la sonde HMT334	
Figure 78	Dimensions de la sonde HMT335	
Figure 79	Dimensions de la sonde HMT337	
Figure 80	Dimensions de la sonde HMT338	
Figure 81	Dimensions de la sonde de température en option	169
Figure 82	Kit d'installation de montage dans conduit	
Figure 83	Kit d'installation conduit pour la sonde de température	
Figure 84	Kit d'installation conduit pour la sonde HR	
Figure 85	Kit d'installation pour la sonde T	
Figure 86	Installation de câble avec presse étoupe du câble	
Figure 87	Installation de sonde avec presse étoupe du câble	
Figure 88	Installation étanche à la vapeur	
Figure 89	Installation murale	175
Figure 90	Installation en chambre climatique (non disponible chez	
	Vaisala)	176
Figure 91	Exemple d'installation au travers d'un toit	177
Figure 92	Installation de la sonde HMP338 dans un assemblage	
	de clapet sphérique	
Figure 93	Kit d'installation météorologique pour installation extérieure	.180

# Liste des tableaux

Tableau 1	Quantités mesurées par le HMT330	
Tableau 2	Quantités mesurées en option par le HMT330	. 18
Tableau 3	Dimensions de la sonde HMT338	. 43
Tableau 4	Raccorder les fils à paires torsadées aux vis du bornier	. 55
Tableau 5	4 fils (Commutateur 3: On)	. 56
Tableau 6	2 fils (Commutateur 3: Off)	
Tableau 7	Périodes d'observation et Résolution	
Tableau 8	Câblage du connecteur 8 broches	
Tableau 9	Périodes des tendances et calculs Max/min	
Tableau 10	Messages d'information du graphique en mode curseur	. 66
Tableau 11	Réglages par défaut des communications série pour le port	
	utilisateur	. 74
Tableau 12	Paramètres de communication fixes pour le port de	
	maintenance	. 77
Tableau 13	Réglages IP pour les Interfaces LAN et WLAN	. 78
Tableau 14		. 81
	Commandes de la mesure	
	Commandes de formatage	
	Commandes de l'enregistrement des données	
Tableau 18	Commandes de la purge chimique	. 89
Tableau 19		. 89
	Paramétrages et essais des sorties analogiques	
Tableau 21	Paramétrages et essais des relais	. 89
	Autres commandes	
	Modificateurs de commande FORM [x]	
Tableau 24	Facteurs de multiplication	
Tableau 25		
Tableau 26	Niveaux de filtrage	102
Tableau 27		
Tableau 28		
Tableau 29	Variables calculées (Plages typiques)	157
Tableau 30	Poids du transmetteur (en kg/lb)	161

VAISALA\_\_\_\_\_\_9

Manuel de l'utilisateur \_\_\_\_\_

Chapitre 1 Généralités

#### CHAPITRE 1

#### **GENERALITES**

Ce chapitre contient des remarques générales relatives au manuel et au produit.

# A propos de ce Manuel

Ce manuel fournit des informations d'installation, de fonctionnement et d'entretien du Transmetteur d'humidité et de température Vaisala HUMICAP® de la série HMT330.

#### Contenu de ce Manuel

Ce manuel est composé des chapitres suivants:

- Chapitre 1, Généralités contient des remarques générales relatives aux manuel et au produit.
- Chapitre 2, Synthése du produit présente les caractéristiques, avantages et la nomenclature du HMT330.
- Chapitre 3, Installation vous apporte des informations d'aide à l'installation de ce produit.
- Chapitre 4, Fonctionnement comprend des informations nécessaires afin de faire fonctionner ce produit
- Chapitre 5, Maintenance contient des informations relatives à l'entretien de base de ce produit.
- Chapitre 6, Etalonnage et réglage contient des informations concernant l'étalonnage et le réglage du HMT330.
- Chapitre 7, Fiche technique contient les données techniques du produit.

VAISALA 11

- Annexe A, Kits d'installation de la sonde et exemples d'installation présente les kits d'installation disponibles pour le HMT330 et fournit certains exemples d'installation.
- Annexe B, Formules de calcul présente les équations utilisées dans le HMT330 pour calculer les valeurs du point de rosée, rapport de mélange, humidité absolue et enthalpie dans une pression normale.

### Considérations générales de sécurité

Dans ce manuel, les considérations importantes de sécurité sont mises en exergue de la façon suivante:

**AVERTISSEMENT** Un avertissement vous indique un danger grave. Si vous ne lisez ni ne respectez scrupuleusement les instructions, vous courrez un risque de blessure ou de décès.

#### **ATTENTION**

Attention vous indique un danger potentiel. Si vous ne lisez ni ne respectez scrupuleusement les instructions, le produit peut être endommagé ou des données importantes sont susceptibles d'être perdues.

#### **REMARQUE**

Une remarque souligne des informations importantes relatives à l'utilisation du produit.

#### **Commentaires**

L'équipe de documentation clientèle de Vaisala sera heureuse de recevoir vos commentaires et suggestions sur la qualité et l'utilité de cette publication. Si vous trouvez des erreurs ou avez des suggestions d'amélioration, veuillez mentionner le chapitre, section et le numéro de page. Vous pouvez nous transmettre vos commentaires par e-mail: manuals@vaisala.com

M210566FR-F

Chapitre 1 Généralités

#### Précautions de sécurité liées au produit

Ce Transmetteur d'humidité et de température Vaisala HUMICAP® HMT330 a subi des essais de sécurité et a été approuvé avant expédition. Veuillez tenir compte des précautions d'emploi suivantes:

**AVERTISSEMENT** Raccordez le produit à la terre et vérifiez régulièrement l'installation extérieure à la terre afin d'éviter tout danger de décharge électrique.

#### **ATTENTION**

Ne modifiez pas l'unité. Une modification incorrecte du produit peut endommager celui-ci, engendrer des dysfonctionnements ou entraîner la non-conformité du produit vis-à-vis de la législation.

#### Protection contre les ESD

Les décharges électrostatiques (ESD) peuvent entraîner un endommagement immédiat ou latent des circuits électroniques. Les produits de Vaisala sont convenablement protégés contre les ESD dans le cadre de leur utilisation prévue. Il est toutefois possible d'endommager le produit via des décharges électrostatiques lorsque l'on touche, enlève ou insère des objets dans le boîtier de l'équipement.

Afin de vous assurer que vous ne produisez pas d'électricité statique élevée:

- Manipulez les composants sensibles aux ESD sur un plan de travail correctement relié à la terre et protégé contre les ESD. Lorsque ceci est impossible, reliez-vous à la masse de l'appareil avant de toucher les cartes. Protégez-vous à l'aide d'un bracelet anti-statique et d'un cordon de raccordement résistif. Lorsque aucune des configurations ci-dessus n'est possible, touchez une partie conductrice de la masse de l'équipement avec votre autre main avant de toucher les cartes.
- Tenez toujours les cartes par les bords et évitez de toucher les contacts des composants.

VAISALA

#### Conformité aux normes

#### Transmetteurs avec interface LAN ou WLAN

Cet équipement a subi des essais et est compatible avec les limites d'un dispositif numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif peut ne pas provoquer d'interférences dangereuses et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences entraînant des erreurs de fonctionnement.

Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et exploité conformément aux instructions, il peut générer des interférences nuisibles sur les communications radio. Toutefois, on ne peut garantir que toute interférence ne va pas survenir dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles sur la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être constaté en éteignant et en allumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur de corriger l'interférence via l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Accroître la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une sortie située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est raccordé.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV compétent pour obtenir de l'aide.

#### Transmetteurs avec interface WLAN

Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec une antenne 2 dBI demi onde. Les antennes dotées d'un gain supérieur à 2 dBI sont formellement interdites en conjonction avec ce dispositif. L'impédance requise de l'antenne est de 50 ohms.

Afin de réduire la possible interférence radio avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être sélectionnés afin que le « equivalent isotropically radiated power\* » (e.i.r.p.) ne soit pas supérieur à celui autorisé pour une communication réussie.

14 M210566FR-F

<sup>\*</sup>Le produit de la puissance fournie à une antenne et du gain de l'antenne dans la direction spécifique par rapport à une antenne isotropique.

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Recyclage



Recyclez tous les matériels concernés.



Veuillez jeter les batteries et l'unité conformément aux réglementations en vigueur. Ne pas jeter avec les ordures habituelles.

## Marques déposées

HUMICAP® est une marque déposée de Vaisala. Microsoft®, Windows®, Windows NT®, et Windows® 2000, Windows Server® 2003, Windows® XP, and Windows® Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays..

#### Contrat de licence

Tous les droits afférents à tout logiciel sont détenus par Vaisala ou par des tiers. Le client est habilité à utiliser le logiciel uniquement dans la mesure établie dans le contrat de fourniture applicable ou le Contrat de licence du logiciel.

VAISALA\_\_\_\_\_\_\_15

#### Garantie

Vaisala déclare et garantit par les présentes que tous les produits fabriqués par Vaisala sont commercialisés aux présentes sont exempts de défaut de main-d'oeuvre ou de matériel au cours d'une durée de douze (12) mois à compter de la date de livraison, à l'exception des produits soumis à une garantie particulière. Si tout produit se montrait toutefois défectueux s'agissant de la main d'œuvre ou du matériel au cours de la durée figurant aux présentes, Vaisala s'engage, à l'exclusion de tout autre recours, à réparer ou, selon son choix, à remplacer le produit défectueux ou partie de celuici, sans frais et par un produit similaire au produit ou à la pièce d'origine, ceci sans prolongation du délai original de garantie. Les pièces défectueuses remplacées en vertu de cette clause seront mises à la disposition de Vaisala.

Vaisala garantit également la qualité de tous les travaux de réparation et d'entretien effectués par ses employés sur les produits qu'il commercialise. Si les travaux de réparation ou d'entretien semble inadéquats ou défectueux et qu'ils entraînent un dysfonctionnement ou une panne du produit sur lequel le service a été réalisé, Vaisala décidera librement de le réparer ou de le faire réparer ou bien de remplacer le produit en question. Les heures de travail des employés de Vaisala pour une telle réparation ou remplacement seront gratuites pour le client. Cette garantie de service est valable pendant une durée de six (6) mois à compter de la date à laquelle les travaux ont été réalisés.

Cette garantie est toutefois soumise aux conditions suivantes:

- a) Vaisala doit recevoir une déclaration écrite décrivant le vice ou le défaut du produit avec preuves à l'appui dans les trente (30) jours suivant sa détection ou son apparition ; et
- b) si Vaisala le demande, le composant ou le produit supposé défectueux devra être expédié à son usine ou à un autre établissement indiqué par écrit par Vaisala port payé assurance incluse, emballé et étiqueté. A moins que celleci ne consente à examiner et réparer le produit sur place.

Cette garantie ne s'applique toutefois pas si le défaut provient:

- a) de l'usure normale ou d'un accident ;
- b) d'un mauvais usage du produit, de tout autre usage impropre ou non autorisé, d'une négligence ou d'une erreur de stockage, de maintenance ou de manipulation du produit ou de tout équipement y afférant;
- c) d'une installation ou d'un montage incorrect, de l'absence d'entretien du produit ou du nonrespect des consignes d'entretien de Vaisala, y compris toute réparation, installation, révision ou tout montage effectué par un personnel nonagréé par Vaisala ou tout remplacement avec des pièces non fabriquées ou non fournies par Vaisala:
- d) de modifications ou de changements sur le Produit ainsi que tout ajout de composants sans l'autorisation préalable de Vaisala;
- e) d'autres facteurs provoqués par le Client ou un tiers.

Malgré ce qui précède, la responsabilité de Vaisala en vertu de cette clause ne s'applique pas aux défauts émanant des matériels, conceptions ou instructions fournies par le Client.

Cette garantie annule et remplace expressément toutes les autres conditions, garanties et responsabilités, explicites ou implicites, en vertu de la loi, de statuts ou autrement, dont, sans limitation, toutes garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation pour un usage particulier et toutes autres obligations et responsabilités de Vaisala ou de ses représentants concernant tout défaut ou déficience applicable, ou provenant directement ou indirectement des produits fournis aux présentes, lesquelles obligations sont par les présentes expressément annulées. La responsabilité de Vaisala ne pourra en aucune circonstance dépasser le prix de la facture de tout produit faisait l'objet d'une réclamation de garantie, Vaisala ne sera en aucune circonstance responsable des manques à gagner ou autres pertes directes ou indirectes ou de dommages particuliers.

16 M210566FR-F

#### CHAPITRE 2

### SYNTHESE DU PRODUIT

Ce chapitre présente les caractéristiques, avantages et la nomenclature du Transmetteur d'humidité et de température Vaisala HUMICAP® de la série HMT330.

### Présentation du HMT330

Le transmetteur HMT330 fournit une mesure fiable de l'humidité dans un grand nombre d'applications. Les sorties analogiques peuvent être choisies entre signaux de courant et de tension. des sorties numériques RS-232 (standard) ou RS-422/485 (en option) peuvent également être sélectionnées.

Les quantités disponibles en option sont présentées au Tableau 1 cidessous. Les quantités disponibles en option sont présentées au Tableau 2 ci-dessous.

Tableau 1 Quantités mesurées par le HMT330

Quantité	Abréviation	Unité métrique	Unité non métrique
Humidité relative (RH)	HR	%HR	%HR
Température (T)	Т	°C	°F

VAISALA 17

Manuel de l'utilisateur

Tableau 2 Quantités mesurées en option par le HMT330

Quantité	Abréviation	Unité métrique	Unité non métrique
Température du Point de rosée/point de givre (T <sub>d/f</sub> )	TDF	°C	°F
Température du point de rosée (T <sub>d</sub> )	TD	°C	°F
Humidité absolue (a)	Α	gr/m <sup>3</sup>	gr/ft <sup>3</sup>
Rapport de mélange (x)	X	gr/kg	gr/lb
Température au thermomètre mouillé (Tw)	TW	°C	°F
Volume d'air humide/ d'air sec	H2O	ppm <sub>v</sub> /	ppm <sub>v</sub> / ppm <sub>w</sub>
(par volume ou par poids) (H <sub>2</sub> O)		ppm <sub>w</sub>	
Pression de la vapeur d'eau (P <sub>w</sub> )	PW	hPa	lb/in <sup>2</sup>
Pression de saturation de la vapeur d'eau (P <sub>ws</sub> )	PWS	hPa	lb/in <sup>2</sup>
Enthalpie (h)	Н	kJ/kg	Btu/lb
Différence de T et $T_{d/f}(\Delta T)$	DT	°C	°F

# **Caractéristiques principales et Options**

- Nombreuses sondes pour des applications différentes
- Affichage convivial
- Variables de sortie calculées
- Différents kits de montage de la sonde, options de protection du capteur et longueurs du câble de sonde
- Kits de montage du transmetteur pour diverses installations
- Purge chimique pour les environnements présentant une forte concentration en produits chimiques.
- Sonde mise à température et capteur chauffé pour des conditions d'humidité élevées (HMT337)
- Capteur supplémentaire de température (HMT337)
- Connectivité USB pour les connexions de service via le câble USB-RJ45 en option

Chapitre 2 \_\_\_\_\_\_ Synthése du produit

- Modules en option:
  - alimentation isolée
  - bloc d'alimentation
  - interface RS-422/485
  - Interfaces LAN et WLAN
  - module d'enregistreur de données avec horloge en temps réel
  - module de sortie analogique supplémentaire
  - module relais

#### Structure du transmetteur

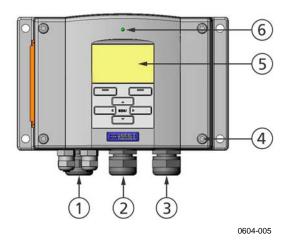



Figure 1 Corps du transmetteur

Les chiffres se réfèrent à Figure 1 ci-dessus:

- 1 = Signal + presse-étoupe du câble d'alimentation
- 2 = Presse étoupe du câble pour le module en option ou connecteur d'antenne WLAN
- 3 = Presse étoupe du câble pour le module en option
- 4 = Vis du couvercle (4)
- 5 = Affichage avec clavier (en option)
- 6 = DEL du couvercle

VAISALA\_\_\_\_\_\_\_19

Manuel de l'utilisateur

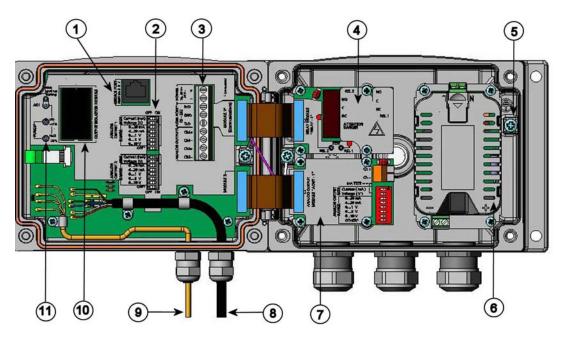

0508-010

Figure 2 Intérieur du transmetteur

Les chiffres suivants de réfèrent à Figure 2 ci-dessus:

- 1 = Port de maintenance (RS-232)
- 2 = Commutateurs Dip pour le réglage de la sortie analogique
- 3 = Alimentation électrique et borniers à vis du câblage de signal
- 4 = Module relais, enregistreur de données, RS-422/485, LAN ou module WLAN (en option)
- 5 = Connecteur de raccordement à la terre
- 6 = Module d'alimentation électrique (en option)
- 7 = Module relais, enregistreur de données ou module de sortie analogique (en option)
- 8 = Câble de sonde d'humidité
- 9 = Câble de la sonde de température (en option)
- 10 = Module d'isolation de sortie (en option)
- 11 = Boutons de réglage (boutons de purge chimique) avec voyant DEL

## **Options de sonde**

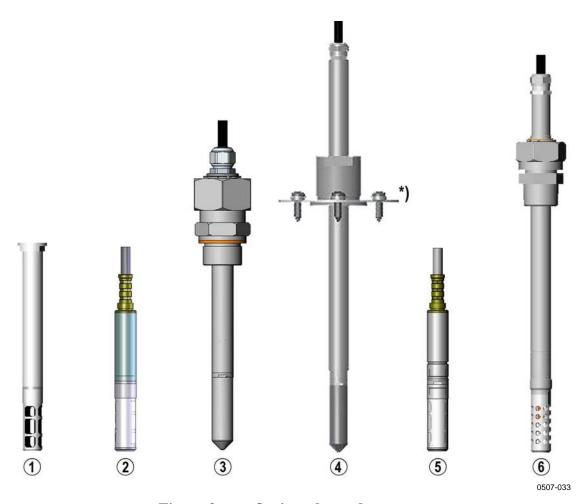


Figure 3 Options de sonde

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 3 ci-dessus:

- 1 = HMT331 pour les applications exigeantes en montage mural
- 2 = HMT333 Pour les conduits et les espace confinés
- 3 = HMT334 pour les applications à haute pression et de vide (jusqu'à 100 bars).
- 4 = HMT335 pour les température élevées (jusqu'à 180°C, étanche à la vapeur)
  - \*) Bride disponible en option
- 5 = HMT337 pour les applications à humidité élevée ( sonde chauffée et étanche à la vapeur en option)
- 6 = HMT338 pour tuyauteries sous pression (jusqu'à 40 bars)

Les câbles de la sonde ont une longueur de 2, 5 et 10 mètres.

VAISALA\_\_\_\_\_\_21

#### Sonde chauffée HMT337

Les différences de température entre la sonde et l'environnement extérieur peuvent provoquer un risque de condensation sur le capteur. Une sonde humide ne peut observer l'humidité réelle de l'air ambiant. Si l'eau condensée est contaminée, la durée de vie de la sonde peut diminuer et l'étalonnage se modifier.

Il convient d'utiliser la sonde HMT337 dans des applications où une condensation peut survenir à cause d'une forte humidité ou des modifications rapides de l'humidité. La sonde chauffée est constamment réchauffée afin que sa température soit constamment supérieure à celle de l'environnement. Ceci élimine toute condensation sur la sonde. La consommation de courant de la sonde chauffée est légèrement supérieure à celle des autres sondes.

Chapitre 3 Installation

#### **CHAPITRE 3**

### INSTALLATION

Ce chapitre vous apporte des informations d'aide à l'installation de ce produit.

# Montage du boîtier

Le boîtier peut être monté soit avec la plaque de montage, soit avec les plaques de montage en option.

# Montage standard sans plaque de montage

Montez le boîtier en fixant le transmetteur sur le mur à l'aide des 4 vis, par exemple M6 (non fournies).

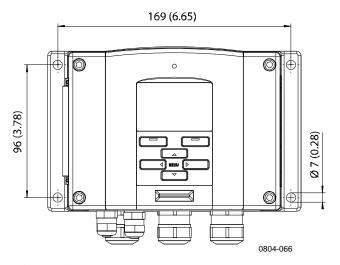


Figure 4 Montage standard

VAISALA\_\_\_\_\_\_23

Manuel de l'utilisateur

# Montage mural avec le kit de montage mural

Lors du montage avec le kit de montage mural, la plaque de montage (code produit Vaisala 214829) peut être installée directement sur le mur ou dans un boîtier mural standard (également un boîtier de jonction US). Lors du câblage par le mur arrière, retirez la fiche plastique de l'orifice de câblage dans le transmetteur avant le montage.

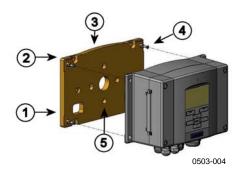


Figure 5 Montage mural avec le kit de montage mural

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 5 ci-dessus:

- 1 = Plaque de montage plastique
- 2 = Fixez la plaque de montage au mur à l'aide des 4 vis M6 (non fournies).
- 3 = Le côté voûté vers le haut
- 4 = Fixez le HMT330 à la plaque de montage au mur à l'aide des 4 vis M3 (fournies).
- 5 = Orifices pour montage mural/boîtier de jonction

Chapitre 3 Installation

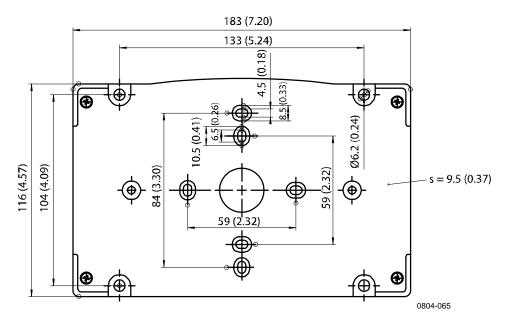


Figure 6 Dimensions de la plaque de montage plastique (mm/pouce)

# Montage avec le kit d'installation de rail DIN

Le kit d'installation de rail DIN comprend un kit de montage mural, 2 fixations et 2 vis M4 x 10 DIN 7985 (Code produit Vaisala 215094). 215094).

- 1. Fixez les deux supports de ressort à la plaque de montage plastique au moyen des vis fournies dans le kit d'installation.
- 2. Fixez le HMT330 à la plaque de montage plastique au mur à l'aide des 4 vis fournies à cet effet.
- 3. Pressez le transmetteur dans le rail DIN afin que les fixations s'enclenchent dans le rail.

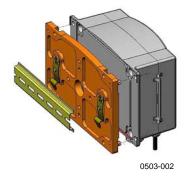


Figure 7 Montage avec le kit d'installation de rail DIN

VAISALA\_\_\_\_\_\_\_\_25

# Installation sur poteau avec le kit d'installation pour poteau ou tuyauterie

Installation sur poteau avec le kit d'installation pour pôle ou tuyauterie (code produit Vaisala: 215108) comprend la plaque de montage métallique et 4 écrous de montage pour montage sur poteau. Lors du montage, la flèche figurant sur la plaque de montage métallique doit pointer vers le haut ; se reporter à Figure 10 à la page 27 ci-dessous.



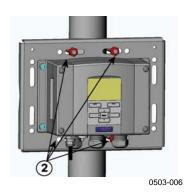


Figure 8 Mât vertical

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 8 ci-dessus:

- 1 = Pattes de scellement (2) M8 (fournies) pour poteaux 30 ...102 mm
- 2 = Ecrous de montage (M8) (4 pièces)

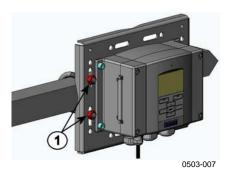


Figure 9 Mât horizontal

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 9 ci-dessus:

1 = Ecrous de montage (M8) (4 pièces)

Chapitre 3 Installation

Une plaque de montage en métal est incluse avec la protection antipluie avec kit d'installation ainsi qu'un kit d'installation pour poteau ou tuyauterie.

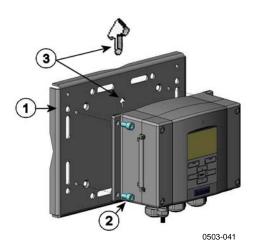


Figure 10 Montage avec la plaque de montage mural métallique

Les chiffres suivants se réfèrent à la Figure 10 ci-dessus:

- 1 = Fixez la plaque au mur à l'aide des 4 vis M8 (non fournies).
- 2 = Fixez le HMT330 à plaque de montage au mur à l'aide des 4 vis M6 (fournies).
- Notez la position de la flèche lors du montage. Ce côté doit être placé vers le haut lors du montage.

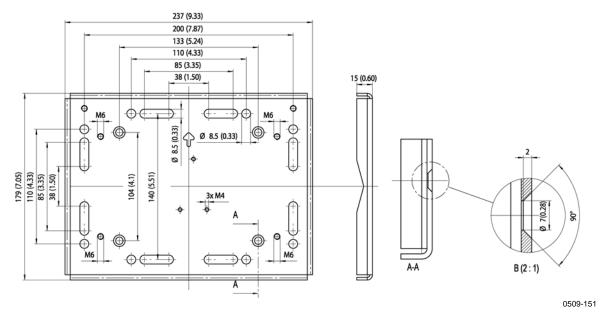


Figure 11 Dimensions de la plaque de montage métallique (mm/pouce)

VAISALA\_\_\_\_\_\_27

Manuel de l'utilisateur

# Protection pluie avec kit d'installation



Figure 12 Montage de la protection pluie avec le kit d'installation

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 12 ci-dessus:

- Fixez la protection anti-pluie au moyen du kit d'installation (code produit Vaisala: 215109) à la plaque de montage mural à l'aide des 2 vis de fixation (M6)(fournies).
- 2 = Fixez la plaque de montage avec protection anti-pluie au moyen du kit d'installation au mur ou sur le poteau (voir installation sur poteau).
- Fixez le HMT340 à la plaque de montage à l'aide des 4 vis de fixation (fournies).

### Cadre de panneau de montage

Afin de permettre une installation intégrée propre et sans poussière du transmetteur, un cadre de panneau de montage est disponible en option (code produit Vaisala: 216038). Le cadre est en plastique fin et souple, avec un bande adhésive sur un côté.

Le cadre sert à cacher tout bords coupants de l'orifice d'installation et d'apporter une apparence plus finie. Veuillez noter que le cadre de panneau de montage n'est pas prévu pour supporter le poids du transmetteur et ne comprend aucun support de montage.

Utilisez le cadre de panneau de montage comme suit:

- 1. Utilisez le cadre comme un modèle pour marquer la taille souhaitée de l'orifice d'installation dans le panneau.
- 2. Découpez l'orifice dans le panneau.

28 M210566FR-F

Chapitre 3 \_\_\_\_\_ Installation

3. Montez le transmetteur dans le panneau avec des supports appropriés.

4. Enlevez le papier qui protège la bande adhésive sur le cadre et fixer le cadre autour du transmetteur. Se reporter à Figure 13 cidessous.

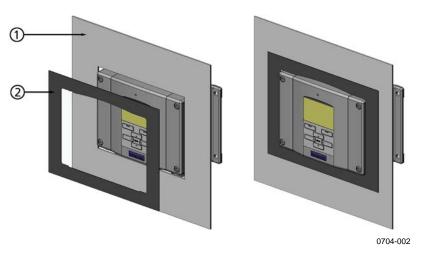


Figure 13 Cadre de panneau de montage

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 13 ci-dessus:

1 = Panneau (non inclus)

2 = Cadre de panneau de montage

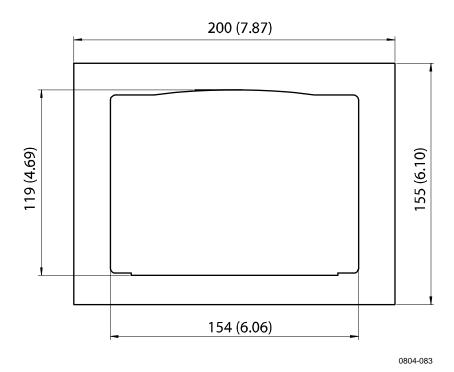


Figure 14 Dimensions du panneau de montage

VAISALA\_\_\_\_\_\_29

Manuel de l'utilisateur

### **Câblage**

## Presse-étoupes du câble

Un câble unique avec écran et de 3 à 10 fils est recommandé pour l'alimentation en tension et les raccordements analogiques/série. Le diamètre du câble doit être de 8 ... 11 mm. Le nombre de presse-étoupe du câble dépend des options du transmetteur. Pour les presse-étoupe du câble, se reporter aux recommandations suivantes:

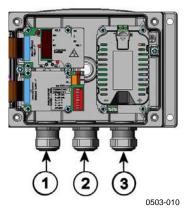


Figure 15 Presse-étoupes du câble

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 15 ci-dessus:

- 1 = Câble pour signal/alimentation Ø8 ...11 mm 2 = Câble pour module en option Ø8 ...11 mm
- 3 = Câble pour module d'alimentation en option Ø8 ...11 mm

#### **REMARQUE**

En présence d'un niveau sonore électrique élevé (par exemple, à proximité d'un moteur électrique puissant) dans l'environnement de fonctionnement, il est recommandé d'utiliser un câble blindé ou de vérifier que les câbles de signal sont bien séparés des autres câbles.

Chapitre 3 \_\_\_\_\_ Installation

### Raccordement des câbles à la terre

Le câble blindé doit être soigneusement branché à la terre afin de garantir au mieux la compatibilité électromagnétique.

Fig. 1




Fig. 2

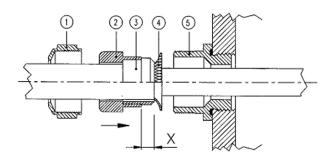


Figure 16 Raccordement à la terre de l'écran du câble électrique

VAISALA\_\_\_\_\_31

- 1. Découper la gaine extérieure à la longueur souhaitée.
- 2. Découper la tresse de blindage d'écran ou la feuille d'écran selon les dimensions X (voir la figure 3).
- 3. Pousser l'écrou borgne à calottes (élément 1) et l'insert d'étanchéité avec la prise de contact du presse étoupe (éléments 2+3) dans le câble tel qu'illustré sur le schéma.
- 4. Repliez la tresse de blindage d'écran ou la feuille de protection de l'écran à environ 90° (élément 4).
- 5. Poussez l'insert d'étanchéité avec la prise du contact du presse étoupe (éléments 2+3) jusqu'à la tresse de blindage de l'écran ou la feuille de protection de l'écran.
- 6. Montez la partie inférieure (élément 5) sur le boîtier.
- 7. Poussez l'insert d'étanchéité avec la prise du contact du presse étoupe (éléments 2+3) et poussez dans la partie inférieure (élément 5).
- 8. Vissez l'écrou borgne à calotte (élément 1) dans la partie inférieure (élément 5).

# Raccordement du boîtier du transmetteur à la terre

Si vous devez raccorder le boîtier du transmetteur à la terre, le raccordement à la terre se trouve dans le boîtier, se reporter à la Figure 2 à la page 20. Notez toutefois que la sonde est raccordée au même potentiel que le boîtier. Vérifiez que les différentes connexions à la terre sont effectuées selon le même potentiel. Autrement, des courants de terre dangereux peuvent se produire.

En cas de nécessité d'isolation galvanique de la ligne d'alimentation électrique des signaux de sortie, il est possible de commander le HMT330 avec un module d'isolation de sortie en option. Ce module empêche les boucles de terre dangereuses.

32 M210566FR-F

Chapitre 3 Installation

# Câblage du signal et de l'alimentation électrique

Lors du raccordement du transmetteur avec un connecteur à 8 broches, reportez vous au chapitre Connecteur à 8 broches à la page 62. Lors du câblage du module d'alimentation électrique, se reporter au chapitre Module de Bloc d'alimentation à la page 46.

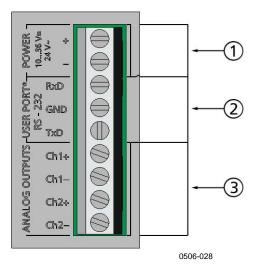


Figure 17 Bloc du bornier à vis sur la carte mère

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 17 ci-dessus:

- 1 = Bornier d'alimentation électrique 10..35 VCC, 24 VCA
- 2 = Port de service (borniers RS-232)
- 3 = Borniers de signal analogique

**AVERTISSEMENT** Assurez-vous que vous ne branchez que des fils non raccordés à l'électricité.

- 1. Dévissez les quatre vis du couvercle et ouvrez le couvercle.
- 2. Insérez les câbles d'alimentation électrique et les câbles de signal dans les presse-étoupe au fond du transmetteur, se reporter aux instructions de raccordement à la terre dans les chapitres précédents.
- 3. Raccorder les sorties analogiques aux borniers: **Ch1** +, **Ch1**-, **Ch2**+, **Ch2**-. Raccordez les câbles du port utilisateur RS-232 aux borniers RxD, GND et TxD. Pour de plus amples informations sur le raccordement du RS-232, se reporter au chapitre Communication de ligne série à la page 73.

VAISALA\_\_\_\_\_\_\_33

- 4. Lors du câblage des modules en option, se reporter au chapitre correspondant pour obtenir des instructions :
  - Interface RS-422/485 à la page 55
  - Relais à la page 53
  - Troisième sortie analogique à la page 51
  - Interface LAN à la page 57
  - Interface WLAN à la page 58

Lors du câblage du module RS-485, du module relais ou du module supplémentaire de sortie analogique, se reporter au chapitre Interface RS-422/485 à la page 55, section Relais on page 53, et au chapitre Troisième sortie analogique à la page 51.

- 5. Raccordez les fils d'alimentation électrique aux connecteurs. Borniers **POWER 10...35V+ 24V~ (+)** et (-). Si vous utilisez une alimentation électrique 24 VCA, veuillez vous reporter à la notice avant de raccorder les câbles d'alimentation.
- 6. Mettez l'appareil sous tension. Le voyant del sur le couvercle est allumé au cours d'un fonctionnement normal.
- 7. Fermez le couvercle et replacez les vis. Le transmetteur est prêt à fonctionner.

# Connexion à une alimentation de 24 VCA

Il est recommandé de séparer l'alimentation à potentiel flottant (se reporter à la partie supérieure de Figure 18 ci-dessous). Si vous devez raccorder plusieurs transmetteurs ou autres instruments à une alimentation CA, la phase (~) doit toujours être reliée au connecteur (+) de chaque transmetteur (voir ci-après Figure 18).

#### **ATTENTION**


#### **UTILISATION D'UNE ALIMENTATION 24 VCA**

Afin de prévenir tout incendie ou endommagement, si un câble 24 VCA est relié à la terre ou raccordé à un "-", « O » ou bornier « GND » de tout autre dispositif, vous devez raccorder ce même fil au bornier "-" de cet autre instrument.

34 M210566FR-F

Chapitre 3 \_\_\_\_\_ Installation

#### Absence de boucle commmune – RECOMMANDE

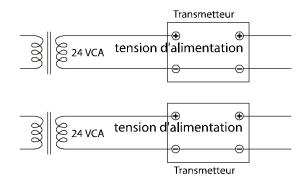

#### Boucle commune formée – NON recommandé

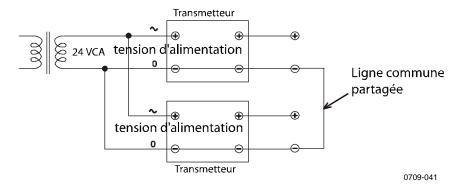


Figure 18 Connexions à une alimentation de 24 VCA

VAISALA\_\_\_\_\_\_\_35

## Montage de la sonde

Lors de mesures d'humidité relative et, particulièrement lors de l'étalonnage, il est essentiel que la température de la sonde et l'environnement de mesure soient identiques. La plus légère variation de température entre l'environnement et le capteur provoque une erreur. Tel qu'indiqué sur la courbe ci-dessous, si la température est de  $\pm 20^{\circ}$ C et l'humidité relative  $\pm 100\%$  HR, une différence de  $\pm 1^{\circ}$ C entre l'environnement et la sonde provoque une erreur de  $\pm 6\%$  HR.

Le graphique ci-dessous illustre l'erreur de mesure à 100% HR lorsque la différence entre la température ambiante et la température du capteur est de 1°C.

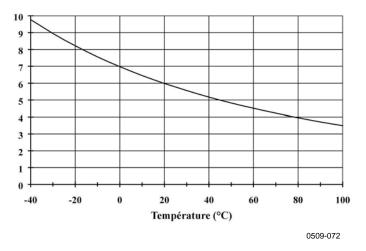


Figure 19 Erreur de mesure à 100%HR

Chapitre 3 \_\_\_\_\_\_ Installation

# Instructions générales pour les sondes avec câble

Montez les sondes avec câble en maintenant le capteur en position **horizontale**, ainsi, toute condensation d'eau présente sur le tube ne peut s'écouler dans le capteur.

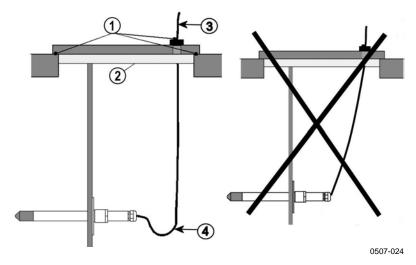


Figure 20 Montage horizontal de la sonde

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 20 ci-dessus:

1 = A étanchéiser

2 = A isoler

3 = Isoler le câble

4 = Faire pendre librement le câble. Ceci empêche l'eau condensée de pénétrer dans le capteur le long du câble.

VAISALA\_\_\_\_\_\_\_37

Quand il n'y a pas d'autres alternatives que d'installer le capteur **verticalement** dans le process, le point d'entrée doit être soigneusement isolé. Le câble doit également pendre afin d'éviter le ruissellement de la condensation sur le capteur le long du câble.

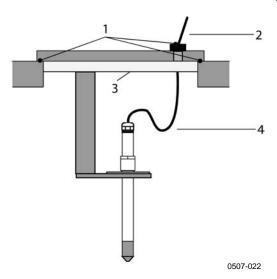


Figure 21 Montage vertical de la sonde

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 21 ci-dessus:

1 = A étanchéiser

2 = Isoler le câble

3 = A isoler

4 = Faire pendre librement le câble. Ceci empêche l'eau condensée de pénétrer dans le capteur le long du câble.

#### **REMARQUE**

Ne pas fixer de sonde chauffée (HMT337) à des structures métalliques pour éviter des problèmes de condensation provoquées par la propagation de chaleur le long du métal.

Si la température du process est bien supérieure à celle de l'environnement, toute la sonde et une grande partie du câble doivent être insérés dans le process. Ceci empêche des imprécisions de mesure provoquées par la conduction de chaleur le long du câble.

Pour un montage sur la paroi d'une gaine ou d'une canalisation, la sonde doit être insérée par le coté du conduit. Si ceci n'est pas possible, l'insertion doit se faire par le haut, le point d'entrée doit être soigneusement isolé.

Pour les kits d'installation de sonde de Vaisala et certains exemples d'installation, se reporter à Annexe A à la page 171.

# HMT333 Pour les conduits et les espace confinés

Le HMT333 est une sonde de petite taille (ø=12mm) polyvalente pouvant être installée dans les gaines et les canalisations avec le kit d'installation disponible auprès de Vaisala.

Le HMT333 est doté de deux options de plage de mesure. La première version de la sonde est équipée d'un câble flexible et peut servir pour des mesures dans des environnements jusqu'à 80°C. La seconde version convient aux mesures dans des environnements jusqu'à 120°C.

Se reporter à Annexe A à la page 171 pour les kits d'installation de sonde du HMT333 et certains exemples d'installation.

- Kit d'installation dans conduit
- Presse étoupe du câble

# HMT334 pour les applications à haute pression

La sonde HMT334 permet de mesurer le point de rosée dans des salles sous pression et des applications industrielles. La sonde est fournie avec un écrou, une vis de fixation et une rondelle d'étanchéité. Maintenez la vis de fixation et l'écrou en place sur le corps de la sonde afin d'éviter tout dommage sur la surface de la sonde parfaitement polie. Afin d'obtenir un assemblage étanche, suivre les instructions ci-dessous:

- 1. Dévissez la vis de fixation de l'écrou et enlevez la sonde.
- 2. Vissez la vis de fixation sur la paroi de la chambre à l'aide d'une rondelle d'étanchéité. Vissez la vis de fixation dans le manchon fileté à l'aide d'une clé dynamométrique. Le couple de serrage est de 150±10 Nm (110±7 ft-lbs).
- 3. Insérez le corps de la sonde à l'intérieur de la vis de fixation et vissez l'écrou manuellement dans la vis de fixation jusqu'à ce que le raccord semble suffisamment serré.
- 4. Marquez la vis de fixation et l'écrou hexagonal.

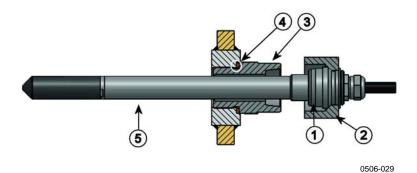


Figure 22 Sonde HMT344

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 22 ci-dessus:

1 = Cône de serrage

2 = Ecrou

3 = Vis de fixation, M22x1,5 ou NPT 1/2"

4 = Rondelle d'étanchéité

5 = Sonde;  $\emptyset 12 \text{ mm}$ .

5. Serrez l'écrou de 30° supplémentaires (1/12 de tour), ou bien, si vous possédez une clé dynamométrique, serrez avec un couple de 80 ±10 Nm (60±7 ft-lbs).

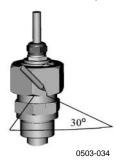


Figure 23 Serrage de l'écrou

#### **REMARQUE**

Après avoir été détaché, l'écrou doit pouvoir être serré sans effort supplémentaire.

6. Nettoyez et graissez le cône de fixation de la vis de fixation au bout de chaque dixième détachement. Changez la rondelle d'étanchéité lors de chaque détachement de la vis de fixation. Utiliser de la graisse pour vide poussé (par exemple Down Corning, Europe) ou une graisse similaire.

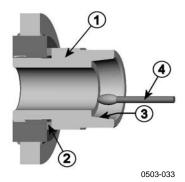


Figure 24 Nettoyage du Cône de serrage

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 24 ci-dessus:

1 = Vis de fixation

2 = Rondelle d'étanchéité

3 = Cône de serrage

4 = Bâtonnet de coton propre

#### **ATTENTION**

Dans les process pressurisés, il est primordial de serrer les écrous et les vis très soigneusement afin d'éviter tout desserrage de la sonde sous l'action de la pression.

#### **REMARQUE**

En cas d'installation dans un process dont la pression diffère de la pression atmosphérique normale, merci d'entrer la valeur de la pression du procédé (en hPa ou mbar) dans la mémoire du transmetteur via la ligne série. (se reporter à la commande PRES et XPRES à la page 97) ou via l'affichage/clavier.

## HMT335 pour températures élevées

L'installation du HMT335 est similaire à celle de la sonde HMT333, sans la barre de soutien. Se reporter à Annexe A à la page 171 Pour de plus amples informations sur le kit d'installation dans les conduits pour le HMT335.

Afin d'éviter des valeurs d'humidités incorrectes, les différences de température à l'intérieur et à l'extérieur du conduit doivent être insignifiantes.

VAISALA\_\_\_\_\_\_41

# HMT337 pour les applications à forte humidité

Le HMT337 convient à des environnements où l'humidité relative est très élevée, proche de la saturation. La sonde chauffée empêche la saturation du capteur. Une sonde de température est également disponible.

Se reporter à Annexe A à la page 171 pour une presentation des kits d'installation suivants pour le HMT337 avec exemples d'installation:

- Kit d'installation dans conduit
- Presse étoupe du câble
- Connecteur étanche à la pression Swagelok
- Kit d'installation météorologique de Vaisala

Des kits d'installation sont disponibles pour la sonde d'humidité et de température.

# Sonde de température (en option)

Une sonde de température supplémentaire est nécessaire pour la mesure de la température ambiante si vous utilisez le HMT337 (avec chauffage de la sonde). Cette sonde de température supplémentaire vous permet de mesurer d'autres quantités d'humidité outre le point de rosée et le rapport de mélange. La sonde doit être raccordée au transmetteur en usine. Ne pas raccourcir et raccorder à nouveau le câble de vous-même.

Vous devez installer la sonde de température supplémentaire dans un environnement de mesure similaire à celui de la sonde HMT337. Assurez-vous que la chaleur ne passe pas de la sonde chauffée à la sonde de température. Pour un exemple d'installation, se reporter au chapitre Exemple d'installation au travers d'un toit à la page 177.

# HMT338 pour les tuyauteries sous pression

Grâce à son procédé d'insertion coulissante, le HMT338 est facile à installer et à extraire des processus pressurisés. La sonde convient tout particulièrement aux mesures à effectuer dans des tuyauteries. Se reporter au chapitre Kit d'installation à clapet sphérique pour HMT338 à la page 178.

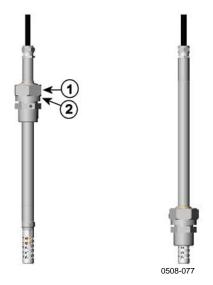


Figure 25 Sonde HMT338

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 25 ci-dessus:


- 1 = Ecrou à mâchoires, écrou hexagonal 24 mm
- 2 = Douille de montage, écrou hexagonal 27 mm

Les trois options suivantes de la douille de montage sont disponibles:

- Douille de montage ISO ½ structure solide
- Douille de montage NPT1/2 structure solide

Tableau 3 Dimensions de la sonde HMT338

· 1	Dimension de la sonde	Plage de réglage
	178 mm	120 mm
En option	400 mm	340 mm

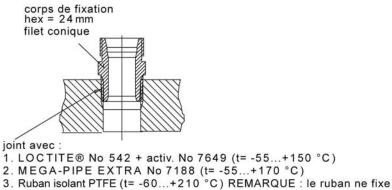

pas les éléments ensemble. Par conséquent, utilisez deux clés (hexagonales de 24 et 27 mm) pour serrer et ouvrir l'écrou à mâchoires de la sonde.

0507-025

Figure 26 Scellement de la douille de montage dans le process

# Serrage de l'écrou à mâchoires

- 1. Réglez la sonde à une profondeur adéquate selon le type d'installation.
- 2. Serrez tout d'abord manuellement l'écrou à mâchoires.
- 3. Marquez la vis de fixation et l'écrou à mâchoires.
- 4. Serrez l'écrou de 50 à 60 ° (environ 1/6 de tour ) à l'aide d'une clé. Si vous possédez une clé dynamométrique adéquate, serrez l'écrou de  $45\pm5$  Nm ( $33\pm4$  ft-lbs).

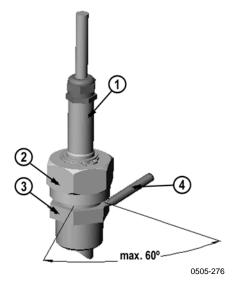


Figure 27 Serrage de l'écrou à mâchoires

Chapitre 3 \_\_\_\_\_\_ Installation

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 27 à la page 44:

1 = Sonde

2 = Ecrou à mâchoires

3 = Vis de fixation

4 = Stylo

#### **REMARQUE**

Veillez à ne pas trop serrer l'écrou à mâchoires afin d'éviter les difficultés lors du desserrage.

#### **ATTENTION**

Veillez à ne pas endommager le corps de la sonde. Un corps endommagé peut entraîner un desserrage du corps de la sonde et est susceptible de l'empêcher de passer au travers de l'écrou à mâchoires.

#### **ATTENTION**

Dans les process pressurisés, il est primordial de serrer les écrous et les vis très soigneusement afin d'éviter tout desserrage de la sonde sous l'action de la pression.

#### **REMARQUE**

En cas d'installation dans un process dont la pression diffère de la pression atmosphérique normale, merci d'entrer la valeur de la pression du process (en hPa ou mbar) dans la mémoire du transmetteur via la ligne série. (se reporter à la commande PRES et XPRES à la page 97) ou via l'affichage/clavier.

VAISALA\_\_\_\_\_\_\_45

# Modules en option

## Module de Bloc d'alimentation

Seul un électricien compétent est habilité à procéder au raccordement au secteur du module d'alimentation. Un dispositif de déconnexion facile d'accès doit être intégré dans le câblage fixe.

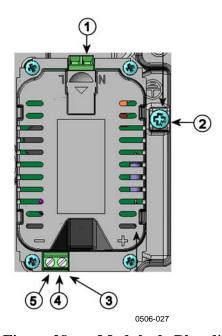


Figure 28 Module de Bloc d'alimentation

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 28 ci-dessus:

- 1 = Raccordez les fils d'alimentation électrique AC (secteur) à ces borniers
- 2 = Bornier de raccordement à la terre
- 3 = Si le module n'est pas installé en usine: Raccordez les câbles de ces borniers aux borniers POWER 10..36V 24V de la carte mère.
- 4 = +
- 5 = -

Chapitre 3 \_\_\_\_\_ Installation

#### Installation

1. Débranchez l'alimentation électrique et ouvrez le couvercle du transmetteur.

- 2. Retirez le bouchon protecteur du presse-étoupe filetez les câbles. Si le module d'alimentation a été installé en usine, passez à l'étape 5.
- 3. Fixez le module d'alimentation au fond du boîtier au moyen de 4 vis. Se reporter à la position à Figure 2 en page 20.
- 4. Raccordez les câbles des borniers au module d'alimentation électrique marqué d'un + et aux borniers **POWER 10 ... 35 V** 24V sur la carte mère du transmetteur.
- 5. Raccordez les câbles secteur AC aux borniers d'alimentation marqués **N** et L.
- 6. Fixez les câbles de mise à la terre au bornier de mise à la terre du côté droit du transmetteur.
- 7. Branchez l'alimentation. Le voyant del sur le couvercle est allumé de façon constante au cours d'un fonctionnement normal.

**AVERTISSEMENT** Ne pas détacher le module d'alimentation du transmetteur lorsqu'il est en service.

**AVERTISSEMENT** Ne pas raccorder le secteur au module d'alimentation lorsque celuici n'est pas installé dans le transmetteur.

**AVERTISSEMENT** Toujours raccorder le bornier de protection à la terre.

VAISALA\_\_\_\_\_\_47

#### **Avertissements**

#### Dieses Produkt entspricht der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EWG).

- Das Netzmodul darf nur von einem dazu befugten Elektriker angeschlossen werden.
- Trennen Sie das Netzmodul nicht vom Messwertgeber, wenn der Strom eingeschaltet ist.
- Verbinden Sie das Netzmodul nur mit der Spannungsquelle, wenn es im Messwertgeber HMT330 montiert ist.
- Das Erdungskabel muss zum Schutz immer angeschlossen sein.

# Ce produit est conforme à la Directive relative à la Basse Tension (2006/95/EEC).

- Seul un électricien compétent est habilité à raccorder le module d'alimentation au secteur.
- Ne pas détacher le module d'alimentation du transmetteur lorsqu'il est en service.
- Ne pas raccorder le secteur au module d'alimentation lorsque celui-ci n'est pas installé dans le transmetteur HMT330.
- Toujours raccorder un bornier de protection à la terre.

#### Tämä tuote on pienjännitedirektiivin (2006/95/EEC) mukainen.

- Vaihtovirtaliitännän saa kytkeä tehonsyöttömoduuliin ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.
- Älä irrota tehonsyöttömoduulia lähettimestä, kun virta on kytkettynä.
- Älä kytke verkkovirtaa tehonsyöttömoduuliin, jos kyseistä moduulia ei ole asennettu lähettimeen HMT330.
- Kytke aina maadoitusliittimet.

#### Denna produkt uppfyller kraven i direktivet om lågspänning (2006/95/EEC).

- Nätanslutningen (växelströmsanslutningen) får bara anslutas till strömförsörjningsmodulen av en behörig elektriker.
- Ta inte loss strömförsörjningsmodulen från mätaren när strömmen är på.
- Anslut inte strömförsörjningsmodulen till nätet när den inte är installerad i HMT330mäteren.
- Anslut alltid en skyddande jordningsplint.

#### Ouesto prodotto é conforme alla Direttiva sul basso voltaggio (2006/95/CEE).

- La conduttura elettrica puó essere collegata al modulo di alimentazione elettrica soltanto da un elettricista autorizzato.
- Non staccare l'alimentazione elettrica dal trasmettitore quando é acceso.
- Non collegare la corrente elettrica al modulo di alimentazione elettrica se non é installato nel trasmettitore HMT330.
- Collegare sempre il morsetto protettivo a terra!

# Dette produkt er i overensstemmelse med direktivet om lavspænding (2006/95/EØS).

- Netstrømskoblingen til må kun tilsluttes strømforsyningsmodulet af en autoriseret elinstallatør
- Strømforsyningsmodulet må ikke løsgøres fra senderen, mens spændingen er sluttet til.
- Slut ikke netspændingen til strømforsyningsmodulet, når det ikke er installeret i HMT330senderen
- Forbind altid den beskyttende jordklemme!

# Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn 2006/95/EEG (Laagspanningsrichtlijn).

- De stroom kan aan de stroomtoevoer module aangesloten worden alleen door een bevoegde monteur.
- Het is niet toegestaan de stroomtoevoer module van de transmitter los te koppelen wanneer de stroom aan is.
- Het is niet toegestaan de stroom aan de stroomtoevoer module aan te sluiten als deze niet in een HMT330-transmitter is gemonteerd.
- Altijd beschermend aardcontact aansluiten!

#### Este producto cumple con la directiva de bajo voltaje (2006/95/EEC).

- La conexión de la alimentación principal al módulo de alimentación sólo puede realizarla un electricista autorizado.
- No desenchufe el módulo de alimentación del transmisor cuando esté encendido.
- No conecte la alimentación principal al módulo de alimentación cuando no esté instalado en el transmisor HMT330.
- Conecte siempre el terminal de protección de conexión a tierra.

#### See toode vastab madalpinge direktiivile (2006/95/EEC).

- Voolukaabli võib vooluallika mooduli külge ühendada ainult volitatud elektrik.
- Ärge ühendage vooluallika moodulit saatja küljest lahti, kui vool on sisse lülitatud.
- Ärge ühendage voolukaablit vooluallika mooduli külge, kui seda pole HMT330-tüüpi saatjasse paigaldatud.
- Ühendage alati kaitsev maandusklemm!

# Ez a termék megfelel a Kisfeszültségű villamos termékek irányelvnek (2006/95/EGK).

- A hálózati feszültséget csak feljogosított elektrotechnikus csatlakoztathatja a tápegységmodulra.
- A bekapcsolt távadóról ne csatolja le a tápegységmodult.
- Ne csatlakoztassa a hálózati feszültséget a tápegységmodulhoz, ha az nincs beépítve a HMT330 távadóba.
- Feltétlenül csatlakoztasson földelő védőkapcsot!

#### Šis produktas atitinka direktyva dėl žemos įtampos prietaisų (2006/95/EB).

- Elektros tinklą su energijos tiekimo moduliu sujungti gali tik įgaliotas elektrikas.
- Niekada neišimkite energijos tiekimo modulio iš siųstuvo, kai maitinimas yra įjungtas.
- Jei energijos tiekimo modulis nėra įmontuotas HMT330 siųstuve, nejunkite jo į elektros tinklą.
- Visada prijunkite prie apsauginės įžeminimo jungties!

#### Šis produkts atbilst Zemsprieguma direktīvai (2006/95/EEC).

- Strāvas pieslēgumu var pieslēgt pie barošanas avota moduļa tikai autorizēts elektriķis.
- Neatvienot barošanas avota moduli no raidītāja, kad pieslēgta strāva.
- Nepievienot strāvu barošanas avota modulim, ja tas nav uzstādēts HMT330 raidītājā
- Vienmēr pievienot aizsargājošu iezemētu terminālu!

#### Ten produkt spełnia wymogi Dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/EEC).

- Napięcie zasilające powinno zostać podłączone do modułu zasilacza tylko przez wykwalifikowanego elektryka.
- Nie wolno odłączać modułu zasilacza od nadajnika, kiedy zasilanie jest włączone.
- Nie wolno podłączać napięcia zasilającego do modułu zasilacza, kiedy nie jest on zamontowany w nadajniku HMT330.
- Zawsze należy podłączać zabezpieczający zacisk uziemiający!

#### Tento výrobek vyhovuje Směrnici pro nízké napětí (2006/95/EEC).

- Připojení síťového napájení k napájecímu modulu smí provádět pouze oprávněný elektrikář.
- Neodpojujte napájecí modul od snímače při zapnutém napájení.
- Nepřipojujte síťové napájení k napájecímu modulu, pokud není instalován ve snímači HMT330.
- Vždy zapojte ochrannou zemnící svorku!

## Isolation galvanique de la sortie

En cas de nécessité d'isolation galvanique de la ligne d'alimentation électrique des signaux de sortie, il est possible de commander le HMT330 avec un module d'isolation de sortie en option. Ce module empêche les boucles de terre dangereuses.

#### **REMARQUE**

Le module d'isolation de sortie n'est pas nécessaire en cas d'utilisation du module de bloc d'alimentation.

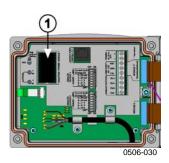


Figure 29 Module d'isolation de sortie galvanique

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 29 ci-dessus:

1 = Module d'isolation de sortie

# Troisième sortie analogique

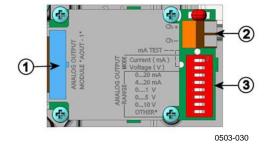


Figure 30 Troisième sortie analogique

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 30 ci-dessus:

- 1 = Broches de câble plat
- 2 = Bornier à vis pour ligne série
- 3 = Commutateurs Dip pour sélectionner le mode et la plage de sortie


## Installation et câblage

- 1. Débranchez l'alimentation. Si le module d'alimentation a été installé en usine, passez à l'étape 4.
- 2. Ouvrez le couvercle du transmetteur et fixez le module de sortie analogique en place pour le MODULE 2 à l'aide de 4 vis. Se reporter à Figure 2 à la page 20.
- 3. Raccordez le câble plat entre le module de sortie analogique et les broches de la carte mère pour le MODULE 2.
- 4. Retirez le bouchon protecteur du presse-étoupe et filetez les câbles.
- 5. Raccordez les fils aux vis du bornier marquées **Ch+** and **Ch-**.
- 6. Sélectionnez la sortie de courant/tension en réglant sur ON sur le commutateur 1 ou 2.
- 7. Sélectionnez la plage en réglant sur ON sur l'un des commutateurs de 3 à 7.

#### **REMARQUE**

Seul un des commutateurs 1 et 2 peut être en position ON simultanément.

Seul un des commutateurs 3 à 7 peut être en position ON simultanément.

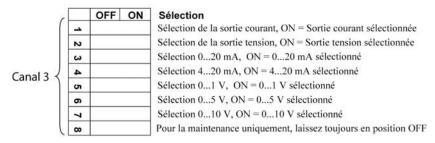

0710-024

Figure 31 Sélection de la troisième sortie analogique

- 8. Branchez l'alimentation.
- 9. Sélectionnez la quantité et mettez le canal à l'échelle via la ligne série ou l'affichage/clavier, voir le chapitre, Quantités de sortie analogique à la page 113. Pour procéder à un essai de la sortie analogique, voir le chapitre Essais de la sortie analogique on page 115. Pour le réglage des indications de défaut, reportez vous à la section Réglage de l'indication de défaillance de la sortie analogique à la page 116.

Chapitre 3 \_\_\_\_\_ Installation

## Relais

Le HMT330 peut être équipé d'un ou de deux modules de relais configurables: Chaque module contient deux relais configurables. Les courants admissibles figurent au chapitre Spécifications techniques des modules en option à la page 161.

## Installation et câblage

- 1. Débranchez l'alimentation électrique et ouvrez le couvercle du transmetteur. Si le module de relais a été installé en usine, passez à l'étape 5.
- 2. Fixez le module d'alimentation au fond du boîtier au moyen de 4 vis. Se reporter à la position à Figure 2 en page 20.
- 3. Lorsque le secteur fonctionne, fixez le fil de mise à la terre au bornier de mise à la terre.
- 4. Raccordez le câble plat entre le module de sortie analogique et les broches de la carte mère **MODULE 1** ou **MODULE 2**.
- 5. Retirez le bouchon protecteur du presse-étoupe filetez les câbles du relais.
- 6. Raccordez les fils aux vis du bornier: NO, C, NC.

#### Sélectionner l'état d'activation du relais

Le bornier le plus au milieu C et un des borniers NO/NC doivent être raccordés. Sélection libre de la polarité.

NO Normalement ouvert

C Relais commun

NC Normalement fermé

Relais NON activé: Les sorties C et NC sont fermées, NO est ouvert Relais EST activé: Les sorties C et NO sont fermées, NC est ouvert Branchez l'alimentation et refermez le couvercle de protection.

#### **REMARQUE**

Pour obtenir des instructions sur la façon d'utiliser le relais (par exemple, sélectionner une quantité pour la sortie de relais et fixer les points de réglage du relais), voir le chapitre Fonctionnement des relais à la page 117.

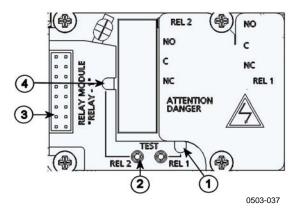


Figure 32 Module relais

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 32 ci-dessus:

1 = Voyant Del pour le relais 1 ou 3

2 = Boutons d'essai de relais

3 = Broches de câble plat

4 = Voyant Del pour le relais 2 ou 4

**AVERTISSEMENT** Le module de relais peut contenir des tensions dangereuses même lorsque l'alimentation du transmetteur a été débranchée. Avant d'ouvrir le transmetteur, vous devez éteindre le transmetteur **et** la

tension raccordée aux borniers du relais.

**AVERTISSEMENT** Ne pas raccorder le secteur à une unité de relais sans raccorder le transmetteur à la terre.

## Interface RS-422/485

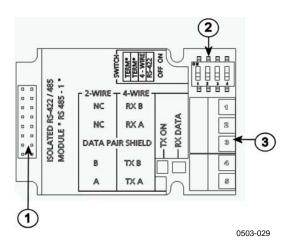


Figure 33 Module RS-485

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 33 ci-dessus:

1 = Broches de câble plat

2 = Commutateurs de sélection

3 = Bornier à vis pour câblage

## Installation et câblage

- 1. Débranchez l'alimentation. Si le module RS-485 a été installé en usine, passez à l'étape 4.
- 2. Pour fixer le module, ouvrez le couvercle du transmetteur et fixez le module RS-485 au fonds du boîtier au moyen de 4 vis.
- 3. Raccordez le câble plat entre le module RS-485 et les broches de la carte mère **MODULE1** (**Communications**).
- 4. Tirez les câbles réseau au travers du presse-étoupe du câble.
- 5. Raccordez les fils à paire torsadées (1 ou 2 paires) aux borniers à vis tel qu'indiqué à Tableau 4 ci-dessous:

Tableau 4 Raccorder les fils à paires torsadées aux vis du bornier

Bornier à vis	Ligne de données ( 2 fils RS-485)	Ligne de données ( 4 fils RS-485/422)
1	(non raccordé)	RxB
2	(non raccordé)	RxA
3	Bouclier paire de données	Bouclier paire de données
4	В	TxB
5	A	TxA

VAISALA\_\_\_\_\_\_55

6. Si vous utilisez le RS-485 (ou RS-422) pour raccorder un seul HMT330 à un ordinateur maître, activez la terminaison interne du HMT330 en plaçant les commutateurs 1 et 2 en position ON. Assurez-vous que l'extrémité de la ligne du maître est également terminée (en utilisant la terminaison interne du maître ou avec un terminateur séparé).

Si vous raccordez de nombreux transmetteurs à un seul bus RS-485, assurez-vous que les commutateurs 1 et 2 sont en position OFF et terminez le bus avec des terminateurs séparés sur les deux extrémités. Ceci permet de retirer le transmetteur sans bloquer le fonctionnement du bus.

#### **REMARQUE**

Si vous utilisez la terminaison interne du transmetteur à l'extrémité du bus RS-485 (au lieu d'utiliser des terminateurs séparés) l'extraction de ce transmetteur va bloquer le fonctionnement du bus.

7. Pour sélectionner le commutateur de sélection 3, utilisez un type de bus (4 fils/2 fils).

En mode 4 fils le RS-485 maître transmet des données au HMT330 via des borniers RxA et RxB et reçoit des données du HMT330 via les borniers TxA et TxB.

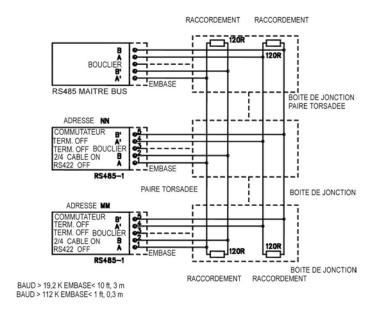


Figure 34 Bus RS-485 4 fils

Tableau 5 4 fils (Commutateur 3: On)

Maître RS-485	Données	HMT330
TxA	$\rightarrow$	RxA
TxB	$\rightarrow$	RxB
RxA	←	TxA
RxB	←	TxB

Chapitre 3 \_\_\_\_\_ Installation

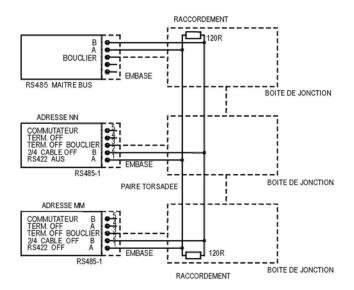


Tableau 6 2 fils (Commutateur 3: Off)

Maître RS-485	Données	HMT330
A	$\leftrightarrow$	Α
В	$\leftrightarrow$	В

- 8. Lors d'un fonctionnement en mode de communication RS-422, réglez les deux commutateurs 3 et 4 en position ON (un câblage à 4 fils est nécessaire pour le mode RS-422).
- 9. Branchez l'alimentation et refermez le couvercle de protection.

## **Interface LAN**

L'interface LAN en option permet de réaliser une connexion Ethernet sur le transmetteur. L'interface LAN dispose de capacités similaires à celles de la connexion série. L'utilisateur peut se connecter au transmetteur au moyen du logiciel MI70 Link ou en utilisant un programme telnet client tel que Hyperterminal. Pendant l'utilisation de l'Interface LAN, la communication série au moyen du Port utilisateur est désactivée.

Le module d'interface LAN doit être installé en usine (lors de la commande du transmetteur) ou par un Centre de service Vaisala. Une fois installé, le module est automatiquement utilisé par le transmetteur. La connexion physique au réseau est réalisée par un connecteur RJ45 sur le module d'interface LAN, au moyen d'un câble Ethernet à paire torsadée (10/100Base-T). Les transmetteurs avec l'interface LAN en option sont livrés pré-installés avec un câble et un presse étoupe du câble correspondants.

VAISALA\_\_\_\_\_\_57

L'interface LAN peut utiliser des réglages réseaux statiques et dynamiques. Si l'interface est configurée pour utiliser des réglages dynamiques, le réseau sur lequel le LAN est connecté doit disposer d'un serveur DHCP qui fournit les réglages.

La configuration réseau peut être effectuée au moyen de l'affichage en option et du clavier, ou en utilisant le port de maintenance. Pour de plus amples instructions, se reporter à Communication LAN à la page 77. L'interface LAN contient également une interface de configuration Web à laquelle vous pouvez accéder en saisissant l'adresse IP de l'interface LAN dans le champ d'adresse d'un navigateur Internet. Pour des instructions sur le mode de vérification des réglages actuels et l'état de l'interface LAN, se reporter au chapitre Informations relatives à l'appareil à la page 103.

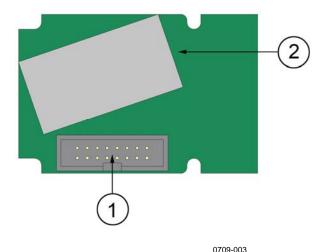


Figure 35 Module d'Interface LAN

Les chiffres suivants se rapportent à la Figure 35 ci-dessus :

- 1 = Connecteur de câble plat
- 2 = Connecteur RJ45 avec voyants DEL pour le lien et l'activité

## Interface WLAN

L'interface WLAN en option permet de réaliser une connexion Ethernet sans fil (IEEE 802.11b) sur le transmetteur. L'interface est compatibles avec le Wired Equivalent Privacy (WEP) et le Wi-Fi Protected Access (WPA). Pour le WEP, un cryptage de 64 et 128 bits est supporté avec système ouvert ou authentification par clé partagée. Le WPA est utilisé en mode Pre-Shared Key (PSK), avec un protocole TKIP ou CCMP.

L'interface WLAN dispose de capacités similaires à celles de la connexion série. L'utilisateur peut se connecter au transmetteur au moyen du logiciel MI70 Link ou en utilisant un programme telnet client tel que Hyperterminal. Pendant l'utilisation de l'Interface WLAN, la communication série au moyen du Port utilisateur est désactivée.

De façon similaire au LAN, l'interface LAN peut utiliser des réglages réseaux statiques et dynamiques. Si l'interface est configurée pour utiliser des réglages dynamiques, le réseau sur lequel l'interface WLAN est connectée doit disposer d'un serveur DHCP qui fournit les réglages.

L'interface WLAN contient également une interface de configuration Web à laquelle vous pouvez accéder en saisissant l'adresse IP de l'interface WLAN dans le champ d'adresse d'un navigateur Internet.

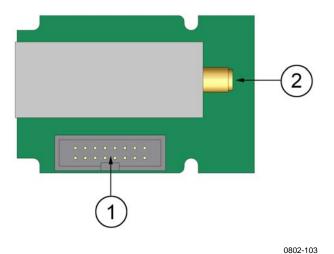


Figure 36 Module d'Interface WLAN

Les chiffres suivants se rapportent à la Figure 36 ci-dessus :

- 1 = Connecteur de câble plat
- 2 = Connecteur pour le câble de l'antenne (raccordé au capot du transmetteur)

#### Raccorder l'antenne WLAN

Le module d'interface LAN doit être installé en usine (lors de la commande du transmetteur) ou par un Centre de service Vaisala. Avant de faire fonctionner le transmetteur, l'utilisateur doit raccorder l'antenne de l'interface WLAN au connecteur RP-SMA sur le capot du transmetteur. La localisation de l'antenne est indiquée à la Figure 86 à la page 174.

## Module Enregistreur de données

Le module d'enregistrement des données en option permet d'étendre le stockage des données mesurées. Si vous disposez d'un enregistreur de données, ce stockage est automatiquement utilisé par le transmetteur. Les données stockées sont accessibles au moyen du module d'affichage en option ou via les connexions série. Se reporter aux chapitres Graphique historique à la page 64 et Enregistrement des données à la page 107.

Le module enregistreur de données comprend une mémoire flash non volatile fournissant 4 ans et 5 mois de stockage de 3 paramètres à un intervalle d'échantillonnage de 10 secondes. Lorsque la mémoire est pleine, l'enregistrement des données ne s'arrête pas. Au contraire, les données les plus anciennes sont écrasées. Pour chaque paramètre et période d'observation, le module stocke les valeurs minimum et maximum au cours de l'intervalle et les valeurs de tendance des données établies sous forme de moyenne à partir d'échantillons prélevés au cours de l'intervalle (se reporter au Tableau 7 ci-dessous).

Tableau 7 Périodes d'observation et Résolution

Période d'observation	Périodes calculs tendances/ Max/min Calculs (Résolution)
20 minutes	10 secondes
3 heures	90 secondes
1 jour	12 minutes
10 jours	2 heures
2 mois	12 heures
1 an	3 jours
4 ans	12 jours

Les quantités enregistrées sont similaires à celles sélectionnées pour la mesure au moyen de l'affichage/clavier ou de la ligne série. Lorsque vous utilisez le transmetteur, vérifiez que les quantités souhaitées sont sélectionnées. Si vous modifiez les quantités ultérieurement, le transmetteur va commencer à enregistrer les nouvelles quantités et cesser d'enregistrer les quantités qui ne sont plus sélectionnées. La modification des quantités ne supprime pas les données de mesure déjà en mémoire.

Le module enregistreur de données est doté d'une horloge en temps réel et d'une batterie de secours. L'horloge a été réglée sur l'heure universelle coordonnée (UTC) en usine et ne peut être modifiée par l'utilisateur. Les données stockées dans la mémoire de l'enregistreur portent une vignette de date et d'heure émanant de l'horloge de l'enregistreur.

Lorsque la date et l'heure sont réglées sur le transmetteur, elles sont stockées dans la mémoire du transmetteur comme un décalage à partir de l'heure figurant dans la mémoire de l'enregistreur. Lorsque vous naviguez dans les données stockées, le décalage de temps est appliqué aux vignettes horaires représentées sur le graphique historique et les données émises par le port série. Les vignettes horaires placées dans la mémoire de l'enregistreur restent inchangées par rapport au moment où elles ont été stockées pour la première fois.

Vous pouvez compenser la dérive d'horloge (moins de ±2min/an) en réglant l'heure du transmetteur. Ceci permet de mettre à jour le décalage de l'heure sur l'affichage et le port série. Vous pouvez régler l'heure au moyen du clavier/affichage ou les commandes série.

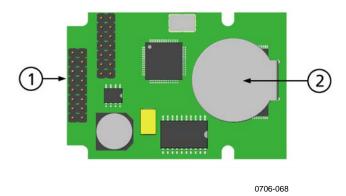


Figure 37 Module Enregistreur de données

Les chiffres suivants se referent à Figure 37 ci-dessus:

1 = Broches de câble plat

2 = Batterie

Après une réinitialisation ou un redémarrage, l'initialisation du module enregistreur de données prend environ 10 secondes. L'horloge en temps réel et les fonctions d'enregistrement de données et de lecture ne sont pas disponibles avant la fin de l'initialisation.

Le voyant DEL du module clignote en vert en cas de fonctionnement normal. Si le voyant del est allumé en rouge, le module a rencontré un problème. Le transmetteur signale également un problème en activant l'erreur « Echec de connexion au module d'ajout ». Si le module ne fonctionne pas correctement, vous devez expédier le transmetteur à Vaisala en vue d'une maintenance.

Le module enregistreur de données doit être installé en usine (lors de la commande du transmetteur) ou par un Centre de service Vaisala. Une fois installé, le module est automatiquement utilisé par le

transmetteur. Lorsque le module nécessite une nouvelle batterie, le transmetteur doit être expédié à Vaisala pour maintenance.

## Connecteur à 8 broches

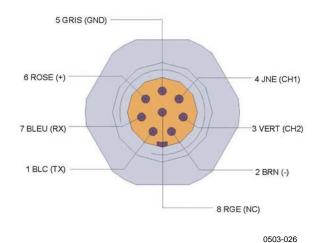


Figure 38 Câblage du connecteur 8 broches

Tableau 8 Câblage du connecteur 8 broches

Broche/ Bornier	Câble	Signal de série		Signal analogique
		RS-232 (EIA-232)	RS-485 (EIA-485)	
1	Blanc	Sortie de données TX	A	-
2	Marron	(GND série)	(GND série)	Signal GND (pour les deux canaux)
3	Vert	-	-	Ch 2+
4	Jaune	-	-	Ch 1 +
5	Gris	Alimentation -	Alimentation -	Alimentation -
6	Rose	Alimentation +	Alimentation +	Alimentation +
7	Bleu	Données dans RX	В	-
8	Bouclier/Rouge	Bouclier du câble	Bouclier du câble	Bouclier du câble

Chapitre 4 Fonctionnement

#### CHAPITRE 4

# **FONCTIONNEMENT**

Ce chapitre contient des informations nécessaires au fonctionnement de ce produit.

## Mise en service

Au bout de quelques secondes après le raccordement électrique, le voyant del sur le couvercle est allumé et indique un fonctionnement normal. Lors de l'utilisation de l'affichage en option lorsque l'on allume le transmetteur pour la première fois, la fenêtre du menu de choix de la langue s'ouvre. Sélectionnez la langue à l'aide des touches ▼ ▲ et appuyez sur le bouton SELECT (bouton ☐ gauche).

La pression a un effet sur les calculs de l'humidité et la précision. Pour obtenir des mesures précises, il faut prendre en compte la pression ambiante. Pour régler la pression, se reporter à la section Réglage de la compensation de la pression à la page 97.

## Affichage/Clavier (en option)

# Affichage standard

L'affichage vous indique les valeurs des mesures des quantités sélectionnées dans les unités sélectionnées. Vous pouvez sélectionner de 1 à 3 quantités pour l'affichage numérique standard (se reporter au chapitre Modifier les Quantités et Unités à la page 93.)

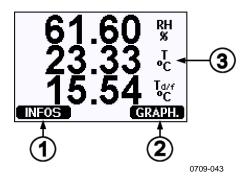


Figure 39 Affichage standard

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 39 ci-dessus:

- 1 = Le bouton de raccourci Info, se reporter à la section Informations relatives à l'appareil à la page 103
- 2 = Le bouton de raccourci Graph, se reporter à la section Graphique historique à la page 64
- 3 = Quantités sélectionnées pour affichage

#### **REMARQUE**

A partir de n'importe quel écran, si vous appuyez pendant quatre secondes sur le bouton de fonction droit, vous revenez à l'affichage standard.

# **Graphique historique**

L'affichage graphique vous indique les tendances des données ou des graphiques min/max des quantités sélectionnées, une par une. Le graphique est mis automatiquement à jour au cours des mesures.

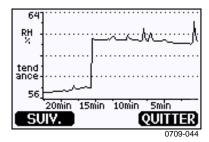


Figure 40 Affichage graphique

Graphique de tendance: Affiche une courbe des données moyennes. Chaque valeur est une moyenne calculée sur une période. Se reporter au Tableau à la page 65.

Chapitre 4 Fonctionnement

**Graphique Max/Min**: Vous indique les valeurs minimum et maximum sous forme de courbe. Chaque valeur dispose d'un un max/min sur une période. Se reporter au Tableau 9 ci-dessous.

Tableau 9 Périodes des tendances et calculs Max/min

Période d'observation	Périodes calculs tendances/ Max/min Calculs (Résolution)
20 minutes	10 secondes
3 heures	90 secondes
1 jour	12 minutes
10 jours	2 heures
2 mois	12 heures
1 an	3 jours
4 ans *	12 jours

<sup>\*</sup> Indique la période d'enregistrement maximum du module d'enregistrement de données (disponible si le module enregistreur de données est installé)

Utilisez les fonctions suivantes de l'affichage graphique:

- Appuyez sur le bouton **NEXT** pour passer du graphique de tendance et au graphique max/min s'agissant des quantités sélectionnées pour l'affichage.
- Appuyez sur QUITTER pour revenir à l'affichage standard.
- Appuyez sur les touches fléchées ▼ ▲ pour effectuer un zoom avant et arrière sur le temps dans la fenêtre de graphique.
- Appuyez sur les touches fléchées ◀▶ pour déplacer un curseur (barre verticale) le long de l'axe du temps. Le mode curseur vous permet d'observer des points de mesure individuels. La valeur numérique sur la position du curseur est représentée dans le coin supérieur gauche. L'angle supérieur droit affiche le temps à partir du moment présent jusqu'au moment choisi (sans le module enregistreur) ou la date et l'heure sur la position du curseur (lorsque le module enregistreur est installé).
- Si le module enregistreur de données en option est installé, vous pouvez faire défiler le curseur sur l'écran pour passer à un nouveau point sur l'axe du temps. La nouvelle date va s'afficher et le curseur sera centré sur la date à laquelle le curseur a été déroulé sur l'écran.

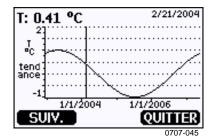


Figure 41 Affichage graphique avec Enregistreur de données

L'heure affichée sous le graphique est réglée avec le décalage actuel de temps du transmetteur. Si vous modifiez les réglages de date et d'heure du transmetteur, les vignettes horaires affichées sur le graphique historique seront également modifiées. Pour une explication de l'effet de la modification manuelle de la date de l'heure, reportezvous à la section Module Enregistreur de données à la page 60.

Tableau 10 Messages d'information du graphique en mode curseur

Message	Interprétation
Coupure de courant	Coupure d'électricité (marquée également par
	une ligne en tirets)
Absence de données	La quantité n'a pas été sélectionnée pour
	l'affichage
Défaillance du dispositif	Défaillance générale du dispositif
Défaillance de mesure T	Défaillance de mesure de température/capteur
Défaillance de mesure HR	Défaillance de mesure d'humidité/capteur
Mode réglage actif	Mode réglage actif (données enregistrées
	dans le mode réglage ne sont pas affichées)

Un point d'interrogation après l'heure vous indique qu'au moins une coupure de courant (tiret vertical) est survenue après le moment choisi. Dans ce cas, la différence réelle de temps entre le moment présent et la position du curseur n'est pas connue avec précision.

## Menus et navigation

Les menus vous permettent de modifier les réglages et de sélectionner les fonctions.

- Ouvrez le MENU PRINCIPAL en appuyant sur l'une des touches fléchées ▼ ▲ ◆ ▶ en mode d'affichage standard (numérique).
- 2. Utilisez les touches ▲ ▼ pour vous vous déplacer dans les menus.
- 3. Cette touche ▶ permet d'ouvrir un sous-menu.

- 4. Appuyez sur ◀ pour revenir au niveau précédent.
- 5. Appuyez sur QUITTER pour revenir à l'affichage standard.

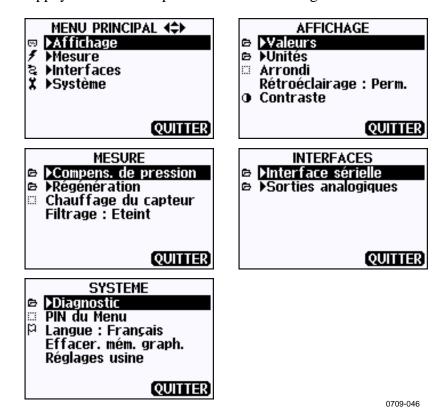


Figure 42 Menu principaux

Certains éléments du menu, tel que **Régénération** dans le menu **Mesure** ne s'affichent que s'ils sont compatibles avec le transmetteur et les options installées.

## Changer de langue

- 1. Revenez à l'affichage standard en maintenant le bouton droit enfoncé pendant quatre secondes.
- 2. Ouvrez le **Menu principal** en appuyant sur l'une des touches ▼ ▲ ◀ ▶ .
- 3. Déroulez l'option du menu Système, et appuyez sur la touche
  ▶ . L'option du menu est représentée par le symbole de clé x.

VAISALA\_\_\_\_\_\_67

- 5. Sélectionnez la langue à l'aide des touches ▼ ▲ et confirmez votre choix en appuyant sur le bouton □ gauche.
- 6. Appuyez sur pour revenir à l'affichage standard.

## Réglage des arrondis

Arrondissez d'une décimale au moyen de la fonction Arrondis. La fonction d'arrondis est activée par défaut. L'arrondi n'a pas d'effet sur les quantités sans décimales.

- 1. Ouvrez le **MENU PRINCIPAL** en appuyant sur l'une des touches fléchées **▼ ▲ ◀ ▶**.
- 2. Sélectionnez **Afficher**, et confirmez en appuyant sur la touche fléchée ▶.
- 3. Sélectionnez **Arrondi** et appuyez sur le bouton **ON/OFF**.
- 4. Appuyez sur **QUITTER** pour revenir à l'affichage standard.

## Réglage du rétroéclairage de l'afichage

Le rétroéclairage est activé par défaut. En mode automatique, le rétroéclairage fonctionne pendant 30 secondes à compter du moment où vous avez appuyé sur une touche pour la dernière fois. La lumière se rallume si l'on appuie sur un bouton.

- 1. Ouvrez le **MENU PRINCIPAL** en appuyant sur l'une des touches fléchées **▼ ▲ ◀ ▶**.
- 2. Sélectionnez **Affichage** et appuyez sur la touche fléchée ▶.
- 3. Sélectionnez **Rétroéclairage**, appuyez sur le bouton **MODIFIER**.
- 4. Sélectionnez **Marche/Arrêt/Automatique**, appuyez sur le bouton **SELECT**.
- 5. Appuyez sur **QUITTER** pour revenir à l'affichage standard.

## Réglage du contraste de l'affichage

- 1. Ouvrez le **MENU PRINCIPAL** en appuyant sur l'une des touches fléchées **▼ ▲ ◀ ▶**.
- 2. Sélectionnez **Affichage** et appuyez sur la touche fléchée ▶.
- 3. Sélectionnez **Contraste**, appuyez sur le bouton **REGLAGE**.
- 4. Réglez le contraste en appuyant sur les touches fléchées ◀▶.

5. Appuyez sur **OK** et QUITTER pour revenir à l'affichage standard.

## Verrouillage du clavier (verrouillage)

Cette fonction verrouille le clavier et empêche d'appuyer sur des touches par inadvertance.

- 1. Maintenez le bouton de fonction gauche enfoncé pendant quatre secondes pour verrouiller le clavier (sur tout affichage).
- 2. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur le bouton **OUVRIR** pendant quatre secondes.

## Verrouillage du menu par mot de passe

Vous pouvez empêcher des modifications non autorisées des réglages du dispositif en activant le verrou du menu par mot de passe. Lorsque cette fonction est activée, l'affichage standard et la vue graphique sont disponibles, mais l'accès au menu est verrouillé. Le symbole de la clé indique l'activation de cette caractéristique.

- 1. Ouvrez le **MENU PRINCIPAL** en appuyant sur l'une des touches fléchées **▼ ▲ ◀ ▶**.
- 2. Sélectionnez **Système** et appuyez sur la touche fléchée ▶.
- 3. Sélectionnez **Code d'accès Menu**, appuyez sur le bouton **MARCHE**.
- Saisissez un code PIN au moyen des touches fléchées ▼ ▲.
   Appuyez sur OK pour confirmer le réglage. Le verrou par code d'accès est activé et un symbole de clé s'affiche sur un écran.
- 5. Appuyez sur **QUITTER** pour revenir à l'affichage standard. Il n'est possible de revenir au menu qu'en saisissant le code PIN approprié.

Lorsque vous souhaitez désactiver le verrou par code d'accès; accédez au menu au moyen du code d'accès et sélectionnez **Système**, **Menu PIN**, appuyez sur le bouton **ARRET**.

Si vous avez oublié le code d'accès, ouvrez le couvercle du transmetteur et appuyez une fois sur le bouton **ADJ**. Attendez quelques secondes, le menu de réglage s'ouvre. Sélectionnez **Effacer menu PIN**, appuyez sur **EFFACER**.

#### REMARQUE

Vous pouvez également désactiver intégralement le clavier au moyen de la commande série **LOCK**.

## Réglages en usine

Utilisez l'affichage/clavier afin de restaurer les réglages d'usine. Cette opération n'affecte pas les réglages. Seuls les réglages disponibles dans les menus sont restaurés.

- 1. Appuyez sur l'une des touches fléchées pour ouvrir le **MENU PRINCIPAL**.
- 2. Sélectionnez **Système** et confirmez en appuyant sur la touche fléchée ▶.
- 3. Sélectionnez **Réglages d'usine** et appuyez sur le bouton **RESTAURER** pour confirmer votre sélection. Appuyez sur le bouton **OUI** pour réinitialiser tous les réglages usine par défaut.

Se reporter à la section Généralités à la page 93 pour une description des autres options du menu.

# Écran d'alarmes

La caractéristique d'Écran d'alarme fournit deux alarmes configurables de façon indépendante pour les transmetteurs avec l'option affichage/clavier. Chaque alarme suit toute quantité mesurée, avec des limites basses et hautes à configuration libre. Chaque alarme est également dotée d'une valeur d'hystérésis configurable pour prévenir tout déclenchement non nécessaire lorsque la mesure fluctue autour d'une limite d'alarme. Il est possible de configurer les alarmes pour toute quantité supportée par le transmetteur. La configuration de l'Écran d'alarme peut être effectuée au moyen de l'option affichage/clavier.

Une alarme s'active lorsque la quantité sélectionnée dépasse la limite supérieure ou la limite inférieure, de façon assez similaire aux relais. Lorsqu'une alarme est activée, un signal d'alarme s'affiche sur l'écran et les lumières de l'écran clignotent.



Figure 43

Écran d'alarme actif

Plusieurs alarmes peuvent être actives simultanément, l'alarme qui a été déclenchée la première va s'afficher sur l'écran. L'alarme active suivante s'affiche lorsque l'alarme affichée est validée en appuyant sur le bouton **OK**.

Veuillez remarquer que les alarmes activées ne s'affichent que sur l'écran. Il n'existe pas d'entrée de messages d'alarme sur la ligne série ni de marqueurs placés dans le graphique de données. Une fois l'alarme validée, vous devez vous reporter aux graphiques de données pour voir quand les quantités mesurées ont dépassé les limites.

# Configuration d'un Écran d'alarme

- 1. Ouvrez le **Menu principal** en appuyant sur une touche fléchée ou sur le clavier.
- Utilisez les touches fléchées pour sélectionner Affichage, puis Alarmes, pour ouvrir le menu Écran d'alarmes. Le menu de l'Écran d'alarmes affiche les alarmes actuellement activées et désactivées.



Figure 44 Écran d'alarmes

3. Utilisez les touches fléchées pour choisir une alarme à configurer. La page d'édition de l'alarme s'ouvre.

#### **REMARQUE**

Les modifications effectuées sur la page d'édition de l'alarme prennent effet immédiatement et peuvent entraîner l'apparition de l'alarme sur l'écran.

- 4. Pour sélectionner une quantité, appuyez sur le bouton **Modifier** et sélectionnez une quantité dans la liste.
- 5. Pour modifier ou supprimer les valeurs limites de l'alarme, déplacez la sélection dans le champ Act. au dessus de ou Act. en dessous de et appuyez sur Régler. Il vous sera demandé de Modifier ou de Supprimer la valeur.



Figure 45 Modifier une limite d'alarme

Lorsque vous modifiez la valeur, utilisez les touches fléchées haut et bas pour modifier la valeur sous le curseur. Les touches fléchées gauche et droite déplacent le curseur. Appuyez sur OK pour accepter la valeur modifiée ou Annuler pour annuler la modification.

- 6. Réglez une valeur d'**Hystérésis** convenable pour empêcher un déclenchement non nécessaire de l'alarme pour de petites modifications de mesure qui dépassent la limite de l'alarme de façon répétée.
- 7. Cochez ou décochez la case à cocher **Activation de l'alarme** pour activer ou désactiver l'alarme.
- 8. Appuyez sur QUITTER pour quitter l'écran de configuration de l'alarme et revenir à l'écran principal.

# Programme MI70 Link pour la gestion des données

Les données peuvent être transférées à un PC via un logiciel MI70 Link. Vous pouvez examiner facilement les données enregistrées sous un environnement Windows<sup>®</sup> et les transférer dans un programme de feuille de calcul (tel que Microsoft<sup>®</sup> Excel) ou vers pratiquement tous les programmes Windows<sup>®</sup> sous un format numérique ou graphique. Le programme MI70 vous permet également de contrôler les valeurs du transmetteur avec un PC (fonction de fenêtre en temps réel).

Utilisez une version de MI70 Link 1.2 ou supérieure pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du HMT330.

 Connectez votre PC au transmetteur au moyen de l'interface série, l'interface LAN ou de l'interface WLAN. Se reporter au chapitre Communication de ligne série à la page 73 et Communication LAN à la page 77.

72 M210566FR-F

- 2. Vérifiez que le HMT330 est sous tension.
- 3. Démarrez le programme MI70 Link.
- 4. Si vous êtes connecté via l'interface LAN ou WLAN, saisissez l'adresse IP du transmetteur. Vous pouvez consulter l'adresse IP au moyen de l'écran d'information sur le dispositif, se reporter au chapitre Informations relatives à l'appareil à la page 103. Si vous ne disposez pas de l'option affichage/clavier, vous pouvez utiliser la commande NET sur la ligne série, se reporter au chapitre Configuration IP à la page 78.

Si vous vous connectez via une interface série, le programme détecte automatiquement le type de connexion, il n'est généralement pas nécessaire de sélectionner un port COM manuellement.

Le programme MI70 Link et les câbles de raccordement en option sont disponibles chez Vaisala. Se reporter à la liste des accessoires au chapitre Options et accessoires à la page 163.


# Communication de ligne série

Raccordez l'interface série soit au moyen du port utilisateur, soit au moyen du port de service.

Pour une interface permanente sur le système hôte, utilisez le port utilisateur. Vous pouvez modifier les réglages série et fonctionner en modes RUN, STOP et POLL.

Pour les connexions temporaires, utilisez le port de service. Le port de service est toujours disponible avec des réglages série fixes.

Manuel de l'utilisateur

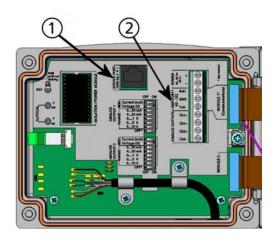

0605-039

Figure 46 Connecteur de port de service et bornier de port utilisateur sur la carte mère

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 46 ci-dessus:

- 1 = Connecteur port de service
- 2 = Borniers port utilisateur

# Connexion au port utilisateur

Utilisez un câble série convenable entre le port utilisateur et les borniers à vis RxD, GDN et TxD et le port série du PC, se reporter à Figure 47 à la page 75.

Tableau 11 Réglages par défaut des communications série pour le port utilisateur

Paramètre	Valeur
Bauds	4800
Parité	Paire
Bits de données	7
Bits d'arrêt	1
Contrôle de débit	Nulle

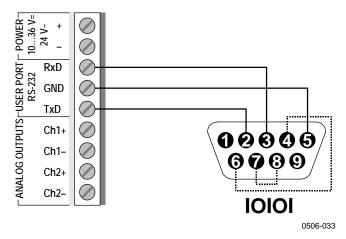


Figure 47 Exemple de connexion entre un port série PC et un port utilisateur

Les raccordements aux broches 4, 6, 7 et 8 sur le port série du PC sont nécessaires uniquement si votre logiciel nécessite une liaison matérielle.

Après la mise sous tension du transmetteur (en mode-STOP), celui-ci émet un message d'avertissement:

```
HMT330 / 5.00
```

En mode RUN, une sortie de mesure est lancée automatiquement à la mise sous tension.

En mode POLL, le transmetteur n'émet aucune données après le démarrage (se reporter à la section SMODE à la 127).

#### **REMARQUE**

Le port utilisateur ne peut être utilisé lorsque le module RS-485 est raccordé.

# Connexion au port de maintenance

#### Câbles de connexion

Pour se connecter au port de service, vous avez besoin d'un câble adapté avec un connecteur RJ45. En fonction des connexions de votre PC, vous pouvez soit utiliser le Câble de connexion série (accessoire en option 19446ZZ) ou le Câble de connexion série USB RJ45 (accessoire en option 219685). Le câble USB vous permet de raccorder le transmetteur à un PC via un port USB standard de type A. Veuillez remarquer que le câble USB ne permet pas un transfert de

VAISALA\_\_\_\_\_\_\_75

données à haute vitesse puisque le taux de bits est limité par l'interface série du port de service.

# Installation du pilote du câble USB

Avant d'utiliser le câble USB, vous devez installer le pilote d'installation du câble USB fourni sur votre PC. Lors de l'installation du pilote, vous devez accepter toutes les invites de sécurité susceptibles de s'afficher. Le pilote est compatible avec Windows<sup>®</sup> 2000, Windows<sup>®</sup> XP, Windows Server<sup>®</sup> 2003 et Windows<sup>®</sup> Vista..

- 1. Vérifiez que le câble USB n'est pas raccordé. Débranchez-le si vous l'aviez déjà branché.
- 2. Insérez le media fourni avec le câble, ou téléchargez le pilote sur www.vaisala.com.
- 3. Exécutez le programme d'installation du pilote USB (setup.exe) et acceptez l'installation par défaut. L'installation du pilote peut prendre plusieurs minutes.
- 4. Une fois le pilote installé, raccordez le câble USB à un port USB de votre PC. Windows va détecter le nouveau dispositif et utiliser automatiquement le pilote.
- L'installation a réservé un port COM pour le câble. Vérifiez le numéro du port et le statut du câble, au moyen du programme Vaisala USB Instrument Finder qui a été installé dans menu de démarrage de Windows.

Windows va reconnaître chaque câble individuel comme un dispositif différent et réserver un nouveau port COM. Souvenez-vous d'utiliser le port convenable dans les réglages de votre programme de terminal. Si vous utilisez l'application Vaisala MI70 Link, il n'est pas nécessaire de vérifier le port COM, car le MI70 Link détecte automatiquement la connexion USB.

Il n'est pas nécessaire de désinstaller le pilote en usage normal. Toutefois, si vous souhaitez supprimer les fichiers pilotes et tous les dispositifs du cable USB de Vaisala, vous pouvez y procéder en désinstallant l'entrée du **Vaisala USB Instrument Driver** des programmes d'installation ou de désinstallation ( Programmes et caractéristiques sous Windows Vista) dans le panneau de commande de Windows.

76 M210566FR-F

# Au moyen du port de maintenance

1. Dévissez les quatre vis du couvercle du transmetteur et ouvrez le couvercle.

- 2. Raccordez le câble souhaité (câble interface série ou câble USB) à votre PC et le connecteur du port de maintenance sur le transmetteur. Pour localiser le port de maintenance, se reporter à Figure 46 à la 74.
- 3. Ouvrez un programme de terminal et réglez les paramètres de communication comme suit:

Tableau 12 Paramètres de communication fixes pour le port de maintenance

Paramètre	Valeur
Bauds	19200
Parité	Nulle
Bits de données	8
Bits d'arrêt	1
Contrôle de débit	Nulle

Pour une explication détaillée de l'utilisation du programme de terminal se reporter à Paramétrages du programme de terminal à la page 85.

4. Mettez le HMT330 sous tension.

# Communication LAN

Pour activer une communication LAN, une interface LAN ou WLAN doit être physiquement raccordée au réseau, et les paramètres du réseau doivent convenir à votre réseau. Pour une description des interfaces, se reporter aux chapitres Interface LAN à la page 57 et à Interface WLAN à la page 58.

Les interfaces LAN et WLAN fonctionnent toutes les deux en accédant à l'interface série (port utilisateur) du transmetteur. Toutes les commandes disponibles au moyen de l'interface série sont disponibles via les interfaces LAN et WLAN, se reporter à la Liste des commandes série à la page 88. Pour des instructions sur le mode de connexion au moyen d'un programme terminal, se reporter au chapitre Paramétrages du programme de terminal à la page 85.

# **Configuration IP**

Les réglages IP des interfaces LAN et WLAN sont décrits au Tableau 13. Les réglages actuels peuvent être visualisés sur la ligne série ou au moyen de l'affichage des informations sur le dispositif, se reporter à Informations relatives à l'appareil à la page 103.

Tableau 13 Réglages IP pour les Interfaces LAN et WLAN

Paramètre	Description
Configuration automatique (DHCP)	S'il est activé, le transmetteur va récupérer ses réglages réseau (dont l'adresse IP) à partir d'un serveur sur le réseau. S'il n'est pas activé, les réglages statiques du réseau sont utilisés.
Configuration Web	S'il est activé, les réglages de l'interface peuvent être modifiés au moyen d'un navigateur web. Il est possible d'accéder à la page de configuration en naviguant jusqu'à l'adresse IP du transmetteur.
Adresse IP	L'identifiant du réseau en quatre parties du transmetteur. Il doit être réglé manuellement si la configuration automatique n'est pas utilisée.  Valeur exemple : 192.168.0.222
Netmask	Utilisé en combinaison avec l'adresse IP pour déterminer à quel réseau le transmetteur appartient. Il doit être réglé manuellement si la configuration automatique n'est pas utilisée.  255.255.255.0 est un netmask courant.
Passerelle	L'adresse IP du serveur qui permet au transmetteur d'accéder à d'autres réseaux. Elle doit être réglée manuellement si la configuration automatique n'est pas utilisée.  Valeur exemple : 192.168.0.1
MAC	L'adresse MAC est l'unique adresse matérielle de l'interface LAN ou WLAN. Elle ne peut être modifiée.

# Au moyen de l'Affichage/Clavier

Vous pouvez configurer les réglages IP des interfaces LAN ou WLAN au moyen de l'affichage /clavier comme suit :

- 1. Appuyez sur l'une des touches fléchées pour ouvrir le **MENU PRINCIPAL**.
- 2. Appuyez sur la touche fléchée ▶ pour sélectionner Interfaces.

3. Appuyez sur la touche fléchée ▶ pour sélectionner **Réglages réseau**. Vous allez constater un délai, le transmetteur réactualise les informations du réseau.

4. Vous vous trouvez alors dans le menu **Interface réseau.** Si vous sélectionnez la **Configuration IP**, le menu de configuration IP s'ouvre.



Figure 48 Menu d'interface réseau

Le menu d'**Interface réseau** vous permet d'activer ou de désactiver l'option de **Configuration Web** ou de **Déconnecter tous** les utilisateurs qui accèdent actuellement à l'interface LAN ou WLAN.

5. Dans le menu de configuration IP, sélectionnez **Configuration automatique** (**DHCP**) ou saisissez l'**adresse IP**, le **Netmask** et la **Passerelle** manuellement. Si la configuration automatique est activée, la configuration manuelle ne peut être réalisée.

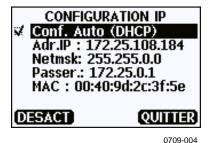


Figure 49 Menu de Configuration IP

Pour entrer une valeur manuellement, utilisez les touches fléchées ▲ ▼ pour sélectionner le paramètre à modifier et appuyer sur **Modifier**. Un curseur va s'afficher sur le premier chiffre. Déplacez le curseur au moyen des touches fléchées ◆ ► et modifiez la valeur sous le curseur au moyen des touches fléchées ▲ ▼. Confirmez votre choix en appuyant sur OK.

6. Après avoir configuré les paramètres souhaités, appuyez sur **QUITTER** pour revenir à l'écran principal.

# Au moyen de la ligne série

Utilisez la commande de ligne série **NET** pour visualiser ou régler les paramètres réseau des interfaces LAN et WLAN. Vous pouvez également réactualiser les informations réseau ou déconnecter toutes les connexions actives.

# **NET** [REFRESH] [DISCONNECT] [DHCP WEB] [DHCP IP SUBNET GATEWAY WEB]

où

REFRESH = Met à jour les informations réseau et les affiche

DISCONNECT = Déconnecte toutes les sessions en cours = ON ou OFF. Activation/désactivation de la DHCP

configuration IP automatique.

= ON ou OFF. Activation/désactivation de page de WEB

configuration Web.

ΙP = L'identifiant du réseau en quatre parties du

> transmetteur. Elle doit être réglée manuellement si la configuration automatique n'est pas utilisée.

= Utilisé en combinaison avec l'adresse IP pour **SUBNET** 

déterminer à quel réseau le transmetteur

appartient. Il doit être réglé manuellement si la configuration automatique n'est pas utilisée.

PASSERELLE = L'adresse IP du serveur qui permet au

transmetteur d'accéder à d'autres réseaux. Elle doit être réglée manuellement si la configuration

automatique n'est pas utilisée.

#### Exemples:

>net refresh

OK

DHCP : OFF
IP address : 192.168.0.101
Subnet mask : 255.255.255.0 Default gateway: 192.168.0.1

Web config. : OFF

MAC address : 00:40:9d:2c:d2:05 Telnet : Not connected

>net on off

DHCP : ON
IP address : 192.168.0.104
Subnet mask : 255.255.255.0 Default gateway: 192.168.0.1

Web config. : OFF

M210566FR-F

MAC address : 00:40:9d:2c:d2:05

Telnet : Connected

OK

>net off 192.168.0.101 255.255.255.0 192.168.0.1 off

DHCP : OFF IP address : 192.168.0.101 Subnet mask : 255.255.255.0 Default gateway: 192.168.0.1

Web config. : OFF
MAC address : 00:40:9d:2c:d2:05

: Connected Telnet

OΚ

# Configuration du LAN sans fil

Les réglages de l'interface WLAN sont décrits au Tableau 15. Les réglages actuels peuvent être visualisés sur la ligne série ou au moyen de l'affichage des informations sur le dispositif, se reporter à Informations sur le dispositif à la page 101.

Tableau 14 Configuration du LAN sans fil

Paramètre	Description
SSID	L'identifiant du service (c'est-à-dire le nom du réseau) du réseau sans fil auquel se raccorder. 1 32 caractères.
Type de sécurité	Le type de sécurité du réseau sans fil. Les options sont les suivantes :  OPEN OPEN/WEP WPA-PSK/TKIP WPA-PSK/CCMP  Tous les autres choix, sauf OPEN, nécessitent une clé de sécurité, voir ci-dessous.
Clé de sécurité	La clé de cryptage ou mot de passe utilisé avec un réseau encrypté.

# Au moyen de l'Affichage/Clavier

Vous pouvez configurer les réglages des interfaces LAN sans fil au moyen de l'affichage /clavier comme suit :

- 1. Appuyez sur l'une des touches fléchées pour ouvrir le **MENU** PRINCIPAL.
- 2. Appuyez sur la touche fléchée ▶ pour sélectionner **Interfaces**.

Manuel de l'utilisateur

- 3. Appuyez sur la touche fléchée ▶ pour sélectionner **Réglages réseau**. Vous allez constater un délai, le transmetteur réactualise les informations du réseau.
- 4. Appuyez sur la touche fléchée ▶ pour sélectionner **Réglages** réseau LAN.



Figure 50 Configuration du LAN sans fil

5. Le champ de saisie **Nom** sur la page affiche le SSID du réseau sans fil actuellement connecté. Pour modifier le SSID, appuyez sur **Régler**. Utilisez les touches fléchées ▲ ▼ pour modifier le caractère sous le curseur et les touches fléchées ◀ ▶ pour déplacer le curseur. Appuyez sur le bouton **OK** lorsque vous avez terminé.



Figure 51 Saisir le SSID réseau

 Pour modifier le Type de réseau actuellement sélectionné, sélectionnez le champ **Type** et appuyez sur **Modifier**.
 Sélectionnez le nouveau type dans la liste et appuyez sur la touche **Choisir**.

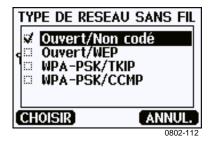


Figure 52 Sélectionner le type de réseau sans fil

Chapitre 4 \_\_\_\_\_\_ Fonctionnement

7. Si vous avez sélectionné un type de réseau crypté (WEP ou WPA) vous devez saisir la clé de sécurité appropriée. Sélectionnez le champ **Clé/mot de passe** et appuyez sur **Régler**. Saisissez la clé de façon similaire au SSID et appuyez sur **OK**. Avec le cryptage WEP, vous devez saisir la clé de cryptage en hexadécimales (10 hexadécimales pour un cryptage 64 bits ou 26 hexadécimales pour le cryptage 128 bits.) Une clé WPA doit contenir de 8 ... 63 caractères ASCII.

8. Après avoir configuré les paramètres réseau sans fil souhaités, appuyez sur **Quitter** dans le menu des **Réglages réseau sans fil.**L'appareil va vous demander de confirmer les nouveaux réglages. Veuillez remarquer que lorsque les nouveaux réglages sont sauvegardés, toutes les connexions WLAN actives sont déconnectées.

# Au moyen de la ligne série

Utilisez la commande de ligne série **WLAN** pour visualiser les réglages du réseau sans fil. Si vous avez sélectionné un type de réseau crypté, vous devrez saisir la clé de sécurité appropriée. Avec le cryptage WEP, vous devez saisir la clé de cryptage en hexadécimales (10 hexadécimales pour un cryptage 64 bits ou 26 hexadécimales pour le cryptage 128 bits) ou avec des caractères ASCII simples (5 caractères pour un cryptage 64 bits ou 13 caractères pour un cryptage 128 bits). Une clé WPA doit contenir de 8 ... 63 caractères ASCII.

#### WLAN [SSID TYPE]

Où

SSID = Nom du réseau en 1 ... 32 caractères. TYPE = Le type de sécurité du réseau sans fil. Les

options sont les suivantes

OPEN OPEN/WEP WPA-PSK/TKIP WPA-PSK/CCMP

#### Exemples:

>wlan ?

Network SSID : WLAN-AP Type : OPEN

>

VAISALA\_\_\_\_\_\_83

```
>wlan accesspoint wpa-psk/tkip
Network SSID : accesspoint
Type : WPA-PSK/TKIP
WPA-PSK phrase ? thequickbrownfox
Warning: Active connection will be disconnected.
Save changes (Y/N) ? y
OK
```

# Réglages Telnet

En cas de connexion telnet établie via l'interface LAN ou WLAN, la session dispose du même mode de communication, intervalle de run, adresse poll et réglages echo qu'une session sur le port série (port utilisateur).

Ces réglages peuvent être modifiés au moyen de l'affichage/clavier, au moyen de la ligne série (port utilisateur ou port de maintenance) ou directement au cours de la session telnet.

Le chemin d'accès aux réglages telnet est le suivant : Menu principal ▶ Interfaces ▶ Interfaces réseau ▶ Réglages Telnet.

Les commandes de modification des réglages sont **SMODE**, **INTV**, **ADDR**, et **ECHO**.

# Configuration Web pour LAN et WLAN

Les interfaces LAN et WLAN disposent d'une page de configuration web accessible via un navigateur. Si vous n'avez pas désactivé la page des réglages réseau, vous pouvez y accéder au moyen d'un navigateur web à l'adresse IP de l'interface.

Lorsque vous accédez à la page de configuration vous devez vous connecter :


Nom d'utilisateur : **user** Mot de passe : **vaisala** 

La page de configuration web fournit des options de configuration réseau similaires à la ligne série et l'affichage/clavier. Elle est également dotée d'options additionnelles pour les utilisateurs avancés.

84 M210566FR-F

Par exemple, on y trouve plus d'options permettant de sécuriser le réseau sans fil.

Si vous utilisez ces options additionnelles, elles vont s'afficher comme des configurations personnalisées lorsqu'elles seront visualisées à partir de la ligne série de l'écran/clavier.

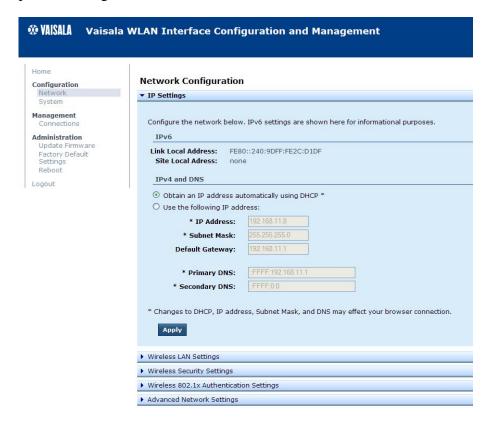

0802-114

Figure 53 Configuration Web pour WLAN

# Paramétrages du programme de terminal

Les instructions suivantes présentent un exemple de raccordement avec un programme HyperTerminal pour le système d'exploitation Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>.

**REMARQUE** 

HyperTerminal n'est pas inclus dans le système d'exploitation Windows Vista.

VAISALA\_\_\_\_\_\_85

Manuel de l'utilisateur

- 1. Démarrer HyperTerminal. Pour obtenir de l'aide au démarrage d'HyperTerminal, cliquez sur **Démarrer**, sélectionnez Aide pour ouvrir l'aide de Windows® et recherchez « HyperTerminal ».
- 2. Dans la fenêtre **Nouvelle connexion** d'HyperTerminal, définissez un nom pour la connexion série du HMT330, « Transmetteur de Vaisala », par exemple. Cliquez sur **OK**.
- 3. Sélectionnez le type de connexion au moyen du menu déroulant **Connexion**.

Si vous vous connectez au transmetteur au moyen de l'interface série, sélectionnez le port de communications PC où le câble série est connecté et cliquez sur **OK**. Si vous utilisez le câble USB-RJ45 pour vous connecter au Port de maintenance, vérifiez que le port de communications utilisé par le câble avec le programme **Vaisala USB Instrument Finder** qui a été installé dans menu de démarrage de Windows.



Figure 54 Connexion au moyen de l'interface série

Si vous êtes connecté via l'interface LAN ou WLAN, sélectionnez **TCP/IP** (**Winsock**). Saisissez l'adresse IP de l'interface dans le champ **Host address** et 23 en tant que **Port number**. Appuyez sur **OK** pour vous connecter au transmetteur.



Figure 55 Connexion au moyen d'un Réseau

4. Si vous avez sélectionné un port série, vous devez faire correspondre les réglages du port dans la fenêtre **Propriétés** avec l'interface série du transmetteur (port utilisateur ou port de maintenance). Si vous utilisez le câble USB-RJ45, vous vous raccordez au port de maintenance. Vérifiez que le **Contrôle de flux** est réglé sur **Aucun**. Cliquez sur **OK** pour commencer à utiliser la connexion série.

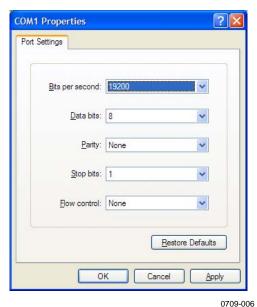


Figure 56 Paramétrages du port série Hyper Terminal

5. Sélectionnez **Fichier** → **Sauvegarder** dans la fenêtre principale de pour sauvegarder les paramètres de connexion. Pour utiliser les paramètres sauvegardés plus tard, démarrer

VAISALA\_\_\_\_\_\_87

HyperTerminal, cliquez sur Annuler dans la fenêtre **Nouvelle connexion** et sélectionnez **Fichier** → **Ouvrir**.

# Liste des commandes série

Le texte en **gras** entre parenthèses est un paramétrage par défaut. Entrez les instructions en les saisissant sur votre ordinateur et en appuyant sur la touche Entrée.

Tableau 15 Commandes de la mesure

Commande	Nom du manuel
R	Démarrer la sortie continue
S	Arrêter la sortie continue
INTV [0 255 <b>S</b> /MIN/H]	Paramètre l'intervalle de sortie continue
	(pour le mode RUN)
SEND [0 99]	Sort une fois la valeur mesurée
SEND D	Emission de la valeur avec les données
	brutes
SMODE	Paramètre le mode d'interface série
[STOP/RUN/POLL]	
SDELAY	Visualiser ou régle le délai minimum de
	réponse du port utilisateur (RS232 or
	RS485)
SERI [baud p d s]	Paramétrages du port utilisateur (par
	défaut: 4800 E 7 1) baud: 300 115200
ADDR [ <b>0</b> 99]	Définit l'adresse du transmetteur (pour le mode POLL)
NET	Visualiser ou régler les paramètres réseau
	pour les interfaces LAN ou WLAN
WLAN	Visualiser ou régler les paramètres réseau
	sans fil pour les interfaces WLAN
OPEN [099]	Ouverture d'une connexion temporaire à
	un dispositif en mode POLL
CLOSE	Ferme la connexion temporaire (retour en
	mode POLL)

**Tableau 16** Commandes de formatage

Commande	Nom du manuel
FORM	Paramètre le format de sortie des
	commandes de SEND et R
TIME	Règle l'heure
DATE	Règle la date
FTIME [ON/ <b>OFF</b> ]	Ajoute une heure aux sorties de R et
	SEND
FDATE [ON/ <b>OFF</b> ]	Ajoute une date aux sorties de R et SEND
FST [ON/ <b>OFF</b> ]	Ajout de l'état de chauffage de sonde et de
	la purge chimique en rapport avec les
	commandes SEND et R
UNIT	Sélectionne les unités de sorties métriques
	ou non métriques

Chapitre 4 \_\_\_\_\_\_ Fonctionnement

Tableau 17 Commandes de l'enregistrement des données

Commande	Nom du manuel
DIR	Affiche les fichiers enregistrés
PLAY [0 21] [START END]	Emet un fichier des données enregistrées
	Les heures de début et de fin ne peuvent
	être spécifiées que si le module
	enregistreur de données est installé. La
	date et l'heure peuvent être indiquées dans
	les unités suivantes:
	aaaa-mm-jj hh:mm:ss
DSEL	Sélectionne les données enregistrées et
	affiche les quantités.
DELETE	Supprime tous fichiers données, dont la
	mémoire du module enregistreur de
	données en option
UNDELETE	Récupère les fichiers supprimés qui n'ont
	pas été écrasés.

# Tableau 18 Commandes de la purge chimique

Commande	Nom du manuel
PUR	Règle la purge chimique automatique
PURGE	Démarre la purge chimique manuelle

## Tableau 19 Commandes de l'étalonnage et du réglage

Commande	Nom du manuel
CRH	Etalonnage de l'humidité relative
CT	Etalonnage de la température
CTA	Etalonnage de la sonde additionnelle de
	température
FCRH	Etalonnage de l'humidité relative après
	remplacement du capteur
CTEXT	Entre un texte dans le champ d'information
	de l'étalonnage
CDATE	Définit la date d'étalonnage
ACAL	Etalonnage de la sortie analogique

# Tableau 20 Paramétrages et essais des sorties analogiques

Commande	Nom du manuel
AMODE	Visualise les modes de sortie analogique
ASEL	Sélectionne les paramètres des sorties analogiques
	<u> </u>
ITEST	Essai des sorties analogiques
AERR	Modifie les valeurs erronées de la sortie
	analogique

## Tableau 21 Paramétrages et essais des relais

Commande	Nom du manuel
RSEL	Paramètre et visualise les relais
RTEST	Teste les relais

Tableau	22	Autres	commandes
Labicau	44	Aunts	Commanues

Commande	Nom du manuel
?	Sort les informations concernant le
	dispositif
??	Sort les informations sur le dispositif en
	mode POLL
ECHO [ON/OFF]	Place l'écho de l'interface série en mode
	ON/OFF
ERRS	Liste les erreurs actuelles du transmetteur
FILT	Paramètre le filtrage des résultats
FIND	L'ensemble des dispositifs en mode POLL
	envoient leurs adresses
HELP	Liste des commandes les plus usuelles
LOCK	Verrouille le menu et désactive le clavier
PRES [hPa]	Paramètre la valeur des compensations de
	pression
VERS	Affiche les informations relatives à la
	version du logiciel
XHEAT	Chauffage du capteur
XPRES [hPa]	Paramètre la valeur des compensations de
	pression, ceci temporairement

# Obtenir un message de mesure à partir de la ligne série

## Démarrer la sortie continue

R

Appuyer sur **R** pour commencer la sortie continue des mesures.

## Par exemple:

```
>r
RH= 60.5 %RH T= 23.7 'C Tdf= 15.6 'C Td= 15.6 'C a= 13.0
g/m3 x= 11.1 g/kg Tw= 18.5 'C H2O= 17889 ppmV pw=
17.81 hPa pws= 29.43 hPa h= 52.3 kJ/kg dT= 8.1 'C
```

Si la valeur est trop longue et dépasse de l'espace prévu ou en cas d'erreur de la sortie de la valeur, la valeur est affichée avec des astérisques « \* ».

## Par exemple:

```
RH=***.* %RH T= 31.0 'C
```

Avec la commande suivante vous pouvez modifier le format de la sortie:

- l'intervalle de sortie peut être modifié au moyen de la commande INTV.
- Le format du message de sortie peut être modifié au moyen de la commande **FORM**.
- L'état de la purge et du chauffage de la sonde peut être ajouté avec la commande **FST**.
- Les informations relatives à la date et à l'heure peuvent être ajoutées avec les commandes **FDATE** et **FTIME**.

## Arrêter la sortie continue

S

Pour quitter le mode RUN, saisissez la commande **S**. Toutes les commandes peuvent alors être utilisées. Appuyer sur **S**, le bouton Echap ou réinitialiser le transmetteur afin d'arrêt les sorties.

Voir la commande **SMODE** pour modifier le mode de fonctionnement par défaut (mise sous tension).

#### Sortir une valeur une seule fois

#### SEND

Pour effectuer une sortie unique des valeurs en mode STOP, utilisez la commande SEND. Le format de sortie dépend des paramètres que le transmetteur peut communiquer.

#### **Exemples:**

```
RH= 98.4 %RH T= 31.1 'C

RH= 98.4 %RH T= 31.1 'C Td= 36.0 'C Tdf= 36.0 'C a= 42.4 g/m3 x= 38.8 g/kg Tw= 30.8 'C ppm= 62414 pw= 59.53 hPa pws= 60.52 hPa h= 130.7 kJ/kg
```

#### Sortie de valeurs avec les données brutes

#### SEND D

#### Par exemple:

```
>send d
24.1720 15.0399 -3.5743 189.2324 15.0709 15.0399
23.9765
```

Où les valeurs sont les suivantes (à partir de la gauche):

```
24.1720 = Température de la sonde d'humidité (°C)
15.0399 = HR (%HR)
-3.5743 = Tdf (C)
189.2324 = Capacitance (pF)
15.0709 = HR brute: calculée à partir de la capacitance mise à l'échelle (%HR)
15.0399 = Amélioration du facteur corrigé HR (%HR)
23.9765 = Température de la sonde additionnelle d'humidité en option (°C)
```

# Formatage du message de la ligne série

## FTIME et FDATE

Les commandes **FTIME** et **FDATE** permettent d'activer/désactiver la sortie de l'heure et de la date sur la ligne série. Pour ajouter une heure aux sorties R et SEND, saisissez:

## **FTIME** [x]

Pour ajouter une date aux sorties R et SEND, saisissez:

## **FDATE** [x]

où

```
x = ON \text{ ou OFF}
```

#### Par exemple:

```
>send
RH= 98.4 %RH T= 31,0 'C
>ftime on
Form. time : ON
>send
03:47:59 RH= 98.4 %RH T= 31.0 'C
>fdate on
Form. date : ON
>send
2004-07-05 03:48:03 RH= 98.4 %RH T= 31.0 'C
>
```

#### **FST**

Pour obtenir l'état de mise à température de la sonde et de la purge chimique en option relative aux commandes de SEND et R, saisissez:

#### FST[x]

Οù

x = ON ou OFF (par défaut)

#### Par exemple:

```
>fst on
Form. status : ON
>send
N     0 HR= 40.1 %HR T= 24.0 'C Td= 9.7 'C Tdf= 9.7 'C
a= 8.7 g/m3     x= 7.5
g/kg   Tw= 15.6 'C ppm= 11980 pw= 12.00 hPa pws= 29.91
hPa h= 43.2 kJ/kg
>purge
Purge started, press any key to abort.
>send
S  134 HR= 40.2 %HR T= 24.1 'C Td= 9.8 'C Tdf= 9.8 'C
a= 8.8 g/m3     x= 7.5
g/kg   Tw= 15.7 'C ppm= 12084 pw= 12.10 hPa pws= 30.11
hPa h= 43.5 kJ/kg
>
```

Pour de plus amples informations sur la purge chimique, se reporter à Purge chimique (en option) à la page 129.

Où l'état de la sonde est indiqué par les lettres et les valeurs suivantes:

N xxx	=	Mode normal	où h xxx	=	Puissance de chauffage de
					la sonde
X xxx	=	Chauffage du capteur	où xxx	=	Température du capteur (°C)
H xxx	=	Purge chimique	où xxx	=	Température du capteur (°C)
S xxx	=	Refroidissement du	où xxx	=	Température du capteur (°C)
		capteur après la purge			

# **Généralités**

# Modifier les Quantités et Unités

Pour modifier les quantités et les unités, utilisez les commandes série ou le clavier/affichage en option. Se reporter à Tableau 1 à la page 17 pour les quantités disponibles et Tableau 2 à la page 18 pour les quantités en option.

## **REMARQUE**

Seules les quantités sélectionnées lors de la commande du dispositif peuvent être sélectionnées en tant que quantité de sortie.

# Au moyen de l'Affichage/Clavier

Utilisez l'affichage/clavier afin de sélectionner les quantités de sortie affichées.

- 1. Appuyez sur l'une des touches fléchées pour ouvrir le **MENU PRINCIPAL**.
- 2. Appuyez sur la touche fléchée ▶ pour sélectionner **Afficher**.
- 3. Appuyez sur la touche fléchée ▶ pour sélectionner Quantités.
- 4. Sélectionnez **la quantité** au moyen des touches fléchées ▲ ▼. Confirmez votre choix en appuyant sur SELECT. Vous pouvez sélectionner de 1 à 3 quantités affichées simultanément.
- 5. Appuyez sur **QUITTER** pour revenir à l'affichage standard.

Pour sélectionner les unités d'affichage:

- 1. Appuyez sur l'une des touches fléchées pour ouvrir le MENU PRINCIPAL.
- 2. Appuyez sur la touche fléchée ▶ pour sélectionner **Afficher**.
- Appuyez sur les touches fléchées ▲ ▼ pour sélectionner les Unités. Confirmer la sélection en appuyant la touche fléchée de droite.
- Appuyez sur les touches fléchées ▲ ▼ pour sélectionner les unités affichées. Confirmez votre choix en appuyant sur MODIFIER. Les unités passent du système métrique au système non métrique, ou vice versa.
- 5. Appuyez sur **QUITTER** pour revenir à l'affichage standard.

#### **REMARQUE**

La modification des unités au moyen de l'affichage/clavier n'a pas d'effet sur les valeurs série.

# Au moyen de la ligne série

Utilisez la commande de ligne série **FORM** pour modifier le format ou sélectionner une certaine quantité pour les commandes de sortie **SEND** et **R**. La commande de la ligne série UNIT permet de sélectionner les sorties métriques ou non métriques.

94 M210566FR-F

Chapitre 4 \_\_\_\_\_\_ Fonctionnement

#### **FORM**

Utilisez la commande de ligne série **FORM** pour modifier le format ou sélectionner une certaine quantités pour les commandes de sortie **SEND** et **R**.

#### **FORM** [x]

οù

x = Chaîne de formatage

La chaîne de formatage est constituée des quantités et des modificateurs.

Lors de la saisie de la commande, utilisez les abréviations des quantités. Pour de plus amples informations sur les quantités, se reporter au Tableau 1 et au Tableau 2 à la 17.

Les modificateurs sont présentés au Tableau 23 ci-dessous.

Tableau 23 Modificateurs de commande FORM [x]

Modificateur	Nom du manuel	
x.y	Modificateur de longueur (nombre de chiffres et décimales)	
#t	Tabulateur	
#r	Retour chariot	
#n	Saut de ligne	
<b>4411</b>	Constante de chaîne	
#xxx	Caractère spécial, code « xxx » (décimal) par exemple, #027 pour Echap.	
U5	Champ et longueur de l'unité	
ADDR	adresse du transmetteur avec deux caractères [00 à 99]	
ERR	Drapeaux d'erreur pour P, T, Ta, HR [0000 1111], 0 =	
	absence d'erreur	
STAT	Etat du transmetteur dans un champ de 7 caractère, Par	
	exemple:	
	N 0 Absence de chauffage	
	h 115 Chauffage de la sonde actif, puissance 115/255	
	H 159.0 Chauffage de la sonde actif, température 159°C	
	S 115.0 Refroidissement de la purge actif, température 115°C	
	X 95.0 Chauffage du capteur actif, température 95°C	
SN	Numéro de série du transmetteur	
TIME	Heure [hh:mm:ss]	
DATE	Date [aaa-mm-jj]	
OK	Indicacteur de stabilité de la pression, deux caractères [OK	
	ou " "]	
CS2	Somme de contrôle Modulus-256 du message envoyé,	
	notation hexadécimale encodée ascii	
CS4	Somme de contrôle Modulus-65536 du message envoyé,	
	notation hexadécimale encodée ascii	

Modificateur	Nom du manuel
CSX	Somme de contrôle –xor NMEA du message envoyé,
	notation hexadécimale encodée ascii
АЗН	Tendance de pression [* ou 08]

## Par exemple:

La commande '**FORM** /' revient au format de sortie par défaut. Le format de sortie par défaut dépend de la configuration du dispositif.

```
>form /
>send
RH= 98.4 %RH T= 31.1 'C
>
```

#### **UNIT**

Pour sélectionner les unités de sorties métriques ou non métriques, utilisez la commande **UNIT** 

#### **UNIT** [x]

où

x = M ou N

οù

M = Unités métriques N = Unités non métriques

## **REMARQUE**

Cette commande modifie tant la sortie série et les unités d'affichage en unités métriques ou non métriques. Lorsque vous souhaitez sortir simultanément des unités métriques et non métriques sur l'affichage, sélectionnez les unités à afficher au moyen de l'affichage/clavier.

# Réglage de la compensation de la pression

La pression a un effet sur les calculs de l'humidité et la précision. Pour obtenir des mesures précises, il faut prendre en compte la pression ambiante.

Remarquez que les conversion depuis mmHg et inHg sont définies à  $^{\circ}$ C et pour mmH<sub>2</sub>O et inH<sub>2</sub>O à  $4^{\circ}$ C.

#### **REMARQUE**

La compensation de pression n'est utilisée que dans l'air normal. Lors de mesures dans d'autres gaz, veuillez contacter Vaisala pour de plus amples informations.

# Au moyen de l'Affichage/Clavier

Utilisez l'affichage/clavier pour régler la compensation de pression. Pour sélectionner l'unité de pression au moyen de l'affichage/clavier, se reporter au chapitre Modifier les Quantités et Unités à la page 93.

- 1. Appuyez sur l'une des touches fléchées pour ouvrir le MENU PRINCIPAL.
- 2. Sélectionnez **Mesure** et appuyez sur la touche fléchée ▶ pour confirmer votre sélection.
- 3. Sélectionnez Compensation de pression et appuyez sur la touche fléchée ▶ pour confirmer votre sélection.
- 4. Appuyez sur **REG** et saisissez la valeur de la pression dans l'unité sélectionnée avec les touches fléchées.
- 5. Appuyez sur **OK** et QUITTER pour revenir à l'affichage standard.

# Au moyen de la ligne série

#### PRES et XPRES

Il convient d'utiliser la commande **XPRES** si la valeur est fréquemment modifiée. Sa valeur n'est pas conservée lors de la réinitialisation, et lors de la mise à 0, la dernière valeur réglée au moyen de **PRES** est utilisée. Utilisez la ligne série et procédez aux éléments suivants:

PRES [aaaa.a]

**XPRES** [aaaa.a]

où

aaaa.a = Pression absolue du processus (hPa)

#### Par exemple:

>pres

Pressure : 1013.00 hPa ?

>pres 2000

Pressure : 2000.00 hPa

>

#### Tableau 24 Facteurs de multiplication

De	A: hPa	
mbar	1	
Pa N/m2	0.01	
mmHg torr	1.333224	
inHg	33.86388	
mmH <sub>2</sub> O	0.09806650	
inH <sub>2</sub> O	2.490889	
atm	1013.25	
at	980.665	·
bar	1000	·
psia 1)	68.94757	·

<sup>1)</sup> Psia = psi absolu.

#### Par exemple:

 $29.9213 \text{ inHg} = 29.9213 \times 33.86388 = 1013.25 \text{ hPa}$ 

# Date et heure

# Au moyen de l'Affichage/Clavier

Si le module enregistreur de données en option est installé, vous pouvez modifier l'heure et la date au moyen de l'affichage/clavier.

- 1. Appuyez sur l'une des touches fléchées pour ouvrir le MENU PRINCIPAL.
- 2. Sélectionnez **Système** et appuyez sur la touche fléchée ▶ pour confirmer votre sélection.
- 3. Sélectionnez **Date et heure**, et confirmez en appuyant sur la touche fléchée ▶.
- 4. Appuyez sur **REG** pour entrer en mode réglage et utilisez les touches fléchées pour sélectionner et modifier les valeurs.

5. Vous pouvez modifier les formats de la date et de l'heure qui figurent sur les graphiques. Les formats sélectionnés ne sont utilisés que sur l'affichage graphique, ils ne modifient pas les formats utilisés dans la communication série.

6. Appuyez sur **QUITTER** pour revenir à l'affichage standard.

# Au moyen de la ligne série

Pour régler l'heure, saisissez la commande **TIME**. Pour régler la date, saisissez la commande **DATE**.

#### TIME

#### DATE

Ces réglages de la date et de l'heure sont représentés sur les vignettes horaires de la commande **PLAY**. Lorsque vous souhaitez inclure l'heure et la date dans les commandes **R** et **SEND**, utilisez les commandes **FTIME** et **FDATE**.

#### Par exemple:

```
>TIME
Time : 13:42:49 ?
>DATE
Date : 2007-05-31 ?
```

#### **REMARQUE**

Si le Module enregistreur de données en option n'est pas installé, la date et l'heure passent à 2000-01-01 00:00:00 lors d'une réinitialisation ou d'une coupure de courant.

# Réglages du port série utilisateur

# Au moyen de l'Affichage/Clavier

Il est possible de modifier les réglages de communication du port utilisateur via la ligne série ou en utilisant l'affichage/clavier en option. Les réglages de la communication du port de service sont fixes et ne peuvent être modifiés.

1. Appuyez sur l'une des touches fléchées pour ouvrir le MENU PRINCIPAL.

- 2. Sélectionnez **Interfaces** et appuyez sur la touche fléchée ▶ pour confirmer votre sélection.
- 3. Sélectionnez **Interface série** et appuyez sur la touche fléchée ▶ pour confirmer votre sélection.
- 4. Sélectionnez **Taux de bit/format série/Mode comm** en appuyant sur le bouton **MODIFIER**. Utilisez les touches fléchées ▲ ▼ pour sélectionner et appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre sélection.
- 5. Si vous avez sélectionné le mode de communication RUN, sélectionnez l'intervalle de RUN et appuyez sur **REG** pour confirmer votre sélection.
- 6. Appuyez sur les touches fléchées pour régler les intervalles de mesure et l'unité. Appuyez sur **OK** pour confirmer vos paramétrages.
- 7. Si vous avez sélectionné le mode de communication POLL, sélectionnez l'adresse POLL et appuyez sur **REG** pour confirmer votre sélection.
- 8. Appuyez sur les touches fléchées pour régler l'adresse du transmetteur. Appuyez sur **OK** pour confirmer le réglage.
- 9. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner **ECHO**. Press **ON** to turn to it on. Appuyez sur **OFF** pour le désactiver.
- 10. Appuyez sur **QUITTER** pour revenir à l'affichage standard.

Les nouveaux paramétrages définis au moyen du clavier/affichage sont immédiatement en service.

# Au moyen de la ligne série

#### SERI

Utilisez la commande de ligne série **SERI** [b p d s] pour régler les paramètres de communication du port utilisateur.

```
SERI [b p d s]
```

οù

b = Taux de bit (110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600,19200, 38400, 57600, 115200)

p = parité (n = none/sans\*, e = even/paire, o = odd/impaire)

d = bits de données (7 ou 8)

s = bits d'arrêt (1 ou 2)

Chapitre 4 \_\_\_\_\_\_ Fonctionnement

#### Par exemple:

```
>SERI 600 N 8 1
600 N 8 1
>
```

Vous devez réinitialiser le transmetteur pour activer les nouveaux réglages de communication définis au moyen de la commande SERI.

On peut modifier un paramètre après l'autre ou tous les paramètres en même temps:

```
>SERI O ne modifie que la parité
4800 O 7 1
>SERI 600 N 8 1 modifie tous les paramètres
600 N 8 1
```

#### **SMODE**

Utilisez la commande **SMODE** pour régler le démarrage du mode d'exploitation du port utilisateur.

```
SMODE [xxxx]
```

où

xxx = STOP, RUN ou POLL

Tableau 25 Sélection des modes de sortie

Mode	Sortie	Commandes disponibles
STOP	Uniquement avec la commande <b>SEND</b>	Toutes (mode par défaut)
RUN	Sortie automatique	Uniquement la commande S
POLL	Uniquement avec la commande <b>SEND</b> [addr]	Utiliser avec les bus RS-485, se reporter à Fonctionnement du module RS-485 à la page 125.

Le mode de sortie sélectionné sera actionné après des coupures de courant.

## **INTV**

Utilisez la commande **INTV** pour régler l'intervalle de sortie en mode RUN.

**INTV** [xxx yyy]

où

xxx = intervalle de sortie (0..255) 0: le taux de sortie le plus rapide possible.

yyy = Unité (s, min ou h)

## Par exemple:

```
>INTV 10 min
Output intrv. : 10 min
```

## **ECHO**

Utilisez la commande **ECHO** pour régler l'écho du port utilisateur. La commande active ou désactive l'écho des caractères reçus.

# **ECHO** [x]

οù

```
x = ON (par défaut) ou
= OFF
```

## **REMARQUE**

Vous pouvez utiliser les commandes SERI, SMODE, INTV et ECHO pour modifier/visualiser les réglages du port utilisateur, même si vous êtes actuellement connecté sur le port utilisateur.

# Filtrage des données

Le filtre de moyenne des données calcule une moyenne sur une certaine durée. Le bruit de mesure le plus bas est obtenu avec le filtrage prolongé. Trois niveaux de filtrage sont disponibles.

Tableau 26 Niveaux de filtrage

Réglage	Niveau de filtrage		
OFF	Pas de filtrage		
ON (par défaut)	Standard = filtrage court (environ 15 sec de moyenne		
	de déplacement)		
ETENDU	Filtrage prolongé (par défaut: 1 min de moyenne)		

Utilisez l'affichage/clavier pour régler le niveau de filtrage.

- 1. Appuyez sur l'une des touches fléchées pour ouvrir le **MENU PRINCIPAL**.
- 2. Sélectionnez **Mesure** en appuyant sur la touche fléchée ▶.
- 3. Sélectionnez **Filtrage** et appuyez sur **MODIFIER** pour confirmer votre sélection.
- 4. Sélectionnez **Off/Standard/Prolongé** et appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre sélection.
- 5. Appuyez sur **QUITTER** pour revenir à l'affichage standard.

#### **FILT**

Utilisez la commande de ligne série **FILT** [*xxx*] pour régler le niveau de filtrage.

```
FILT [xxx]
```

où

xxx = ON ou OFF ou EXT (par défaut = OFF)

# Informations relatives à l'appareil

Utilisez les commandes de la ligne série pour afficher les informations relatives au dispositif.

Appuyez sur le bouton **INFO** sur l'affichage standard pour visualiser les informations suivantes:

- Fonctionnement actuel du capteur (par exemple, purge chimique) en cours
- Erreurs actuelles ou antérieures non confirmées, le cas échéant
- Informations relatives à l'appareil
- Informations de réglages saisies par l'utilisateur
- Réglages de la mesure
- Informations sur les réglages de la purge chimique (lorsque applicable)
- Réglages du Menu Alarme
- Informations relatives à l'interface série
- Réglages réseau et statut pour les Interfaces LAN et WLAN

- Informations sur la sortie analogique
- Informations sur la sortie de relais (lorsque applicable)



Figure 57 Informations relatives à l'appareil sur l'affichage

Visualisez les informations en appuyant sur le bouton **PLUS** autant de fois que vous souhaitez des informations. Vous pouvez naviguer dans les affichages d'informations au moyen des touches fléchées. Appuyez sur **OK** pour revenir à l'affichage standard.

## ?

Utilisez la commande de ligne série ? pour contrôler la configuration actuelle du transmetteur. La commande ?? est identique mais peut également être utilisée si le transmetteur est en mode POLL.

#### Par exemple:

```
HMT330 / 4.03
Serial number : B2930015
Batch number : B2350091
Adjust. date : 2006-07-19
Adjust. info : Helsinki / FIN
                : 2007-05-30
Date
                : 13:41:55
Time
Serial mode : STOP
Baud P D S : 4800 E 7 1
Output interval: 0 s
Address : 0
                : ON
Echo
Ch1 output : 4...20mA
Ch2 output : 4...20mA
Ch1 RH low : 0.00 %RH
Ch1 PH high : 1000
Ch1 RH
          high : 100.00 %RH
Ch2 T low : -40.00 'C
Ch2 T high : 60.00 'C
Module 1 : LOGGER-1
Module 2
                : not installed
```

104 M210566FR-F

## **HELP**

Pour obtenir une liste des commandes, utilisez la commande HELP.

## Par exemple:

>help				
?	ACAL	ADDR	AERR	ALSEL
ASCL	ASEL	CDATE	CLOSE	CODE
CRH	CT	CTA	CTEXT	DATE
DELETE	DIR	DSEL	DSEND	ECHO
ERRS	FCRH	FDATE	FILT	FORM
FST	FTIME	HELP	INTV	ITEST
MODS	NET	OPEN	PLAY	PRES
R	RESET	SEND	SERI	SMODE
TEST	TIME	UNDELETE	UNIT	VERS
WLAN	XPRES			
_				

# **ERRS**

Utilisez la commande **ERRS** pour afficher les messages d'erreur du transmetteur, voir Tableau 27 à la page 140.

#### Par exemple:

```
>ERRS
NO ERRORS
>
```

## Par exemple:

```
>ERRS
FAIL
Error: Temperature measurement malfunction
Error: Humidity sensor open circuit
>
```

## **VERS**

Utilisez la commande **VERS** pour afficher les informations relatives à la version du logiciel

## Par exemple:

```
>Vers
HMT330 / 5.00
```

VAISALA\_\_\_\_\_\_\_105

# Réinitialisation du transmetteur au moyen de la ligne série

#### RESET

Cette commande permet de réinitialiser le dispositif. Le port utilisateur s'enclenche pour démarrer le mode de sortie sélectionné avec la commande SMODE.

# Verrouillage du Menu/Clavier au moyen de la ligne série

## **LOCK**

Utilisez la commande **LOCK** pour empêcher l'utilisateur d'entrer dans le menu au moyen du clavier ou pour verrouiller intégralement le clavier. Vous pouvez également régler un code PIN à quatre chiffres, 4444 par exemple.

Si un code PIN a été réglé, le dispositif va demander à l'utilisateur de saisir le code lors de toute tentative d'accès au menu. La saisie du code correct va désactiver le verrou jusqu'à ce que l'utilisateur ne revienne à l'écran d'accueil.

## **LOCK** [x] [yyyy]

où

- x = Niveau de verrouillage du clavier, plage 0 à 2. les options sont les suivantes:
  - 0 absence de verrouillage (accès intégral)
  - 1 Menu verrouillé, mais les graphiques sont accessibles
  - 2 Clavier intégralement désactivé
- yyyy = Code PIN à 4 chiffres. Le code ne peut être réglé que lorsque le niveau du verrouillage clavier est sur 1.

#### **Exemples:**

```
>lock 1 4444
Keyboard lock : 1 [4444]
>
>lock 1
Keyboard lock : 1
>
```

106 M210566FR-F

# Enregistrement des données

La fonction d'enregistrement des données est constamment active et collecte automatiquement des données dans la mémoire du dispositif. Si le module d'enregistrement des données en option est installé, le transmetteur l'utilise automatiquement. Les données enregistrées ne disparaissent pas de la mémoire lorsque celui-ci est hors tension. Les données recueillies peuvent être observées sous la forme d'un graphique dans la vue graphique de l'affichage ou peuvent être présentées sous forme d'une liste au moyen de la ligne série ou du programme MI70 Link.

# Sélectionner les quantités des enregistrements de données

Si le dispositif est fourni avec l'affichage en option, les quantités enregistrées sont toujours celles sélectionnées pour l'affichage. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 3 trois quantités simultanément. Se reporter à la section Modifier les Quantités et Unités à la page 93 pour les instructions relatives à la façon de sélectionner les quantités affichées avec le clavier .

#### **DSEL**

Utilisez la commande de ligne série **DSEL** pour sélectionner les quantités à enregistrer si le transmetteur n'est pas équipé d'un clavier/affichage.

```
DSEL [xxx]
```

où

xxx = Quantité d'enregistrement de données. Se reporter à Tableau 1 à la page 17 et à Tableau 2 à la page 18 pour les quantités.

#### Par exemple:

```
>dsel rh t tdf
  HR T Tdf
>
```

Saisir les commandes sans les paramètres et appuyer sur **ENTREE** pour afficher les paramètres d'enregistrement actuels.

\dir

# Visualiser les données enregistrées

Si le dispositif est fourni avec l'affichage en option, l'affichage graphique représente les données des quantités sélectionnées, une par une. Se reporter au chapitre Graphique historique à la page 64 pour des details sur l'affichage graphique.

Vous pouvez également laisser les données enregistrées dans la ligne série sous forme numérique au moyen des commandes suivantes.

#### DIR

Utilisez la ligne série et saisissez la commande **DIR** pour contrôler les fichiers disponibles.

Sans le module enregistreur de données, le dispositif enregistre six fichiers (six périodes d'observation) pour chaque quantité sélectionnée. L'enregistreur de données augmente le nombre de fichiers enregistrés à sept pour chaque quantité. Ainsi, le nombre total de fichiers varie de 6 à 21. Se reporter au Tableau 9 à la page 65.

Sélectionnez, par exemple, trois quantité (HR, T et Tdf). La dernière colonne illustre le nombre de points de données stockés dans le fichier.

#### Exemple (module enregistreur de données installé):

>d:	ır				
	File	description	Oldest data	a available	No. of points
1	RH	(10 s intervals)	2007-05-30	08:26:50	13996800
2	RH	(90 s intervals)	2007-05-30	05:25:30	1555200
3	RH	(12 min intervals)	2007-05-29	05:48:00	194400
4	RH	(2 h intervals)	2007-05-19	02:00:00	19440
5	RH	(12 h intervals)	2007-03-23	12:00:00	3240
6	RH	(3 d intervals)	2006-04-20	00:00:00	540
7	RH	(12 d intervals)	2002-12-16	00:00:00	135
8	Т	(10 s intervals)	2007-05-30	08:26:50	13996800
9	Т	(90 s intervals)	2007-05-30	05:25:30	1555200
10	Т	(12 min intervals)	2007-05-29	05:48:00	194400
11	T	(2 h intervals)	2007-05-19	02:00:00	19440
12	T	(12 h intervals)	2007-03-23	12:00:00	3240
13	Т	(3 d intervals)	2006-04-20	00:00:00	540
14	T	(12 d intervals)	2002-12-16	00:00:00	135
15	Tdf	(10 s intervals)	2007-05-30	08:26:50	13996800
16	Tdf	(90 s intervals)	2007-05-30	05:25:30	1555200
17	Tdf	(12 min intervals)	2007-05-29	05:48:00	194400
18	Tdf	(2 h intervals)	2007-05-19	02:00:00	19440
19	Tdf	(12 h intervals)	2007-03-23	12:00:00	3240
20	Tdf	(3 d intervals)	2006-04-20	00:00:00	540
21	Tdf	(12 d intervals)	2002-12-16	00:00:00	135
>					

#### Exemple (sans module enregistreur de données) :

>d	ir			
			Oldest data availabl	
1	RH	(10 s intervals)	2008-04-11 23:41:10	135
2	RH	(90 s intervals)	2008-04-11 20:41:11	135
3	RH	(12 min intervals)	2008-04-10 21:03:41	135
4	RH	(2 h intervals)	2008-03-31 18:03:41	135
5	RH	(12 h intervals)	2008-02-04 12:03:41	135
6	RH	(3 d intervals)	2007-03-04 00:03:41	135
7	T	(10 s intervals)	2008-04-11 23:41:11	135
8	T	(90 s intervals)	2008-04-11 20:41:11	135
9	T	(12 min intervals)	2008-04-10 21:03:41	135
10	T	(2 h intervals)	2008-03-31 18:03:41	135
11	T	(12 h intervals)	2008-02-04 12:03:41	135
12	T	(3 d intervals)	2007-03-04 00:03:41	135
13	Tdf	(10 s intervals)	2008-04-11 23:41:11	135
14	Tdf	(90 s intervals)	2008-04-11 20:41:11	135
15	Tdf	(12 min intervals)	2008-04-10 21:03:41	135
16	Tdf	(2 h intervals)	2008-03-31 18:03:41	135
17	Tdf	(12 h intervals)	2008-02-04 12:03:41	135
18	Tdf	(3 d intervals)	2007-03-04 00:03:41	135
>				

#### **PLAY**

Pour sortir le fichier sélectionné de la ligne série, utilisez la commande **PLAY**. Si le module enregistreur de données est installé, vous pouvez spécifier un intervalle de sortie.

Les données dans la sortie sont délimitées par tabulations <TAB>. Ceci est compatible avec la plupart des programmes de feuilles de calcul. Avant de saisir la commande, réglez la date et l'heure locales avec les commandes **TIME** et **DATE**, le cas échéant.

**PLAY** [x] [start\_date start\_time end\_date end\_time]

où

x = Le nombre de fichiers de données à émettre, dans une plage de 0 à 21.Les chiffres correspondent à la sortie de la commande DIR, se reporter à la page 108 pour un exemple. Si vous sélectionnez 0, tous les fichiers données vont être émis.

start\_date = Date de début de l'intervalle à émettre. Elle doit être saisie au format suivant: aaaa-mm-jj

start\_time = Heure de début de l'intervalle à émettre. Elle doit être saisie au format suivant: hh:mm:ss

end\_date = Date de fin de l'intervalle à émettre. Elle doit être saisie au format suivant: aaaa-mm-jj

end\_time = Heure de fin de l'intervalle à émettre. Elle doit être saisie au

VAISALA 109

format suivant: hh:mm:ss

#### Par exemple:

>play 3 200	7-05-05 00:0	0:00 200	7-05-06	00:00:00	
RH (12 mi	n intervals)	2007-05	-05 00:0	0:00	121
Date	Time	trend	min	max	
yyyy-mm-dd	hh:mm:ss	%RH	%RH	%RH	
2007-05-05	00:00:00	19.16	18.99	19.33	
2007-05-05	00:12:00	19.30	19.09	19.55	
2007-05-05	00:24:00	20.01	19.28	21.17	
2007-05-05	00:36:00	21.21	20.98	21.44	
2007-05-05	00:48:00	19.57	17.72	21.11	
2007-05-05	01:00:00	19.09	18.62	19.84	

La touche **ESC**> peut être utilisée pour interrompre la sortie de la liste.

#### **REMARQUE**

L'émission d'un grand volume de données enregistrées peut engendrer la production d'un nombre important de fichiers de données et prendre un certain temps, jusqu'à plusieurs jours pour l'intégralité de la mémoire de l'enregistreur de données à une résolution de 10 secondes. Afin de faciliter le traitement des données, il est recommandé de sélectionner l'intervalle de données le plus importante possible et de spécifier soigneusement les heures de début et de fin.

# Supprimer les fichiers enregistrés

Vous pouvez supprimer les fichiers de données enregistrés au moyen de l'affichage/clavier, ou la commande **DELETE** de la ligne série. La suppression est effectuée pour toutes les données, il n'est pas possible de supprimer des fichiers individuels.

Veuillez noter que le transmetteur écrase automatiquement les anciennes données lorsque la mémoire est pleine, donc une suppression manuelle des fichiers enregistrés n'est pas nécessaire en cas d'utilisation normale.

Pour supprimer les fichiers de données au moyen du clavier/affichage:

- 1. Appuyez sur l'une des touches fléchées pour ouvrir le **MENU PRINCIPAL**.
- 2. Sélectionnez **Système** et confirmez en appuyant sur la touche fléchée ▶.
- Sélectionnez Vider la mémoire graphique et confirmez en appuyant sur le bouton EFFACER. Appuyez le bouton OUI pour confirmer votre sélection.

#### **ATTENTION**

Cette fonction efface tout l'historique de données du transmetteur, tous les graphiques et le contenu du module d'enregistreur de données en option.

#### **ANNULER LA SUPPRESSION**

De façon similaire à la commande **DELETE**, la commande **UNDELETE** est facile à utiliser. Elle récupère les fichiers supprimés qui n'ont pas été écrasés.

# Réglages de la sortie analogique

Les sorties analogiques sont réglées en usine en fonction du bon de commande. Si vous souhaitez modifier les réglages, suivez les instructions ci-dessous. Se reporter à la section Troisième sortie analogique à la page 51.

# Modifier le Mode et la Plage de sortie

Les deux canaux de sortie disposent chacun de leur propre module de commutateur DIP avec 8 commutateurs, vous pouvez les localiser sur la Figure 2 à la page 20 (commutateurs dip pour les réglages des sorties analogiques).

- 1. Sélectionnez la sortie de courant/tension en réglant sur ON sur le commutateur 1 ou 2.
- 2. Sélectionnez la plage en réglant sur ON sur l'un des commutateurs de 3 à 7.

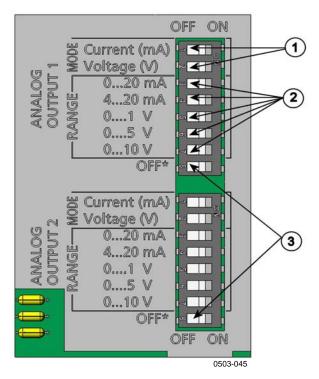


Figure 58 Commutateurs de courant/tension des modules de sortie

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 58:

- 1 = Commutateurs de sélection de courant/tension de sortie (de 1 à 2)
- 2 = Commutateurs de sélection de courant/tension de plage (de 3 à 7) dans les sorties analogiques 1 et 2.
- 3 = Commutateurs pour utilisation de maintenance uniquement. A maintenir toujours en position OFF.

#### **REMARQUE**

Seul un des commutateurs 1 et 2 peuvent être en position ON simultanément.

Seul un des commutateurs 3 et 7 peuvent être en position ON simultanément.

112 \_\_\_\_\_ M210566FR-F


**Par exemple:** Sortie de tension 0 ... 5 V pour le canal 1 et 4 ... 20mA sélectionné pour le canal 2.

	OFF	ON
1		
2		
ဒ		
4		
5		
6		
7		
8		

#### **Selection**

Sortie de tension sélectionnée

0...5 V sélectionné

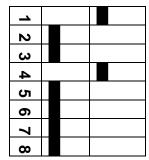

Sortie courant sélectionnée

4 ... 20 mA sélectionné

#### **REMARQUE**

Si vous avez personnalisé le réglage de sortie d'erreur (**AERR**), vérifiez que les valeurs d'erreur réglées sont toujours valables après modification du mode/plage de sortie, voir le chapitre Réglage de l'indication de défaillance de la sortie analogique à la page 116.

# Quantités de sortie analogique

Utilisez l'affichage/clavier afin de sélectionner les quantités de sortie analogique.

- 1. Appuyez sur l'une des touches fléchées pour ouvrir le **MENU PRINCIPAL**.
- 2. Sélectionnez **Interfaces** en appuyant sur la touche fléchée ▶.
- 3. Sélectionnez **Sorties analogiques** en appuyant sur la touche fléchée ▶.
- 4. Sélectionnez **Sorties 1/2/3** en appuyant sur la touche fléchée ▶.
- Sélectionnez Quantité en appuyant sur les touches fléchées
   ▲ ▼ . Confirmez votre choix en appuyant sur MODIFIER

VAISALA\_\_\_\_\_\_113

- 6. Sélectionnez **la quantité** au moyen des touches fléchées. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre sélection.
- 7. Sélectionnez **Echelle** en appuyant sur les touches fléchées ▲ ▼. Appuyez sur **REG** pour confirmer votre sélection. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre paramétrage.
- 8. Sélectionnez la limite supérieure en appuyant sur les touches fléchées ▲ ▼. Appuyez sur les touches fléchées pour la valeur limite supérieure. Appuyez sur **REG** pour confirmer votre sélection. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre paramétrage.
- 9. Appuyez sur **QUITTER** pour revenir à l'affichage standard.

#### AMODE/ASEL

Utilisez la ligne série pour sélectionner et mettre à l'échelle les quantités de sortie analogique. Raccordez le transmetteur au PC. Ouvrez la connexion du terminal entre votre PC et le transmetteur.

1. Contrôlez les sorties analogiques avec la commande **AMODE**.

#### Par exemple:

```
>amode
Ch1 output : 0...1V
Ch2 output : 0...1V
>
```

2. Sélectionnez et mettez à l'échelle les quantités des sorties analogiques avec la commande **ASEL**. Veuillez remarquer que les quantités en option ne peuvent être sélectionnées que si elles ont été sélectionnées lors de la commande du dispositif.

```
ASEL [xxx yyy zzz]
```

où

```
xxx = Quantité du canal 1
yyy = Quantité du canal 2
```

zzz = Quantité de la sortie analogique en option du Canal 3

Toujours saisir toutes les quantités pour toutes les sorties. Pour les quantités et leurs abbréviations, se reporter au Tableau 1 à la page 17 et au Tableau 2 à la page 18.

Utilisez la commande **ASEL** [*xxx yyy*] tel que dans l'exemple cidessous en cas d'utilisation d'un dispositif muni de deux sorties analogiques.

#### Par exemple:

```
>asel rh t
Ch1 (RH ) low : 0.00 %RH ? 0
Ch1 (RH ) high : 100.00 %RH ? 100
Ch2 (T ) low : -40.00 'C ? -50
Ch2 (T ) high : 60.00 'C ? 80
>
```

## Essais de la sortie analogique

Utilisez l'affichage/clavier pour procéder à des essais du fonctionnement de la sortie analogique en forçant les sorties sur des valeurs connues. Mesurez ensuite les valeurs avec un voltmètre.

- 1. Appuyez sur l'une des touches fléchées pour ouvrir le **MENU PRINCIPAL**.
- 2. Sélectionnez **Système** et confirmez en appuyant sur la touche fléchée ▶.
- 3. Sélectionnez **Diagnostics** en appuyant sur la touche fléchée ▶.
- 4. Sélectionnez **Essais des sorties analogiques** en appuyant sur la touche fléchée ▶.
- 5. Sélectionnez l'une des options d'essai Force 0%/50%/100% de l'échelle. Appuyez sur TEST pour confirmer votre sélection. Toutes les sorties subissent un essai simultanément. La valeur réelle de la sortie dépend de la plage sélectionnée.
- 6. Appuyez sur **OK** pour arrêter l'essai. Appuyez sur **QUITTER** pour revenir à l'affichage standard.

#### **ITEST**

Utilisez la ligne série pour tester le fonctionnement des sorties analogiques. Utilisez la commande **ITEST** pour forcer les sorties analogiques aux valeurs saisies. Les valeurs paramétrées restent valables jusqu'à ce que vous saisissiez la commande ITEST sans les paramètres ou effectuez une REINITIALISATION du transmetteur.

#### **ITEST** [aa.aaa bb.bbb]

```
où

aa.aaa = Valeur du courant ou de la tension à régler pour le canal 1

(mA ou V)

bb.bbb = Valeur du courant ou de la tension à régler pour le canal 2

(mA ou V)
```

#### Par exemple:

>itest 20 5				
Ch1 (Td )	:	*	20.000 mA	H'672A
Ch2 (T )	:	*	5.000 mA	H'34F9
>itest				
Ch1 (Td )	:	-23.204 'C	16.238 mA	H'FFFE
Ch2 (T )	:	22.889 'C	8.573 mA	н'5950
>				

# Réglage de l'indication de défaillance de la sortie analogique

Le réglage par défaut en usine des sorties analogiques au cours d'une condition d'erreur est de 0 V/O mA. Veuillez être prudent lorsque vous sélectionnez une nouvelle valeur d'erreur. L'état d'erreur du transmetteur ne doit pas provoquer des problèmes inattendus de la surveillance du process.

Utilisez l'affichage/clavier afin régler l'indication de défaillance de la sortie analogique.

- 1. Appuyez sur l'une des touches fléchées pour ouvrir le **MENU PRINCIPAL**.
- 2. Sélectionnez **Interfaces** en appuyant sur la touche fléchée ▶.
- 3. Sélectionnez **Sorties analogiques** en appuyant sur la touche fléchée ▶.
- 4. Sélectionnez Sorties 1/2/3 en appuyant sur la touche fléchée ▶.
- 5. Sélectionnez Indication de défaillance. Appuyez sur **REG** pour confirmer votre sélection. Saisissez la valeur d'indication de défaillance au moyen des touches fléchées. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre paramétrage. Cette valeur est émise si une erreur se produit dans le transmetteur.
- 6. Appuyez sur **QUITTER** pour revenir à l'affichage standard.

116 \_\_\_\_\_\_ M210566FR-F

#### **AERR**

Utilisez la commande de ligne série **AERR** pour modifier la sortie d'erreur.

#### **AERR**

#### Par exemple:

```
>aerr
Ch1 error out : 0.000V ? 5.0
Ch2 error out : 0.000V ? 5.0
>
```

#### **REMARQUE**

La valeur de la sortie d'erreur doit se trouver dans une plage valable pour le type de sortie.

#### **REMARQUE**

La valeur d'erreur s'affiche uniquement en cas de défaillances électriques mineures telles qu'un endommagement d'un capteur d'humidité. En cas de dysfonctionnement grave du dispositif, la valeur de la sortie d'erreur n'est pas nécessairement affichée.

## Fonctionnement des relais

# Quantité pour la sortie relais

Un relais surveille la quantité choisie pour la sortie de relais. Toute quantité disponible peut être choisie.

# Modes de sortie de relais reposant sur la mesure

### Points de réglages du relais

Lorsque la valeur mesurée est entre « au-dessus » et « en dessous » des valeurs, le relais est passif. Lorsque l'on choisit la valeur inférieure en tant que valeur « au-dessus » et la valeur supérieure en tant que valeur « en dessous », le relais est passif lorsque la valeur mesurée ne se trouve pas entre ces points de réglage. Il est possible de n'utiliser qu'un seul point de réglage. Se reporter à Figure 59 cidessous pour des exemples illustrant les différents modes de sorties reposant sur la mesure.

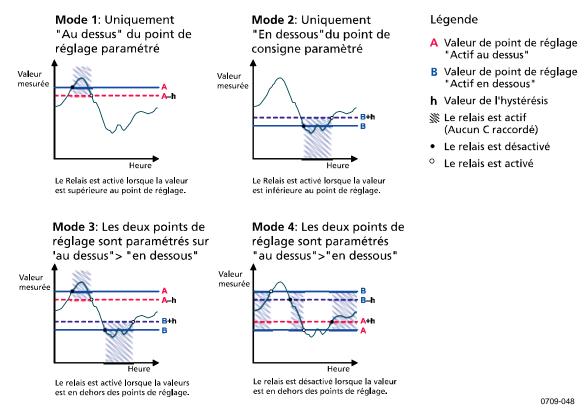


Figure 59 Modes de sortie de relais reposant sur la mesure

Le Mode 4 est généralement utilisé s'il est nécessaire d'activer une alarme lorsque la valeur mesurée dépasse une plage de sécurité. Le relais est actif lorsque la mesure se trouve dans la plage et est désactivé si la valeur s'écarte de la plage ou que la mesure ne peut être exécutée.

118 \_\_\_\_\_ M210566FR-F

#### **REMARQUE**

Si la mesure de la quantité sélectionnée n'est pas exécutée ou que le transmetteur se trouve hors tension, le relais est désactivé.

### **Hystérésis**

La fonction de l'hystérésis est d'empêcher le relais de se commuter en avant et en arrière lorsque la valeur mesurée est proche des points de réglage.

Le relais est activé lorsque la valeur mesurée dépasse la valeur exacte du point de réglage. Lorsque l'on descend en dessous et de que l'on dépasse à nouveau le point de réglage, le relais n'est pas désactivé jusqu'à ce que la valeur atteigne le point de réglage augmenté/diminué par la valeur d'hystérésis.

L'hystérésis doit être inférieure à la différence des points de réglage.

**Par exemple:** Lorsque la valeur « actif au dessus » est de 60% RH et que la valeur d'hystérésis est de 5% RH, le relais s'active lorsque l'humidité relative atteint 60% RH. Et lorsque l'humidité diminue, le relais se désactive à 55% RH.

#### **REMARQUE**

Si les deux points de réglage sont spécifiés et que le point de réglage « au-dessus de »est inférieur au point de réglage « en dessous de », l'hystérésis fonctionne dans le sens opposé, c'est-à-dire, le relais est **relâché** lorsque la valeur mesurée dépasse la valeur exacte du point de réglage.

# Relais indiquant un statut d'erreur du transmetteur

Vous pouvez régler un relais afin que celui-ci suive le fonctionnement du dispositif. En sélectionnant STATUT DEFAUT/EN LIGNE pour une quantité de sortie, un relais change d'état sur la base du statut de fonctionnement comme suit:

#### STATUT DEFAUT

Fonctionnement normal: relais actif (Les sorties C et NO sont fermées)

Etat de non mesure (état d'erreur ou hors tension): relais relâché (Les sorties C et NC sont fermées)


#### STATUT EN LIGNE

Mesure en direct (données disponibles): relais actif (Les sorties C et NO sont fermées)


Pas de données en direct (Par exemple: état d'erreur, purge chimique ou mode réglage): relais relâché (Les sorties C et NC sont fermées)

Se reporter à Figure 60 ci-dessous pour des exemples des modes de sortie relais DEFAUT/EN LIGNE.

#### Sortie analogique contre relais "STATUT DEFAUT"

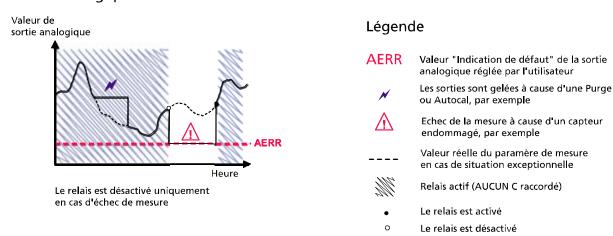

#### Sortie analogique contre relais "STATUT EN LIGNE"

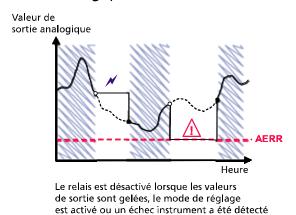

0709-049

Figure 60 Modes de sortie de relais DEFAUT/EN LIGNE

Les relais DEFAUT/EN LIGNE sont généralement utilisés en conjonction avec une sortie analogique pour obtenir la validité des informations sur la valeur de sortie.

120 \_\_\_\_\_\_ M210566FR-F

#### **REMARQUE**

Si le transmetteur est hors tension, tous les relais reposant sur le statut sont désactivés de façon similaire à une défaillance de l'instrument.

## Activation/désactivation des relais

Vous pouvez désactiver les sorties de relais, par exemple, lorsque vous procédez à l'entretien de votre système.

# Réglage des sorties de relais

#### **REMARQUE**

En cas d'installation d'un seul module de relais, ses relais sont dénommés « relais 1 » et « relais 2 ».

En cas de deux modules de relais, les relais du module raccordé à la fente MODULE 1 sont dénommés "relais 1" et "relais 2" et les relais raccordés à la fente MODULE 2 sont dénommés "relais 3" et "relais 4".

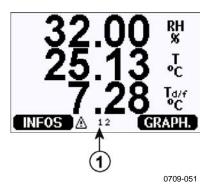


Figure 61 Relais Indicateurs sur l'Affichage

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 61 ci-dessus:

Etablit une liste des relais activés. L'état d'activation est représenté en noir. Les relais désactivés ne sont pas représentés.

Utilisez l'affichage/clavier pour régler les sorties de relais.

- 1. Appuyez sur l'une des touches fléchées pour ouvrir le **MENU PRINCIPAL**.
- 2. Sélectionnez **Interfaces**, et confirmez en appuyant sur la touche fléchée ▶.
- 3. Sélectionnez **Sorties de relais** et confirmez en appuyant sur la touche fléchée ▶.

VAISALA\_\_\_\_\_\_121

- 4. Sélectionnez **Relais 1/2/3/4** et confirmez en appuyant sur la touche fléchée ▶.
- Sélectionnez la Quantité confirmez en appuyant sur MODIFIER.
   Sélectionnez Quantité au moyen des touches fléchées.
   Confirmez votre choix en appuyant sur Select.
- 6. Sélectionnez Act. Au-dessus de / Act.en dessous de et appuyez sur REG pour confirmer votre sélection. (Si la machine vous le demande, sélectionnez MODIFIER si vous souhaitez régler le point de réglage à l'aide des touches fléchées. Sélectionnez SUPPRIMER si vous souhaitez supprimer le point de réglage.)
- 7. Sélectionnez **Hystérésis** au moyen des touches fléchées. Appuyez sur **REG** pour régler l'hystérésis. Appuyez sur **OK**.
- 8. Sélectionnez **Activer le relais** au moyen des touches fléchées, appuyez sur **ON/OFF** pour activer/désactiver le relais.

#### **RSEL**

Utilisez la ligne série pour sélectionner la quantité, les points de réglage, l'hystérésis ou activer/désactiver les sorties de relais. Saisissez la commande **RSEL**.

#### RSEL [q1 q2 q3 q4]

où

q1 = quantité pour le relais 1 ou Défaut/En ligne q2 = quantité pour le relais 2 ou Défaut/En ligne q3 = quantité pour le relais 3 ou Défaut/En ligne q4 = quantité pour le relais 4 ou Défaut/En ligne

Réglages d'usine: tous les relais sont désactivés.

Utiliser les abréviations des quantités présentées ci-dessus. Se reporter à Tableau 1 à la page 17 et à Tableau 2 à la page 18.

**Exemple de commutateur de limite de fenêtre**: Sélectionne le relais 1 pour suivre le point de rosée/point de givre, la mesure de la température et le relais 2 pour suivre la mesure de la température. Deux points de réglage de relais sont réglés pour les deux relais.

```
>rsel rh t
Rell RH above: 0.00 %RH ? 30
Rell RH below: 0.00 %RH ? 40
Rell RH hyst: 0.00 %RH ? 2
Rell RH enabl: OFF ? ON
Rel2 T above: 0.00 'C ? 30
Rel2 T below: 0.00 'C ? 40
Rel2 T hyst: 0.00 'C ? 3
Rel2 T enabl: OFF ? ON
```

**Exemple de commutateur de limite normale**: Sélectionne le relais 1 pour suivre l'humidité relative, le relais 2 pour suivre la température, le relais 3 pour suivre le point de rosée et le relais 4 pour suivre le point de rosée. Un point de réglage est choisi pour toutes les sorties.

```
>rsel rh t td td
Rel1 RH above: 60.00 %RH ? 70
Rel1 RH below: 70.00 %RH ? -
Rel1 RH hyst : 2.00 %RH ? 2
Rel1 RH enabl: ON ? on
Rel2 T above: 50.00 'C ? 60
Rel2 T below: 40.00 'C ? -
Rel2 T hyst : 2.00 'C ? 2
Rel2 T enabl: ON ? on
Rel3 Td above: 5.00 'C ? 10
Rel3 Td below: 0.00 'C ? -
Rel3 Td below: 0.00 'C ? 1
Rel3 Td enabl: OFF ? on
Rel4 Td above: 0.00 'C ? 20
Rel4 Td below: 0.00 'C ? 2
Rel4 Td below: 0.00 'C ? 2
Rel4 Td below: 0.00 'C ? 2
```

Exemple d'utilisation du relais 1 en tant qu'alarme par défaut: Sélectionne le relais 1 pour suivre le statut de défaut et le relais 2 pour suivre la mesure de température.

```
>rsel fault t
Rel1 FAUL above: -
Rel1 FAUL below: -
Rel1 FAUL hyst : -
Rel1 FAUL enabl: ON ?
Rel2 T above: 0.00 'C ? 30
Rel2 T below: 0.00 'C ? -
Rel2 T hyst : 0.00 'C ? 2
Rel2 T enabl: OFF ? ON
>
```

VAISALA\_\_\_\_\_\_\_123

## Essai du fonctionnement des relais

L'essai active les relais même s'ils sont désactivés.

Utilisez les boutons poussoirs du module pour activer les relais. Appuyez sur le bouton **REL 1** ou **REL 2** pour activer le relais correspondant.

Relais activé: Le voyant s'allume.

Le relais n'est pas activé: Le voyant ne s'allume pas.

Utilisez l'affichage/clavier pour tester le fonctionnement des relais.

- 1. Ouvrez le **MENU PRINCIPAL** en appuyant sur l'une des touches fléchées
- 2. Sélectionnez **Système** et appuyez sur la touche fléchée ▶.
- 3. Sélectionnez **Diagnostic** et appuyez sur la touche fléchée ▶.
- Sélectionnez Essais du relais et appuyez sur la touche fléchée
   ▶.
- 5. Sélectionner **Inverser relais 1 ...** appuyez sur **TEST**. La sortie de relais sélectionné est forcée dans l'état opposé. Pour revenir au fonctionnement normal, appuyez sur OK.
- 6. Appuyez sur **QUITTER** pour revenir à l'affichage standard.

#### **RTEST**

Utilisez commande de ligne série **RTEST** pour tester le fonctionnement des relais.

```
RTEST [x1 x2 x3 x4]
```

où

x = ON/OFF

Par exemple: Activer et relâcher les quatre relais.

```
>rtest on on on on
  ON ON ON ON
>
>rtest off off off off
  OFF OFF OFF OFF
```

Saisissez la commande **RTEST** sans les paramètres pour arrêter l'essai.

## Fonctionnement du module RS-485

L'interface du RS-485 permet une communication entre le réseau du RS-485 et le transmetteur HMT330. L'interface du RS-485 est isolée et offre un taux maximum de communication de 115 200 bits/s. (Pour une longueur maximale de bus d'1 km, utilisez le taux de bit 19200 b/s ou inférieur.)

Si vous avez sélectionné un convertisseur Rs-232-RS-485 pour le réseau, évitez les convertisseurs auto-alimentés puisqu'ils peuvent être susceptibles de ne pas fonctionner avec la consommation électrique nécessaire.

La fonction d'écho doit être toujours désactivée (OFF) lors de l'utilisation de la connexion à 2 fils. En cas d'utilisation de la connexion à 4 fils vous pouvez désactiver/activer les réglages de l'écho.

#### REMARQUE

Le port utilisateur sur la carte principale du HMT330 ne peut être utilisé et raccordé que lorsque le module RS-485 est connecté. Le port de maintenance fonctionne normalement.

## Commandes de réseau

Réglez l'interface RS-485 au moyen des commandes suivantes: Les autres commandes de la ligne série figurent à la section Liste des commandes série à la page 88.

Les commandes de configuration du RS-485 **SERI**; **ECHO**; **SMODE**; **INTV** et **ADDR** peuvent être entrées en utilisant le port de service ou le port RS-422/485. L'affichage/clavier en option peut également être utilisé, se reporter à la section Réglages du port série utilisateur à la page 99.

#### **SDELAY**

Avec la commande **SDELAY** vous pouvez paramétrer un délai (temps de réponse) pour le port utilisateur (RS232 ou RS485) ou visualiser la valeur de délai actuellement paramétrée. La valeur correspond à des dixièmes de millisecondes (par exemple, 5 = 0.050s délai minimum de réponse). Il est possible de régler la valeur entre 0 et 254.

#### Par exemple:

```
>sdelay
Serial delay : 0 ? 10
>sdelay
Serial delay : 10 ?
```

#### **SERI**

Utilisez la commande **SERI** pour entrer les réglages du bus RS-485.

#### **SERI** [b p d s]

```
où
b = \text{taux de bit (300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200)}
p = \text{parité (n = none/sans, e = even/paire, o = odd/impaire)}
d = \text{bits de données (7 ou 8)}
s = \text{bits d'arrêt (1 ou 2)}
```

#### **ECHO**

Utilisez la commande **ECHO** pour activer/désactiver l'écho des caractères reçus sur la ligne série.

```
ECHO [x]

où

x = ON ou OFF (OFF par défaut)
```

En cas d'utilisation de la connexion à 2 fils, l'écho doit toujours être désactivé.

126 \_\_\_\_\_\_ M210566FR-F

#### **SMODE**

Utilisez la commande **SMODE** pour régler le mode de l'interface série.

#### **SMODE** [xxxx]

où

xxxx = STOP, RUN ou POLL

En mode sortie des valeurs mesurées seulement par la STOP: commande SEND, toutes les commandes peuvent

être utilisées

En mode RUN: sortie automatique, seule la commande S (stop)

peut être utilisée pour arrêter les sorties.

En mode sortie des valeurs mesurées seulement avec la

POLL: commande SEND[addr].

Lorsque plusieurs transmetteurs sont raccordés à une même ligne, chaque transmetteur doit disposer de sa propre adresse lors de la configuration initiale et il convient d'utiliser le mode POLL.

#### INTV

Utilisez la commande **INTV** pour régler le mode RUN de l'interface de sortie.

```
INTV [n xxx]
```

οù

```
n = 1 - 255

xxx = S, MIN ou H
```

Règle l'intervalle de sortie du mode RUN. L'intervalle de temps est uniquement utilisé lorsque le mode RUN est actif. Par exemple, l'intervalle de sortie est réglé sur 10 minutes.

```
>INTV 10 min
Output intrv. : 10 min
```

Si l'on règle l'intervalle de sortie RUN à zéro, le taux de sortie le plus rapide possible est activé.

#### **ADDR**

Les adresses ne sont nécessaires que pour le mode POLL (voir la commande de ligne sérieSMODE à la page 101). Utilisez la commande **ADDR** pour entrer l'adresse du transmetteur RS-485.

#### OPEN [aa]

```
où aa = Adresse (0...99) (par défaut=0)
```

Par exemple: on affecte l'adresse 99 au transmetteur.

```
>ADDR
Address : 2 ? 99
```

#### **SEND**

Pour effectuer une sortie unique des valeurs en mode POLL, appuyez sur **SEND**.

#### SEND [aa]

```
où
```

aa = adresse du transmetteur

#### **OPEN**

Lorsque tous les transmetteurs sur le bus RS-485 sont en mode POLL, la commande **OPEN** règle temporairement un transmetteur en mode STOP afin que les autres commandes puissent être saisies.

#### OPEN [aa]

```
où
```

aa = adresse du transmetteur (0..99)

128 \_\_\_\_\_\_ M210566FR-F

#### **CLOSE**

La commande **CLOSE** permet au transmetteur de revenir en mode POLL.

#### Par exemple:

# Fonctions du capteur

# Purge chimique (en option)

Dans certaines applications spécifiques, le gain du capteur peut diminuer progressivement en raison de l'interférence provoquée par un produit chimique présent, par exemple, dans le gaz mesuré. La diminution du gain du capteur provenant de l'interférence d'un produit chimique et l'effet du processus de purge chimique sont illustrés ci-dessous, se reporter à Figure 46 ci-dessous. Le polymère du capteur absorbe le produit chimique à l'origine de l'interférence, ce qui réduit sa capacité à absorber les molécules d'eau et provoque ainsi la diminution du gain du capteur. Lors de la purge chimique, le capteur est chauffé à une température d'environ 160 °C pendant plusieurs minutes ce qui permet l'évaporation de l'émanation chimique perturbatrice.

La fonction de purge commence lors du chauffage, se prolonge pendant la décantation et le transmetteur revient en mode normal lorsque la température du capteur est réduite. L'intégralité du cycle prend environ 6 minutes.

REMARQUE

La fonction de purge chimique verrouille les valeurs de sortie pendant 6 minutes.

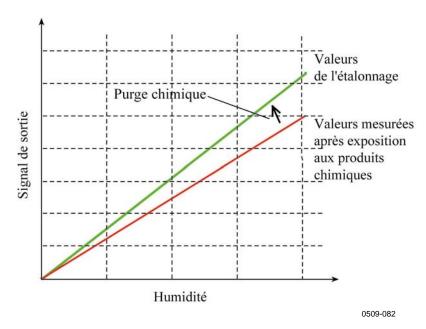


Figure 62 Diminution du gain du capteur

Avant de démarrer la purge chimique, veuillez noter les suivantes:

- Le capteur est protégé par une grille PPS avec membrane en acier inoxydable et filtre fritté en acier inoxydable ou un filtre à membrane acier inoxydable.
- La température du capteur doit être inférieure à 100°C. A des températures supérieures, les produits chimiques s'évaporent spontanément du capteur et la purge chimique n'est pas nécessaire.

## Purge chimique automatique (Intervalle de purge)

Lorsque le HMT330 quitte l'usine, la purge chimique automatique (si elle est choisie) est effectuée plusieurs fois en fonctions des intervalles de temps réglés en usine. L'utilisateur peut modifier l'intervalle des purges au moyen des commandes série ou en utilisant l'affichage/clavier en option. Ceci peut être nécessaire si l'environnement de mesure contient de fortes concentrations de produits chimiques perturbateurs. La Purge chimique automatique peut également être désactivée manuellement.

## Purge chimique manuelle

Il est recommandé d'effectuer la purge chimique avant l'étalonnage (se reporter au chapitre Etalonnage et réglage en page 143) ou lorsqu'il y a une raison de penser que le capteur a été exposé à une émanation chimique perturbatrice. Assurez-vous que la température

du capteur a atteint une température normale avant de commencer l'étalonnage.

### Purge chimique lors de l'initialisation

La purge chimique (purge d'initialisation) peut être réglée afin de commencer 10 secondes après l'initialisation du dispositif.

# Démarrage et configuration de la purge chimique

### Au moyen des boutons sur la carte mère

Démarrez la purge chimique manuelle en appuyant simultanément sur les deux boutons **PURGE** de la carte mère à l'intérieur du transmetteur pendant quelques secondes. Le voyant DEL clignote jusqu'à achèvement de la purge (jusqu'à 6 minutes).



Figure 63 Boutons de purge sur la carte mère

## Au moyen de l'Affichage/Clavier (en option)

Réglage de la purge chimique automatique et manuelle en utilisant le clavier/affichage.

- 1. Ouvrez le MENU PRINCIPAL en appuyant sur l'une des touches fléchées ▼ ▲ ◀ ▶.
- 2. Sélectionnez ► Mesure et appuyez sur la touche fléchée ►.
- 3. Sélectionnez ▶ Purge chimique et appuyez sur la touche fléchée ▶.



Figure 64 Réglages de la purge chimique

- Pour allumer/éteindre la purge automatique, sélectionnez **Purge** automatique, appuyez sur le bouton ►ON/OFF
  Arrêt.
- Réglez l'intervalle de purge automatique souhaité en sélectionnant **Intervalle:** ..., Appuyez sur **REG**. Définissez l'intervalle de purge et l'unité (heure/jour) au moyen des touches fléchées. L'intervalle doit être 1 heure à 10 jours. Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez Démarrage de la purge au moyen des touches fléchées. Pour activer et désactiver la purge, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
- Pour démarrer la purge manuelle, sélectionnez **Purge manuelle** et appuyez sur **START**.
- 4. Appuyez sur **QUITTER** pour revenir à l'affichage standard.



Figure 65 Effectuer la purge chimique

### Au moyen de la ligne série

#### **PURGE**

Saisissez la commande **PURGE** pour démarrer immédiatement la Purge.

```
>purge
Purge started, press any key to abort.
>
```

L'avertissement « > » s'affiche lorsque la période de chauffage est terminée. Toutefois, les sorties du transmetteur sont verrouillées sur

les valeurs mesurées avant de procéder à la purge jusqu'à ce que le temps de décantation se soit écoulé.

Au moyen de la commande **PUR**, vous pouvez activer et désactiver la purge automatique et la purge d'initialisation et régler l'intervalle de la purge automatique. Si le capteur est exposé à des produits chimiques, il est recommander de procéder à une purge chimique au moins toutes les 720 minutes (soit 12 heures). Dans les applications où une exposition à des produits chimique est peu probable, l'intervalle peut être plus long.

Il n'est pas recommandé de modifier la durée, la décantation la température ou la différence de température.

#### **PUR**

Saisissez **PUR** et appuyez sur ENTREE pour continuer. L'intervalle maximum est de 14400 heure (soit 10 jours).

#### Par exemple:

```
>pur
Interval Purge : OFF ?
Interval : 720 min ?
Power-up Purge : OFF ?
Duration : 120 s ?
Settling : 240 s ?
Temperature : 160 'C ?
Temp. diff. : 0.5 'C ?
```

#### REMARQUE

Pour activer les nouveaux paramétrages d'intervalle immédiatement, réinitialisez le transmetteur.

#### **REMARQUE**

Lorsque la Purge d'initialisation est activée, il convient d'attendre environ 6 minutes après la mise sous tension avant de commencer à prendre des mesures. Les canaux de sortie sont verrouillés sur les valeurs initiales mesurées pendant les premières minutes du fonctionnement.

# Chauffage du capteur

Cette fonction est disponible en option sur les transmetteurs équipés du capteur HUMICAP®180C ou HUMICAP®180RC. Elle ne doit être utilisée qu'avec la sonde chauffée.

Le chauffage du capteur est recommandé pour les environnements à forte teneur en humidité où de petites différences de température peuvent provoquer de la condensation d'eau sur le capteur. Le chauffage du capteur accélère la reprise du fonctionnement du capteur suite à de la condensation.

Le chauffage du capteur démarre lorsque l'humidité relative de l'environnement de mesure atteint la valeur HR définie par l'utilisateur (limite HR). L'utilisateur peut définir la température de chauffage du capteur HR et la durée du chauffage.

Une fois les conditions d'humidité du cycle de chauffage vérifiées, un nouveau chauffage du capteur est effectué si les conditions prédéfinies sont à nouveau atteintes.

#### REMARQUE

Au cours du chauffage du capteur les valeurs sont verrouillées sur les valeurs mesurées avant le cycle de chauffage.

## Paramétrage du chauffage du capteur d'humidité

Lorsque le HMT330 quitte l'usine, le chauffage du capteur est doté de valeurs par défaut. Vous pouvez activer/désactiver la fonction, modifier la limite HR et définir la température de chauffage et la durée du chauffage.

#### **XHEAT**

Activation/désactivation du chauffage du capteur.

XHEAT [xx]

Où:

xx = ON/OFF

>xheat on
Extra heat : ON
>xheat off
Extra heat : OFF

134 \_\_\_\_\_\_ M210566FR-F

Chapitre 4 \_\_\_\_\_\_ Fonctionnement

Pour configurer le chauffage du capteur, utilisez la commande XHEAT sans paramètres. Saisissez les valeurs après le point d'interrogation. Les plages disponibles comprennent les suivantes:

Une limite HR de chauffage supplémentaire (la fonction de chauffage démarre au dessus du point de réglage)

Température de chauffage

0 ... 100 %HR (par défaut: 95 %HR)

0 ... 200 °C (par défaut: 100 °C)

supplémentaire

Durée supplémentaire de chauffage 0 ... 255 °C (par défaut: 30 s)

#### Par exemple:

>xheat

Extra heat : OFF
Extra heat RH : 95 ? 90
Extra heat temp: 100 ? 85
Extra heat time: 30 ? 10

>xheat on

Extra heat : ON

>

VAISALA\_\_\_\_\_\_\_135

Manuel de l'utilisateur \_\_\_\_\_

136 \_\_\_\_\_\_ M210566FR-F

Chapitre 5 Maintenance

### **CHAPITRE 5**

## **MAINTENANCE**

Ce chapitre contient des informations nécessaires à la maintenance de base de ce produit.

# Maintenance périodique

# **Nettoyage**

Nettoyez le transmetteur avec un chiffon doux, non pelucheux humidifié à l'aide d'un détergent doux.

## Changer le filtre de la sonde

- 1. Tourner le filtre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le dévisser.
- 2. Enlevez le filtre de la sonde. Veiller à ne pas toucher le capteur avec le filtre. Lorsque le filtre n'est pas en place, il est facile d'endommager le capteur manipulez la sonde avec précaution.
- 3. Installez un nouveau filtre sur la sonde. En cas d'utilisation d'un filtre acier inoxydable (pour la cellule huile et combustible), veillez à bien serrer le filtre (force conseillée 5 Ncm).

Un filtre neuf peut être commandé auprès de Vaisala, (se reporter à Options et accessoires à la page 163.

## Remplacement du capteur

L'utilisateur peut remplacer les capteurs HUMICAP180, HUMICAP180L2, et HUMICAP180R. Si le transmetteur est équipé de la purge chimique et/ou de l'option de purge chauffée (qui utilisent les capteurs HUMICAP180C ou HUMICAP180RC) l'utilisateur ne peut remplacer le capteur.

Le remplacement du capteur doit être considéré comme une maintenance correctrice et n'est pas nécessaire dans le cadre d'un fonctionnement normal. Si la précision du transmetteur ne semble pas correspondre aux spécifications, il est probable que le transmetteur nécessite un étalonnage et un réglage et non le remplacement du capteur. Se reporter au chapitre Étalonnage et réglage à la page 139.

#### **REMARQUE**

Lors du remplacement du capteur, le nouveau capteur doit être d'un type identique à celui de l'ancien capteur (par exemple, HUMICAP180R). Le type de capteur ne peut être remplacé que dans un Centre de service Vaisala.

- 1. Enlevez le filtre de la sonde. Se reporter aux instructions au chapitre Changer le filtre de la sonde à la page 137.
- 2. Enlevez le capteur endommagé et insérez le nouveau. Manipulez le capteur par le socle en plastique. NE TOUCHEZ PAS LA PLATINE DU CAPTEUR.
- 3. Effectuez un étalonnage et un réglage selon les instructions figurant au chapitre Réglage de l'humidité relative après remplacement du capteur à la page 148.
- 4. Installez un nouveau filtre sur la sonde. En cas d'utilisation d'un filtre acier inoxydable, veillez à bien serrer le filtre (force conseillée 5 Nm).



Figure 66 Remplacement du capteur

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 66 ci-dessus:

1 = Extrayez le capteur

2 = Socle plastique

## **Conditions d'erreur**

En état d'erreur, la quantité n'est pas mesurée et la sortie est représentée comme suit:

- Les sorties du canal analogique 0 mA ou 0 V (vous pouvez utiliser la commande de ligne série AERR ou l'affichage/clavier pour modifier cette indication de valeur erronée, se reporter au chapitre Réglage de l'indication de défaillance de la sortie analogique à la page 116.)
- La sortie du port série indique des étoiles (\*\*\*)
- Le voyant DEL du couvercle clignote.
- Affichage en option: L'indicateur d'erreur est allumé.

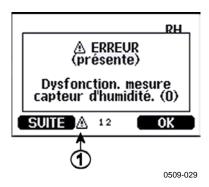


Figure 67 Indicateur d'erreur et Message d'erreur

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 67 ci-dessus:

- 1 = Indicateur d'erreur
- L'indicateur d'erreur disparaît lorsque le statut d'erreur est terminé et que vous avez contrôlé le message d'erreur. Appuyez le bouton INFO pour afficher le message d'erreur.

Vous pouvez également contrôler le message d'erreur via l'interface série au moyen de la commande **ERRS**. En cas d'erreur permanente, contactez le Centre de service de Vaisala, se reporter à Centre de service Vaisala à la page 142.

VAISALA\_\_\_\_\_\_139

Manuel de l'utilisateur

Tableau 27 Messages d'erreur

Code	Message d'erreur	Action
d'erreur	moosage a circui	Action
0	Dysfonctionnement de la	Contrôlez l'intégrité de la sonde d'humidité et le
	mesure du capteur d'humidité	câble de la sonde. Nettoyez la sonde de toute
		salissure, eau, glace ou autres contaminants.
1	Court circuit du capteur	Contrôlez l'intégrité de la sonde d'humidité et le
	d'humidité	câble de la sonde. Nettoyez la sonde de toute
		salissure, eau, glace ou autres contaminants.
2	Circuit du Capteur d'humidité	Contrôlez l'intégrité de la sonde d'humidité et le
	ouvert	câble de la sonde.
3	Circuit du Capteur de	Contrôlez l'intégrité de la sonde d'humidité et le
	température ouvert	câble de la sonde.
4	Court circuit du capteur de	Contrôlez l'intégrité de la sonde d'humidité et le
	température	câble de la sonde. Nettoyez la sonde de toute
		salissure, eau, glace ou autres contaminants.
5	Dysfonctionnement de	Contrôlez l'intégrité de la sonde d'humidité et le
	mesure de la température	câble de la sonde. Nettoyez la sonde de toute
		salissure, eau, glace ou autres contaminants.
6	Fuite de courant du capteur	Contrôlez l'intégrité de la sonde d'humidité et le
	de température	câble de la sonde. Nettoyez la sonde de toute
		salissure, eau, glace ou autres contaminants.
7	Erreur de lecture ADC interne	Défaillance interne du transmetteur. Retirez le
		transmetteur et retournez l'unité défaillante à un
		Centre de service de Vaisala.
8	Court circuit du capteur de	Contrôlez l'intégrité de la sonde de température
	température additionnel	et du câble de la sonde. Nettoyez le câble de la
		sonde de toute salissure, eau, glace ou autres
9	Erreur de somme de contrôle	contaminants.  Défaillance interne du transmetteur. Retirez le
9	dans la mémoire interne de	transmetteur et retournez l'unité défaillante à un
	configuration	Centre de service de Vaisala.
10	Erreur de lecture EEPROM	Défaillance interne du transmetteur. Retirez le
10	interne	transmetteur et retournez l'unité défaillante à un
	Interne	Centre de service de Vaisala.
11	Erreur d'écriture EEPROM	Défaillance interne du transmetteur. Retirez le
	interne	transmetteur et retournez l'unité défaillante à un
		Centre de service de Vaisala.
12 13	Défaillance de connexion du	Débranchez l'alimentation et contrôlez la
	module d'ajout 1 (ou 2)	connexion du module. Mettez l'appareil sous
	(11)	tension.
14	Température interne du	Assurez-vous que la température de
	dispositif en dehors de la	fonctionnement se trouve à l'intérieur de la plage
	plage	valable.
15	Tension de fonctionnement	Assurez-vous que la tension de fonctionnement
	en dehors de la plage	se trouve à l'intérieur de la plage valable.
18	Tension de référence ADC	Défaillance interne du transmetteur. Retirez le
	interne en dehors de la plage	transmetteur et retournez l'unité défaillante à un
		Centre de service de Vaisala.
19	Tension de référence	Défaillance interne du transmetteur. Retirez le
	analogique interne en dehors	transmetteur et retournez l'unité défaillante à un
	de la plage	Centre de service de Vaisala.

140 \_\_\_\_\_\_ M210566FR-F

Code	Message d'erreur	Action
d'erreur		
20 23	Commutateurs de	Vérifiez et réglez à nouveau les commutateurs,
	configuration pour sortie analogique 1/2/3 mal réglés	voir page 55.
24 25	Défaillance EEPROM sur	Débranchez l'alimentation et contrôlez la
	module d'ajout 1 (ou 2)	connexion du module.
26	Module de communication	Débranchez l'alimentation et connectez le
	installé sur une fente d'ajout	module de communication dans une autre fente
	incorrecte	du module.
28 29	Module inconnu/incompatible	Assurez-vous que le module est compatible
	installé sur une fente d'ajout	avec le HMT330.
	du module 1(ou2)	
30	Tension analogique interne	Défaillance interne du transmetteur. Retirez le
	en dehors de la plage	transmetteur et retournez l'unité défaillante à un
		Centre de service de Vaisala.
31	Tension du système interne	Défaillance interne du transmetteur. Retirez le
	en dehors de la plage	transmetteur et retournez l'unité défaillante à un
		Centre de service de Vaisala.

# Assistance technique

Pour toutes questions techniques, veuillez contacter l'assistance technique de Vaisala:

E-mail: <u>helpdesk@vaisala.com</u>

Fax: +358 9 8949 2790

# Instructions relatives au retour des produits

Si le produit nécessite une réparation, veuillez suivre les instructions ci-dessous afin d'accélérer le processus et d'éviter des frais supplémentaires.

- 1. Veuillez lire le chapitre Garantie à la page 16.
- Contacter un Centre de service Vaisala ou un représentant local de Vaisala. Les coordonnées et les instructions mises à jour sont disponibles sur www.vaisala.com. Les adresses des Centres de service figurent à la section Centres de Service de Vaisala à la page 142.

Veuillez vous munir des informations suivantes:

- numéro de série de l'unité
- la date et le lieu d'achat ou de dernier étalonnage
- la description du dysfonctionnement

- les circonstances dans lesquelles le dysfonctionnement survient/est survenu
- Coordonnées d'une personne compétente au niveau technique susceptible de fournir des informations complémentaires sur le problème.
- 3. -Emballez le produit défectueux dans un sac de protection isolé de bonne qualité avec un matériau de protection dans un carton afin d'éviter un endommagement.
- 4. Placez les informations specifiées à l'étape 2 dans le carton avec le produit défectueux. Mentionnez également une adresse pour le retour.
- 5. Expédiez le carton à l'adresse de votre Contact Vaisala.

## Centre de service Vaisala

Les Centres de service de Vaisala effectuent des étalonnages et des réglages ainsi que des réparations et des entretiens de pièces détachées. Veuillez vous reporter aux coordonnées ci-dessous.

Les Centres de service de Vaisala proposent également des services tels que des étalonnages agréés, des contrats de maintenance et un programme de rappel d'étalonnage. N'hésitez pas à les contacter pour toute information complémentaire.

#### NORTH AMERICAN SERVICE CENTER

Vaisala Inc., 10-D Gill Street, Woburn, MA 01801-1068, USA.

Phone: +1 781 933 4500, Fax: +1 781 933 8029 E-mail: us-customersupport@vaisala.com

#### **EUROPEAN SERVICE CENTER**

Vaisala Instruments Service, Vanha Nurmijärventie 21 FIN-01670 Vantaa, FINLAND.

Phone: +358 9 8949 2658, Fax: +358 9 8949 2295

E-mail: instruments.service@vaisala.com

#### TOKYO SERVICE CENTER

Vaisala KK, 42 Kagurazaka 6-Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo 162-0825, JAPAN.

Phone: +81 3 3266 9617, Fax: +81 3 3266 9655

E-mail: aftersales.asia@vaisala.com

#### **BEIJING SERVICE CENTER**

Vaisala China Ltd., Floor 2 EAS Building, No. 21 Xiao Yun Road, Dongsanhuan Beilu,

Chaoyang District, Beijing, P.R. CHINA 100027. Phone: +86 10 8526 1199, Fax: +86 10 8526 1155

E-mail: china.service@vaisala.com

#### www.vaisala.com

#### **CHAPITRE 6**

### **ETALONNAGE ET REGLAGE**

Le HMT330 est intégralement étalonné et réglé avant expédition. L'intervalle d'étalonnage recommandé est d'une année. Selon l'application, il est recommandé des vérifications plus fréquentes . L'étalonnage doit toujours être pratiqué lorsqu'il existe une raison de penser que le dispositif s'écarte des spécifications de précision.

Il est conseillé de faire pratiquer des étalonnages et des réglages par Vaisala. Se reporter à la section Centre de service Vaisala à la page 142.

L'étalonnage est effectué soit à l'aide des boutons poussoirs sur la carte mère au travers du port série, soit au moyen du clavier/affichage en option.

(Les instruments portatifs HM70 et HMI41 peuvent également être utilisés).

## Ouverture et fermeture du Mode Réglage

- 1. Ouvrez le couvercle du transmetteur. Les boutons nécessaires au réglage sont situés sur le côté gauche de la carte mère.
- 2. Si vous disposez de l'option de purge chimique, il est recommandé d'effectuer une purge chimique avant de procéder à l'étalonnage. Pour démarrer la purge chimique, appuyez simultanément sur les deux boutons poussoirs **PURGE** (sur la carte mère ) à l'intérieur du transmetteur pendant quelques secondes. Le voyant DEL rouge clignote jusqu'à achèvement de la purge (jusqu'à 6 minutes).
- 3. Appuyez sur le bouton ADJ pour activer le mode réglage.
- 4. Appuyez sur le bouton ADJ à nouveau pour désactiver le mode réglage.

Manuel de l'utilisateur

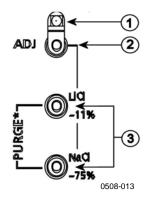


Figure 68 Boutons de réglage et de purge

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 68 ci-dessus:

1 = Voyant del

2 = Bouton de réglage

3 = Appuyez simultanément sur les boutons de purge pour démarrer la purge chimique (si disponible).

Le menu de réglage s'affiche uniquement lorsque l'on appuie sur le bouton **ADJ** (sur la carte mère à l'intérieur du transmetteur).



Figure 69 Menu réglage

Tableau 28 Indicateur des fonctions du voyant DEL

Fonction du voyant DEL	Nom du manuel		
Voyant éteint	réglage verrouillé		
Voyant allumé	réglage disponible		
Voyant clignote régulièrement	mesure non stabilisée		
Voyant clignote par brèves impulsions	purge chimique en cours		

#### **REMARQUE**

Si l'on utilise une sonde chauffée (**HMT337 en option**), le réchauffement de la sonde sera interrompu lorsque l'on appuie sur **ADJ**. Prévoir un temps suffisant afin que la sonde puisse atteindre la température ambiante avant de démarrer la procédure de réglage.

#### **REMARQUE**

La valeur de compensation fixe de 1013,25 hPa est utilisée en mode réglage.

## Réglage de l'humidité relative

### Au moyen des boutons poussoirs

Un simple réglage du bouton poussoir peut être effectué au moyen de deux références d'humidité relative: 11 % HR (LiCl) et 75 % HR (NaCl).

1. Effectuer la purge chimique (si elle est disponible)

#### référence LiCI

- 2. Appuyez sur le bouton **ADJ** (se reporter à la Figure 68 à la page 144) sur la carte mère pour ouvir le mode réglage. Le voyant commence à clignoter.
- Retirez le filtre de la sonde et insérez la sonde dans un orifice de mesure du 11 % HR (LiCl) du calibrateur d'humidité HMK15. Utilisez les raccords pour les sondes MMT332, HMT335, MMT337 et MMT338.
- 4. Attendre au moins 30 minutes afin que le capteur se stabilise (le voyant est constamment allumé). Le réglage ne peut être effectué si les conditions ne sont pas stabilisées (voyant clignotant).
- 5. Lorsque le voyant est allumé, appuyez sur le bouton LiCI-11% pour régler la condition 11 % HR. Après le réglage, le transmetteur revient en mode de fonctionnement normal (le voyant est éteint).

#### référence NaCl

- 6. Lors du réglage de la seconde référence 75 % HR, appuyez sur le bouton **ADJ** sur la carte mère pour ouvrir le mode réglage. Le voyant commence à clignoter.
- Insérez la sonde dans l'orifice de mesure du compartiment de référence 75 % HR (NaCl) du calibrateur d'humidité HMK15. Utilisez les raccords pour les sondes MMT332, HMT335, MMT337 et MMT338.

- 8. Attendre au moins 30 minutes afin que le capteur se stabilise (le voyant est constamment allumé). Le réglage ne peut être effectué si les conditions ne sont pas stabilisées (voyant clignotant).
- 9. Appuyez sur le bouton **NaCl 75** % pour régler la condition 75 % HR. Après le réglage, le transmetteur revient en mode de fonctionnement normal (le voyant est éteint).

## Au moyen de l'Affichage/Clavier

Notez que les différences entre les deux références d'humidité doivent être au moins égales à 50 % HR.

- 1. Effectuer la purge chimique (si elle est disponible)
- 2. Appuyez sur le bouton ADJ (ouvre le **MENU REGLAGE**).
- 3. Sélectionnez **Régler mesure HR** et appuyez sur la touche fléchée ▶.
- 4. Sélectionnez en appuyant sur **Réglage en 1 point ou 2 points, appuyez** Appuyez sur **START**.
- 5. Sélectionnez la référence tel qu'indiqué sur l'affichage, appuyez sur **SELECT**.

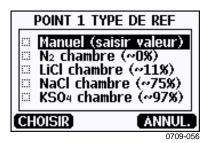


Figure 70 Sélection du Type de référence en 1 point

- Retirez le filtre de la sonde et insérez la sonde dans un orifice de mesure de l'extrémité sèche du compartiment de référence (par exemple LiCl: 11% HR dans le calibrateur d'humidité HMK15). Utilisez les raccords pour les sondes MMT332, HMT335, MMT337 et MMT338.
- 7. Attendez au moins 30 minutes afin que le capteur se stabilise. Suivez la stabilisation depuis l'affichage **GRAPH**.
- 8. Une fois la stabilisation achevée, appuyez sur **READY**. Si vous avez choisi la valeur de référence **Autre**, saisissez la valeur de référence au moyen des touches fléchées.

146 M210566FR-F

- Lors du réglage en 2 points, passez au point de réglage suivant et continuez la procédure telle que présentée au point précédent.
- 9. Appuyez sur **OUI** pour confirmer le réglage. Appuyez sur **OK** pour revenir au menu de réglage.
- 10. Appuyez sur QUITTER pour fermer le mode réglage et revenir à l'affichage standard. Avant de fermer le mode réglage, saisissez les informations de réglage dans le dispositif, se reporter au chapitre Saisie des informations de réglage à la page 152.

## Au moyen de la ligne série

Notez que les différences entre les deux références d'humidité doivent être au moins égales à 50 % HR.

- 1. Raccordez le HMT330 au PC. Se reporter à la section Communication de ligne série à la page 73. Ouvrez le programme de terminal.
- 2. Effectuez la purge chimique (si elle est disponible)
- 3. Appuyez sur le bouton **ADJ**.
- Retirez le filtre de la sonde et insérez la sonde dans un orifice de mesure de l'extrémité sèche du compartiment de référence (par exemple LiCl: 11% HR dans le calibrateur d'humidité HMK15). Utilisez les raccords pour les sondes MMT332, HMT335, MMT337 et MMT338.
- 5. Entrez la commande **CRH** et appuyez sur **ENTREE**.

#### **CRH**

- 6. Attendez au moins 30 minutes afin que le capteur se stabilise.
- 7. Saisissez C et appuyez sur **ENTREE** plusieurs fois afin de vérifier que la mesure est stable.
- 8. Lorsque la mesure est stable, saisir l'humidité de référence après le point d'interrogation et appuyer sur **ENTREE**.

>crh

```
RH : 11.25 Ref1 ? c
RH : 11.25 Ref1 ? c
RH : 11.25 Ref1 ? c
RH : 11.24 Ref1 ? c
RH : 11.24 Ref1 ? 11.3
Press any key when ready ...
```

- 9. L'appareil attend maintenant la référence d'extrémité haute. Insérez la sonde dans l'orifice de mesure du compartiment de l'extrémité haute du compartiment de référence (par exemple, NaCl: 75 % HR compartiment dans le calibrateur d'humidité HMK15). Utilisez les raccords pour les sondes HMT332, HMT335, HMT337 et HMT338. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur n'importe quelle touche.
- 10. Laissez la sonde se stabiliser pendant au moins 30 minutes. Vous pouvez suivre la stabilisation en tapant C et en appuyant sur **ENTREE**.
- 11. Une fois la stabilisation achevée, saisissez la valeur de référence d'extrémité haute après un point d'interrogation et appuyez sur **ENTREE**.

```
>crh

RH : 11.25 Ref1 ? c
RH : 11.24 Ref1 ? c
RH : 11.24 Ref1 ? 11.3
Press any key when ready ...

RH : 75.45 Ref2 ? c
RH : 75.57 Ref2 ? c
RH : 75.55 Ref2 ? c
RH : 75.59 Ref2 ? 75.5
OK
>
```

- 12. **OK** signifie que l'étalonnage a réussi et que les nouveaux coefficients d'étalonnage sont calculés et stockés. Saisissez les informations de réglage (date et texte) dans la mémoire du transmetteur, se reporter aux commandes **CTEXT** et **CDATE**.
- 13. Appuyez sur le bouton **ADJ** sur la carte mère pour fermer le mode réglage.
- 14. Extrayez la sonde des conditions d'étalonnage et remplacez le filtre

# Réglage de l'humidité relative après remplacement du capteur

## Au moyen de l'Affichage/Clavier

Lors de l'utilisation de l'affichage/clavier en option, suivez les instructions sur Au moyen de l'Affichage/Clavier à la page 146 mais sélectionnez **Adj. pour nouveau capteur RH** (au lieu de **Réglage en 1-point/2-point)**.

148 M210566FR-F

## Au moyen de la ligne série

Après avoir remplacé le capteur, effectuez la procédure tel que décrit dans les chapitres précédents. Remplacez la commande **CRH** par la commande **FCRH**.

#### **FCRH**

#### Par exemple:

```
>FCRH
RH : 1.821. ref ? 0
Press any key when ready...
RH : 74.22 2. ref ? 75
OK
>
```

OK signifie que l'étalonnage a réussi.

## Réglage de la Température

## Au moyen de l'Affichage/Clavier

- Appuyez sur le bouton ADJ sur la carte mère pour ouvrir le MENU DE REGLAGE. Si l'on utilise une sonde chauffée, le réchauffement de la sonde s'interrompt lorsque l'on appuie sur ADJ. Prévoir un temps suffisant pour que la sonde puisse atteindre la température ambiante.
- 2. Sélectionnez **Régler mesure T** et appuyez sur la touche fléchée .
- 3. Sélectionnez en appuyant sur **Réglage en 1 point ou 2 points, appuyez** Appuyez sur **START**.
- 4. Retirez le filtre de la sonde et insérez la sonde dans l'étalon de température.
- 5. Attendez au moins 30 minutes afin que le capteur se stabilise. Suivez la stabilisation depuis l'affichage **GRAPH**.
- 6. Une fois la stabilisation achevée, appuyez sur **READY**. Saisissez la température étalon au moyen des touches fléchées.
  - Lors du réglage en 2 points, passez au point de réglage suivant et continuez la procédure telle que présentée au point précédent. Merci de noter que la différence entre les deux références de température doivent être d'au moins 30°C.
- 7. Appuyez sur **OK**. Appuyez sur **OUI** pour confirmer le réglage.

- 8. Appuyez sur **OK** pour revenir au menu de réglage.
- 9. Appuyez sur QUITTER pour fermer le mode réglage et revenir à l'affichage standard.

## Au moyen de la ligne série

- Appuyez sur le bouton ADJ sur la carte mère pour ouvrir le mode réglage. Si l'on utilise une sonde chauffée, le réchauffement de la sonde s'interrompt lorsque l'on appuie sur ADJ. Prévoir un temps suffisant pour que la sonde puisse atteindre la température ambiante.
- 2. Retirez le filtre de la sonde et insérez la sonde dans l'étalon de température
- 3. Entrez la commande **CT** ou (**CTA** pour une sonde T additionnelle) et appuyez sur **ENTREE.**

#### CT

ou pour une sonde additionnelle T:

#### **CTA**

4. Saisissez C et appuyez sur **ENTREE** plusieurs fois afin de vérifier que la mesure est stable. Lorsque la mesure est stable, saisissez la température de référence après le point d'interrogation et appuyer trois fois sur **ENTREE**.

Si vous utilisez deux températures étalon (étalonnage en 2 points), appuyez deux fois sur **ENTREE** et insérez la sonde dans la seconde référence. Lorsque la mesure est stable, saisissez la seconde référence de température après le point d'interrogation et appuyez sur **ENTREE**. Merci de noter que la différence entre les deux références de température doivent être d'au moins 30°C.

Exemple (réglage en 1 point):

```
>ct
T : 16.06 Ref1 ? c
T : 16.06 Ref1 ? 16.0
Press any key when ready ...
T : 16.06 Ref2 ?
OK
>
```

150 M210566FR-F

- 5. **OK** signifie que l'étalonnage a réussi. Saisissez les informations de réglage (date et texte) dans la mémoire du transmetteur, se reporter aux commandes série **CTEXT** et **CDATE**.
- 6. Appuyez sur le bouton **ADJ** sur la carte mère pour fermer le mode réglage.
- 7. Extrayez la sonde des conditions d'étalonnage et remplacez le filtre.

## Réglage de la sortie analogique

Dans le cadre de l'étalonnage de la sortie analogique, la sortie analogique est forcée aux valeurs suivantes:

- Sortie de courant: 2 mA et 18 mA
- Sortie de tension: 10 % et 90 % de la plage

Raccordez le HMT330 à un analyseur de courant/tension afin de mesurer le courant ou la tension en fonction du type de sortie sélectionnée.

## Au moyen de l'Affichage/Clavier

- 1. Appuyez sur le bouton ADJ pour ouvrir le **MENU REGLAGE**.
- 2. Sélectionnez **Régler les sorties analogiques** et appuyez sur la touche fléchée ▶.
- 3. Sélectionnez la sortie à régler **Régler Sortie analogique 1/2**, appuyez sur **START**.
- 4. Mesurez ensuite la première valeur de sortie analogique avec un multimètre. Saisissez la valeur mesurée au moyen des touches fléchées. Appuyez sur **OK**.
- 5. Mesurez la seconde valeur de sortie analogique avec un multimètre. Saisissez la valeur mesurée au moyen des touches fléchées. Appuyez sur **OK**.
- 6. Appuyez sur **OK** pour revenir au menu de réglage.
- 7. Appuyez sur QUITTER pour fermer le mode réglage et revenir à l'affichage standard.

## Au moyen de la ligne série

Utilisez la commande **ACAL** et saisissez la valeur du multimètre pour chaque cas. Continuez en appuyant sur **ENTREE**.

#### **ACAL**

Exemple (Sorties courant):

```
>ACAL
Ch1 I1 (mA)? 2.046
Ch1 I2 (mA)? 18.087
Ch2 I1 (mA)? 2.036
Ch2 I2 (mA)? 18.071
>
```

## Saisie des informations de réglage

Ces informations figurent dans les champs d'information du dispositif (se reporter au chapitre Informations relatives à l'appareil à la page 103.)

### Au moyen de l'Affichage/Clavier

- 1. Si vous n'êtes pas dans le menu réglage, appuyez sur le bouton ADJ sur la carte mère pour ouvrir le **MENU REGLAGE**.
- 2. Sélectionnez **Infos de réglage** et confirmez en appuyant sur la touche fléchée ▶.
- 3. Sélectionnez **Date**, appuyez sur **REG**. Saisissez la date au moyen des touches fléchées. Appuyez sur **OK**.
- 4. Sélectionnez **i,** appuyez sur **REG**. Saisissez un texte informatif de 17 caractères au maximum au moyen des touches fléchées. Appuyez sur **OK**.
- 5. Appuyez sur **QUITTER** pour revenir à l'affichage standard.

## Au moyen de la ligne série

#### **CTEXT**

Utilisez la commande **CTEXT** pour saisir un texte dans le champ d'informations de réglage.

#### Par exemple:

```
>ctext
Adjust. info : (not set) ? HMK15
```

#### **CDATE**

Utilisez la commande **CDATE** pour saisir un texte dans le champ d'informations de réglage. Réglez la date du réglage au format AAAA-MM-JJ

#### **Exemple:**

```
>cdate
Adjust. date : (not set) ? 2004-05-21
>
```

Manuel de l'utilisateur \_\_\_\_\_

Chapitre 7 \_\_\_\_\_\_ Fiche technique

#### CHAPITRE 7

## FICHE TECHNIQUE

Ce chapitre contient les données techniques du produit.

## **Spécifications**

#### **Performance**

#### **Humidité relative**

Étendue de mesure 0 ... 100 %HR Précision (incluant la non-linearité, l'hystétéris et la répétabilité)

pour les applications caractéristiques avec HUMICAP®180 HUMICAP®180R HUMICAP®180C pour les applications caractéristiques pour les applications avec purge chimique et/sonde chauffée. HUMICAP®180RC pour les applications avec purge chimique et/sonde chauffée. à +15 ... 25 °C ± 1 % RH (0 ... 90 % HR) ± 1,7 % HR (90 ... 100 %HR) à -20 ... +40 °C  $\pm (1.0 + 0.008 \times valeur) \% HR$ à -40 ... +180 °C  $\pm (1,5 + 0,015 \times valeur) \% HR$ avec HUMICAP® 180L2 pour les applications ayant un environnement chimique exigeant. à -10 ... +40 °C  $\pm (1.0 + 0.01 \times \text{valeur}) \% \text{ HR}$ à -40 ... +180 °C  $\pm (1.5 + 0.02 \times \text{valeur}) \% \text{ HR}$ 

Incertitude d'étalonnage en usine (+20 °C)

 $\pm$  0,6 % RH (0 ... 40 % HR)  $\pm$  1,0 % RH (40 ... 97 % HR) (Défini en tant que  $\pm$  2 limites d'écart standard. petites variations possibles - se reporter également au certificat d'étalonnage).

Temps de réponse (90 %) pour HUMICAP® 180, HUMICAP® 180C et HUMICAP® 180L2 à 20 °C en air immobile

8 s avec un filtre membrane 20 s avec grille+filtre membrane acier 40 s avec un filtre fritté

Temps de réponse (90 %) pour HUMICAP $^{\$}$ 180R, HUMICAP $^{\$}$ 180RC et à 20  $^{\circ}$ C dans 0.1m/s de débit d'air

17 s avec un filtre membrane 50 s avec grille + filtre membrane acier 60 s avec un filtre fritté

#### Température (+ plages de pression d'exploitation)

```
-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
HMT331
HMT333 80 °C
                                          -40 ... +80 °C -40 ... +176 °F)
                                          -40 ... +120 °C (-40 ... +248 °F)
HMT333 120 ℃
HMT334
                                          -70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F),
                                         0 ... 10 MPa (0 ... 100 bar)
HMT335 (étanche à la vapeur)
                                          -70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F)
HMT337 (étanche à la vapeur)
                                         -70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F)
HMT338
                                         -70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F),
                                         0 ... 4 MPa (0 ... 40 bar)
```

Précision à +20 °C (+68 °F)  $\pm 0.2$  °C

Précision, sur la gamme de température (se reporter au graphique ci-dessous):

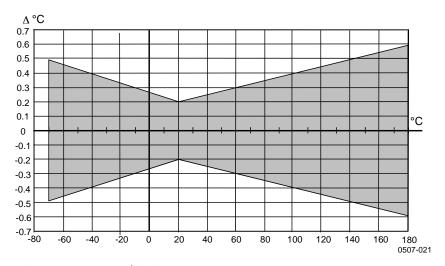


Figure 71 Précision sur la plage de temperature

Capteur de température Pt 100 RTD 1/3 Classe B IEC 751

#### Sonde de température en option

Mesure de la Température

Plage -70 ... + 180 °C (-94 ... +356 °F)

Précision caractéristique: 0,1 °C (0,18 °F)

Capteur: Pt100 PRT DIN IEC 751 classe 1/4 B

Longueur du câble: 2 m, 5 m et 10 m Etanche à la pression jusqu'à 7 bars Matériau de la sonde: Acier inoxydable

#### Variables calculées

**Tableau 29** Variables calculées (Plages typiques)

Variable	Sonde HMT331	Sonde HMT333	Sondes HMT334/335/337/338
Température du point de rosée	-20 +60 °C	-20 +80 °C	-20 +100 °C
Rapport de mélange	0 160 g/kg d'air sec	0 500 g/kg d'air sec	0 500 g/kg d'air sec
Humidité absolue	0 160 g/m <sup>3</sup>	0 500 g/m <sup>3</sup>	0 500 g/m <sup>3</sup>
Température au thermomètre mouillé	0 60 °C	0 +100 °C	0 +100 °C
Enthalpie	-40 +1500 kJ/kg	-40 +1500 kJ/kg	-40 +1500 kJ/kg
Pression de la vapeur d'eau	0 1000 hPa	0 1000 hPa	0 1000 hPa

## Précision des variables calculées

Les précisions des variables calculées dépendent de la précision d'étalonnage des capteurs d'humidité et de température, ici la précision est de  $\pm$  2 % HR et  $\pm$  0,2 °C.

#### Précision de la température du point de rosée en °C

	Humidité relative									
Temp.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
-40	1,86	1,03	0,76	0,63	0,55	0,50	0,46	0,43	_	_
-20	2,18	1,19	0,88	0,72	0,62	0,56	0,51	0,48	_	
0	2,51	1,37	1,00	0,81	0,70	0,63	0,57	0,53	0,50	0,48
20	2,87	1,56	1,13	0,92	0,79	0,70	0,64	0,59	0,55	0,53
40	3,24	1,76	1,27	1,03	0,88	0,78	0,71	0,65	0,61	0,58
60	3,60	1,96	1,42	1,14	0,97	0,86	0,78	0,72	0,67	0,64
80	4,01	2,18	1,58	1,27	1,08	0,95	0,86	0,79	0,74	0,70
100	4,42	2,41	1,74	1,40	1,19	1,05	0,95	0,87	0,81	0,76
120	4,86	2,66	1,92	1,54	1,31	1,16	1,04	0,96	0,89	0,84
140	5,31	2,91	2,10	1,69	1,44	1,26	1,14	1,05	0,97	0,91
160	5,80	3,18	2,30	1,85	1,57	1,38	1,24	1,14	1,06	0,99

Manuel de l'utilisateur

## Précision du rapport de mélange en g/kg (pression ambiante de 1013 mbar)

	Humi	dité rela	tive							
Temp.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
-40	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,004	0,004	0,004	_	_
-20	0,017	0,018	0,019	0,021	0,022	0,023	0,025	0,026	_	_
0	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,13	0,13
20	0,31	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49
40	0,97	1,03	1,10	1,17	1,24	1,31	1,38	1,46	1,54	1,62
60	2,68	2,91	3,16	3,43	3,72	4,04	4,38	4,75	5,15	5,58
80	6,73	7,73	8,92	10,34	12,05	14,14	16,71	19,92	24,01	29,29
100	16,26	21,34	28,89	40,75	60,86	98,85	183,66	438,56	_	_
120	40,83	74,66	172,36	_	_	_	_	_	_	_

## Précision de la température au thermomètre mouillé en °C

	Humidité relative									
Temp.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
-40	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	_	
-20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	_	_
0	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31
20	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42
40	0,84	0,77	0,72	0,67	0,64	0,61	0,58	0,56	0,54	0,52
60	1,45	1,20	1,03	0,91	0,83	0,76	0,71	0,67	0,63	0,60
80	2,23	1,64	1,32	1,13	0,99	0,89	0,82	0,76	0,72	0,68
100	3,06	2,04	1,58	1,31	1,14	1,01	0,92	0,85	0,80	0,75
120	3,85	2,40	1,81	1,48	1,28	1,13	1,03	0,95	0,88	0,83
140	4,57	2,73	2,03	1,65	1,41	1,25	1,13	1,04	0,97	0,91
160	5,25	3,06	2,25	1,82	1,55	1,37	1,24	1,13	1,05	0,99

#### Précision de l'humidité absolue en g/m³

	Humi	dité rela	tive							
Temp.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
-40	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,006	0,006	0,006	_	_
-20	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,032	0,034	0,036	_	
0	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17
20	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55
40	1,08	1,13	1,18	1,24	1,29	1,34	1,39	1,44	1,49	1,54
60	2,73	2,84	2,95	3,07	3,18	3,29	3,40	3,52	3,63	3,74
80	6,08	6,30	6,51	6,73	6,95	7,17	7,39	7,61	7,83	8,05
100	12,2	12,6	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6	15,0	15,3	15,7
120	22,6	23,3	23,9	24,6	25,2	25,8	26,5	27,1	27,8	28,4
140	39,1	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	45,9	46,9	47,9
160	63,5	64,9	66,4	67,8	69,2	70,7	72,1	73,5	74,9	76,4

158 M210566FR-F

Chapitre 7 Fiche technique

# Température du point de rosée (option sonde chauffée HMT 337)

Détermine l'intersection de la courbe de température du point de rosée et de la mesure de différence de point de rosée (température du process- température de point de rosée) sur l'axe des ordonnées.

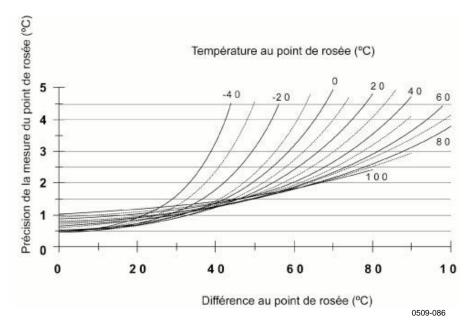


Figure 72 Précision sur la Plage de température

## **Environnement d'exploitation**

Plage de température d'exploitation Pour la mesure de l'humidité

Pour l'électronique du corps du transmetteur avec affichage

Température de stockage

Compatibilité électromagnétique

-70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F) se reporter aux spécifications de la sonde

-40 ... +60 °C (40 ... +140 °F) 0 ... +60 °C ((+32 ... +140 °F)

-55 ... +80 °C (-67 ... +176 °F)

EN61326-1:1997 + Am1:1998 + Am2:2001 Environnement industriel

VAISALA\_\_\_\_\_\_\_159

#### Entrées et sorties

Tension d'exploitation 10 ... 35 VCC, 24 VCA Avec module d'alimentation électrique 100 ... 240 VCA 50/60 Hz en option Temps de démarrage suite à la mise sous tension 3 sConsommation électrique à 20 °C (Uin 24VCC) RS-232 max. 25 mA  $U_{out} 2 \times 0...1 V / 0...5 V / 0...10 V$ max. 25 mA max. 60 mA Iout 2 x 0...20 mA Affichage et rétroéclairage +20 mAau cours de la purge du capteur +110 mA max Sorties analogiques (2 standard, 3eme en option) sortie courant 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA sortie de tension 0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V Précision des sorties analogiques à + 20°C ± 0,05 % pleine échelle Dépendance à la température des sorties  $\pm 0,005$  %/°C pleine échelle Analogiques Charges externes sorties courant RL < 500 ohm $R_L > 2 \text{ kohm}$ Sortie 0 ... 1V Sorties 0 ... 5V et 0 ... 10V  $R_L > 10 \text{ kohm}$ 0,5 mm<sup>2</sup> (AWG 20), fils Taille max. du fil souples recommandés Sorties numériques RS-232, RS-485 (en option) Sorties de relais (en option) 0,5 A, 250 VCA, SPDT Affichage (en option) Ecran à cristaux liquides et rétroéclairage, affichage graphique de la courbe

Langues du menu

## Composants mécaniques

Presse étoupe du câble

M20x1.5 Pour diamètre de câble 8 ... 11mm/0,31 ... 0,43"

Raccordement conduit

1/2"NPT

Connecteur câble utilisateur (en option)

Option 1

Option 1

Option 2

Diamètre du câble de la sonde

Sonde HMT333 80°C

M20x1.5 Pour diamètre de câble y l... 11mm/0,31 ... 0,43"

Connecteur 8 broches Série M-12 (mâle)

avec prise (femelle) avec câble plat noir 5 m / 16,4 ft

avec prise (femelle) avec borniers à vis

Diamètre du câble de la sonde Sonde HMT333 80°C Autres sondes Longueurs du câble de la sonde Matériau du tube de la sonde HMT331 Autres sondes Matériau du boîtier Degré de protection du boîtier

plastique ABS chromé AISI 316L G-A1Si 10 Mg (DIN 1725) IP 65 (NEMA 4)

5,5 mm

2 m, 5 m ou 10 m

Anglais, français, espagnol,

allemand, japonais, russe, suédois, finnois, chinois.

Chapitre 7 \_\_\_\_\_\_ Fiche technique

#### Poids du transmetteur

Tableau 30 Poids du transmetteur (en kg/lb)

Type de sonde	Longueur du câble de la sonde				
	2 m	5 m	10 m		
HMT333	1,1/2,4	1,2/2,6	1,5/3,3		
HMT334	1,4/3,1	1,6/3,5	1,9/4,2		
HMT335	1,3/2,9	1,4/3,1	1,7/3,7		
HMT337	1,2/2,6	1,3/2,9	1,5/3,3		
HMT338 178 mm	1,3/2,9	1,5/3,3	1,7/3,7		
HMT338 400 mm	1,4/3,1	1,6/3,5	1,9/4,2		

## Spécifications techniques des modules en option

#### Module de Bloc d'alimentation

 $\begin{array}{lll} \text{Tension d'exploitation} & 100 \dots 240 \text{ VCA } 50/60 \text{ Hz} \\ \text{Raccordements} & \text{borniers à vis pour fils} \\ 0,5 \dots 2,5 \text{ mm}^2 \text{ (AWG } 20 \dots 14) \\ \text{Presse-étoupe} & \text{pour câble de diamètre de 8 à} \\ 11 \text{ mm} \\ \text{Température d'exploitation} & -40 \dots +60 \text{ °C } (-40 \dots +140 \text{ °F}) \\ \text{Température de stockage} & -40 \dots +70 \text{ °C } (-40 \dots +158 \text{ °F}) \\ \text{L'approbation UL} & \text{E249387} \\ \end{array}$ 

#### Module de sortie analogique

max. 60 mA

Charges externes

I<sub>out</sub> 0 ... 20 mA

Plage de température de stockage -55 ... +80 °C (-67 ... +176 °F)

Bornier à vis 3 broches Taille max. du fil 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG16)

VAISALA\_\_\_\_\_\_161

#### Module relais

Plage de température d'exploitation -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
Plage de pression de fonctionnement 500 ... 1300 mmHg
Consommation électrique à 24 V max. 30 mA
Contacts SPDT (chevauchement), par exemple,

Formulaire C de disposition de contact Imax 0,5 A 250 VCA

Imax 0,5 A 30 VCC
Norme de sécurité pour le composant du relais
Plage de température de stockage -55 ... +80 °C (-67 ... +176 °F)
Bornier à vis 3 broches/ relais

Taille max. du fil 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG14)

#### Module RS-485

Plage de température d'exploitation -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) Modes de fonctionnement 2 fils (1 paire) demi duplex 4 fils (2 paires) duplex complet

Vitesse max de fonctionnement 115,2 kbaud Isolation bus 300 VCC Consommation d'énergie

à 24V max. 50 mA

Charges externes
Charges standard
32 RL> 10kohm

Plage de température de stockage

-55 ... +80 °C (-67 ... +176 °F)

Taille max. du fil

1,5 mm² (AWG16)

#### Module d'Interface LAN

Plage de température d'exploitation

-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

Plage de température de stockage

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Plage d'exploitation de l'humidité

5 ... 95 %RH

Consommation d'électricité à 24V

Type Ethernet

Connecteur

RJ45

Protocoles compatibles

-40 ... +60 °C (-40 ... +180 °F)

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Telloge d'exploitation de l'humidité

5 ... 95 %RH

max. 60 mA

10/100Base-T

RJ45

Telnet, HTTP

#### Module d'Interface WLAN

Plage de température d'exploitation

-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

Plage de température de stockage

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Plage d'exploitation de l'humidité

5 ... 95 %RH

Consommation d'électricité à 24V

Connecteur

RP-SMA

Protocoles compatibles

Telnet, HTTP

Sécurité

WEP 64/128,WPA

Chapitre 7 \_\_\_\_\_\_ Fiche technique

#### Module Enregistreur de données

Plage de température d'exploitation  $-40 \dots +60 \text{ °C } (-40 \dots +140 \text{ °F})$  Plage de température de stockage  $-55 \dots +80 \text{ °C } (-67 \dots +176 \text{ °F})$ 

Consommation d'électricité à 24V max. 10 mA

Paramètres enregistrés Jusqu'à trois avec tendance

min/max

Valeurs pour chaque

Supérieure à ± 2 min/an

Intervalle d'enregistrement 10 s (fixe)
Durée d'enregistrement maximum 4 ans 5 mois

Points enregistrés 13,7 millions de points /

paramètre

Précision de l''horloge

Battery lifetime

à -40 ... +30 °C (-40 ... +86 °F) à +30 ... +60 °C (+86 ... +140 °F) 7 ans 5 ans


## **Options et accessoires**

Nom du manuel	Code produit		
MODULES			
Module relais	RELAY-1		
Module de sortie analogique	AOUT-1		
Module RS485 isolé	RS485/-1		
Module de Bloc d'alimentation	POWER-1		
Module d'isolation galvanique	DCDC-1		
CAPTEURS			
HUMICAP180	HUMICAP180		
HUMICAP180L2	HUMICAP180L2		
HUMICAP180R	HUMICAP180R		
Capteur PT100	10429SP		
FILTRES			
grille PPS avec membrane en acier inoxydable	DRW010281SP		
Filtre Grille plastique PPS	DRW010276SP		
Filtre fritté AISI 316L	HM47280SP		
Filtre en acier inoxydable	HM47453SP		
Filtre en acier inoxydable avec membrane	214848SP		
ACCESSOIRES DE MONTAGE DU TRANSME	ETTEUR		
Kit de montage mural	214829		
Kit d'installation pour mât ou tuyau	215108		
Protection pluie avec kit d'installation	215109		
Clips Rail DIN avec	215094		
Plaque d'installation			
Kit d'installation météorologique	HMT330MIK		
Cadre de panneau de montage	216038		
ACCESSOIRES DE MONTAGE DE LA SONDI			
HMT334			
Douille de fixation M22x1,5	17223SP		
Douille de fixation NPT1/2	17225SP		
HMT335			
Bride de fixation pour HMT335	210696		
HMT337			

Nom du manuel	Code produit						
Swagelok pour sonde 12 mm Filetage ISO 3/8"	SWG12ISO38						
Swagelok pour sonde 12 mm Filetage ISO 1/2"	SWG12ISO12						
Swagelok pour sonde 12 mm Filetage NPT 1/2"	SWG12NPT12						
Swagelok pour sonde 6mm Filetage ISO 1/2"	SWG6ISO12						
Swagelok pour sonde 6mm Filetage ISO 1/8"	SWG6ISO18						
Swagelok pour sonde 6mm Filetage NPT 1/8"	SWG6NPT18						
Presse étoupe du câble M20×1,5 avec joint fendu	HMP247CG						
Kit d'installation conduit pour le HMT333 et HMT337	210697						
Kit d'installation conduit pour la sonde de température	215003						
HMT338							
Clapet sphérique ISO1/2 avec joint de soudure	BALLVALVE-1						
Douille de montage ISO ½ structure solide	DRW212076SP						
Douille de montage NPT1/2 structure solide	NPTFITBODASP						
Adaptateur fileté ISO1/2 à NPT1/2	210662SP						
Presse manuelle	HM36854SP						
Kit prise (ISO ½)	218773						
CABLES DE RACCORDEMENT							
Câble d'interface série	19446ZZ						
Câble d'interface série USB-RJ45	219685						
Câble de connexion avec connecteur RJ45	211339						
Câble de connexion HMI41avec connecteur RJ45	25917ZZ						
CABLES DE SORTIE POUR CONNECTEUR 8	BROCHES						
Câble de raccordement 5 mm 8 broches M12, femelle, Noir	212142						
Connecteur femelle 8 broches M12 avec Borniers à vis	212416						
Connecteur mâle 8 broches M12 avec Câble et adaptateur	214806SP						
PRESSE ETOUPE DU CABLE							
Presse-étoupe du câble M20x1.5 pour câble 8011mm	214728SP						
Presse-étoupe du câble M20x1.5 pour câble 11014 mm	214729						
Presse-étoupe du câble M16x1,5 pour insertion de la plaque de montage mural	216681SP						
Raccord de conduit M20x1,5 pour conduit NPT1/2	214780SP						
Fiche sans résistance de charge M20x1,5	214672SP						
LOGICIEL WINDOWS	•						
Kit d'interface logiciel	215005						
AUTRES	1						
Adaptateur d'étalonnage HMK15 pour sondes	211302SP						
12mm avec broches de capteur > 7 mm							
Adaptateur d'étalonnage HMK15 pour sondes	218377SP						
12mm avec broches de capteur > 3 mm							

Chapitre 7 \_\_\_\_\_\_ Fiche technique

## **Dimensions (en mm/pouce)**

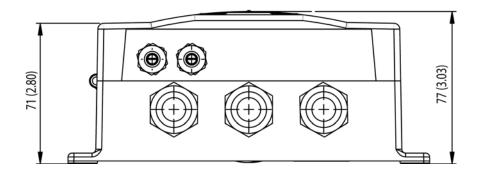

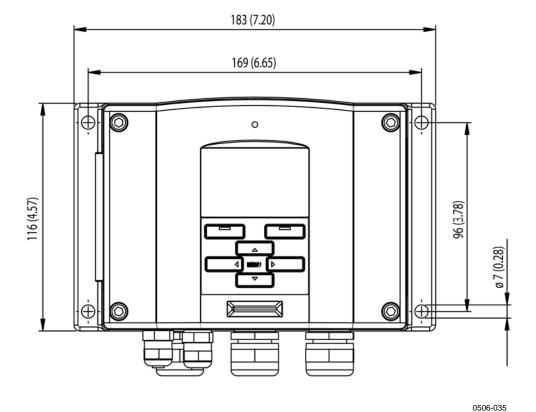


Figure 73 Dimensions du corps du transmetteur

VAISALA\_\_\_\_\_\_\_165

Manuel de l'utilisateur \_\_\_\_\_

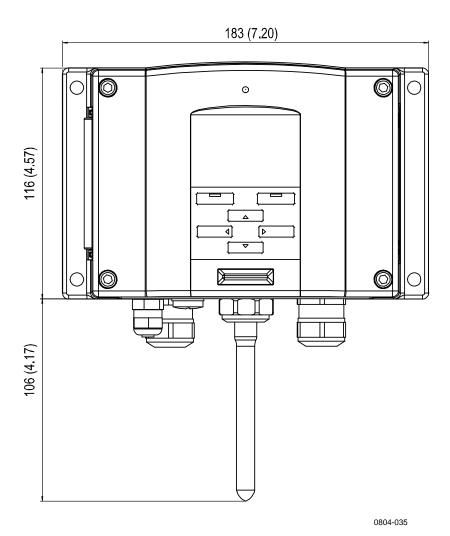


Figure 74 Dimensions d'antenne WLAN

## **HMT331**




Figure 75 Dimensions de la sonde HMT331

Chapitre 7 \_\_\_\_\_\_ Fiche technique

## **HMT333**

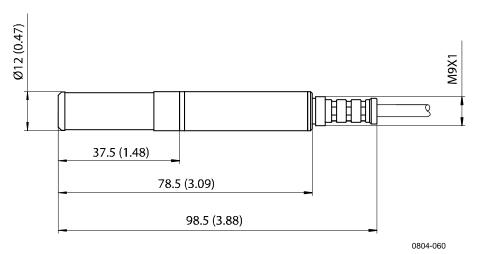


Figure 76 Dimensions de la sonde HMT333

### **HMT334**

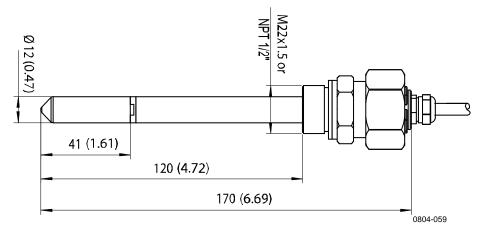


Figure 77 Dimensions de la sonde HMT334

VAISALA\_\_\_\_\_\_167

Manuel de l'utilisateur

### **HMT335**

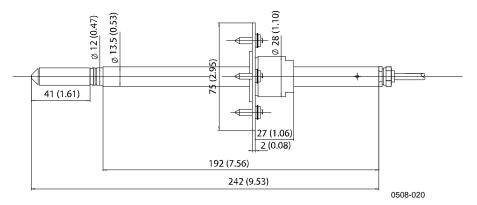


Figure 78 Dimensions de la sonde HMT335

La bride est disponible en option pour la sonde HMT335.

### **HMT337**

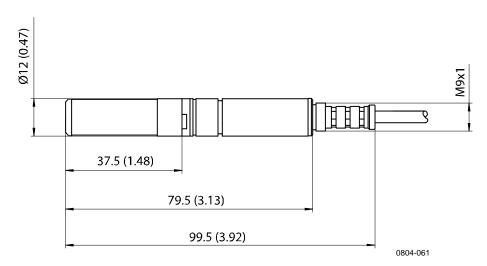


Figure 79 Dimensions de la sonde HMT337

Chapitre 7 \_\_\_\_\_\_ Fiche technique

### **HMT338**

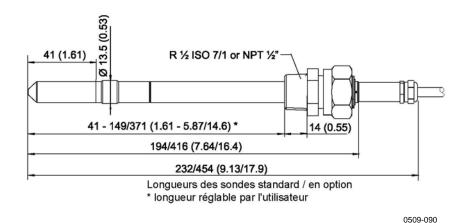


Figure 80 Dimensions de la sonde HMT338

## Sonde de température

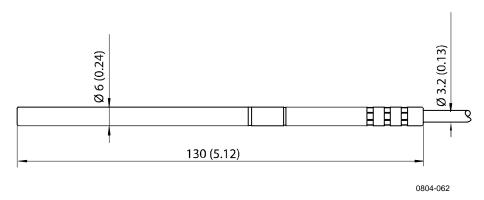


Figure 81 Dimensions de la sonde de température en option

VAISALA\_\_\_\_\_\_169

Manuel de l'utilisateur \_\_\_\_\_

#### ANNEXE A

## KITS D'INSTALLATION DE LA SONDE ET EXEMPLES D'INSTALLATION

# Kit d'installation conduit (pour HMT333, HMT337/335)

Le kit d'installation contient une bride, une rondelle d'étanchéité, une barre de support, une pièce de raccordement de la sonde et des vis pour attacher la bride à la gaine murale. Codes produit Vaisala: 210697 (pour HMT333 et HMT337), 210696 (pour HMT335, pas de barre de support) et 215003 pour la sonde de température.

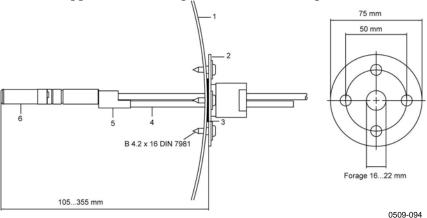


Figure 82 Kit d'installation de montage dans conduit

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 82 ci-dessus:

- 1 = Paroi du conduit
- 2 = Bride
- 3 = Rondelle d'étanchéité
- 4 = Barre de support (non incluse dans le kit du HMT335)
- 5 = Pièce de fixation de la sonde (à fixer avec la barre de soutien)
- 6 = Sonde d'humidité relative

#### **REMARQUE**

Lorsque la différence de température entre le conduit et l'air à l'extérieur du conduit est importante, la barre de support doit être installée aussi profondément que possible dans le conduit. Ceci empêche des erreurs provoquées par la conduction de chaleur le long de la barre et du câble.

VAISALA\_\_\_\_\_\_\_171

## Kit d'installation conduit pour la sonde de température (HMT337)

Le kit d'installation pour la sonde T contient une bride, une rondelle d'étanchéité, une barre de support, une pièce de raccordement de la sonde et des vis de fixation (4 pièces). Code produit Vaisala: 215003.

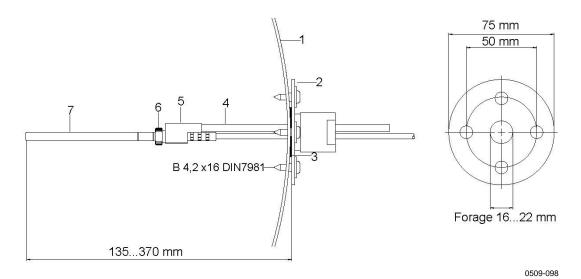


Figure 83 Kit d'installation conduit pour la sonde de température

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 83 ci-dessus:

1 = Paroi du conduit

2 = Bride

3 = Rondelle d'étanchéité

4 = Barre de soutien

5 = Support de la sonde (à fixer à la barre de soutien)

6 = Support du presse étoupe (à fixer au support de la sonde) 7 = Sonde de température (à fixer au support du presse étoupe)

# Kits d'installation Swagelok étanches à la pression (pour le HMT337)

### Installation de la sonde HR

Le kit d'installation Swagelok pour la sonde d'humidité relative comprend un connecteur Swagelok avec filetage ISO3/8" ou NPT1/2". Codes produit Vaisala: SWG12ISO38 ou SWG12NPT12.

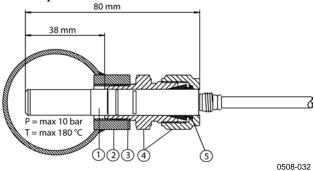


Figure 84 Kit d'installation conduit pour la sonde HR

Les chiffre suivants se réfèrent à Figure 84 ci-dessus:

1 = Sonde d'humidité relative

2 = Connecteur de conduit

3 = Filetage ISO3/8" ou NPT1/2"

4 = Connecteur Swagelok

5 = Bagues

## Installation de la sonde de température

Le kit d'installation Swagelok pour la sonde de température comprend un connecteur Swagelok avec filetage ISO3/8" ou NPT1/8". Codes produit Vaisala: SWG6ISO18 ou SWG6NPT18.

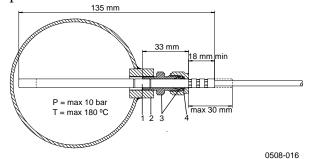


Figure 85 Kit d'installation pour la sonde T

Les chiffres suivants se réfèrent à la Figure 85 ci-dessus.

1 = Sonde T

2 = Connecteur de conduit

3 = Connecteur Swagelok

4 = Bagues

VAISALA\_\_\_\_\_\_\_173

## Exemples d'installation étanche à la vapeur avec presse étoupe du câble

## Installation de sonde RH (pour HMT333, HMT337)

Le presse étoupe du câble ABRO est disponible chez Vaisala (code produit Vaisala: HMP247CG.)

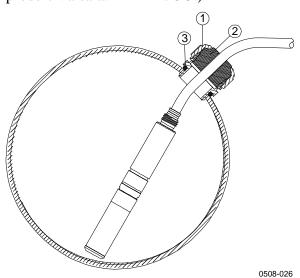


Figure 86 Installation de câble avec presse étoupe du câble

Les chifffres suivants se réfèrent à Figure 86 ci-dessus:

- 1 = Ecrou (à serrer sur le corps)
- 2 = Joint
- 3 = Corps et Joint torique

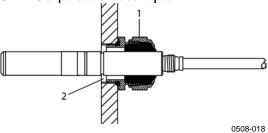


Figure 87 Installation de sonde avec presse étoupe du câble

Une installation de sonde avec presse étoupe n'est pas disponible chez Vaisala.

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 87 ci-dessus:

- 1 = AGRO 1160.20.145 (T= -40 ... +100 °C) Non disponible chez Vaisala.
- 2 = Dans les endroits sous pression, utilisez une bague de verrouillage (Par exemple:  $11 \times 1$  DIN471).

## **Installations de Sonde T (HMT337)**

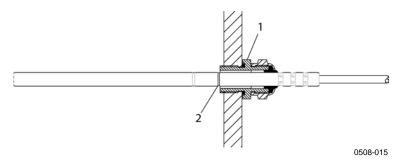


Figure 88 Installation étanche à la vapeur

Une installation étanche à la vapeur n'est pas disponible chez Vaisala.

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 88 ci-dessus:

- 1 = Presse étoupe du câble Par exemple AGRO 1100.12.91.065 (T= -25 ... +200 °C)
- 2 = Dans les processus pressurisés, utilisez une bague de verrouillage (Par exemple: 6x 0,7 DIN471)

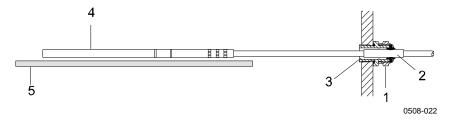


Figure 89 Installation murale


Une installation murale n'est pas disponible chez Vaisala.

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 89 ci-dessous:

- 1 = Presse étoupe du câble Par exemple AGRO 1100.12.91.065
- 2 = Manchon PTFE compact
- 3 = Colle silicone entre le manchon PTFE et le câble
- 4 = Sonde de température
- 5 = Support recommandé pour maintenir la sonde en position horizontale

VAISALA\_\_\_\_\_\_175

## Exemple d'installation en chambre climatique

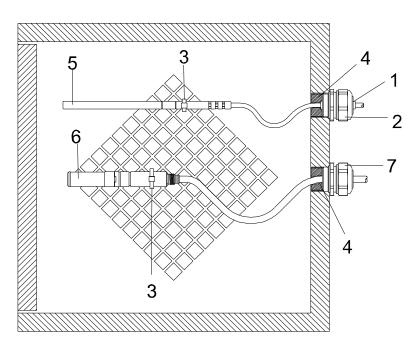

0507-016

Figure 90 Installation en chambre climatique (non disponible chez Vaisala)

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 90 ci-dessus

1 = Manchon PTFE

2 = Presse étoupe du cable, Par exemple: AGRO 1100.12.91.065

3 = Lien câble en acier inoxydable ou fixation similaire<sup>1</sup>

4 = A étanchéiser (silicone)

5 = Sonde de température

6 = Sonde d'humidité relative

7 = HMP247GC, presse étoupe du câble AGRO (disponible chez

Vaisala)

#### **REMARQUE**

Laissez les câbles pendre librement afin d'éviter que l'eau condensée atteigne la sonde.

## Exemple d'installation au travers d'un toit

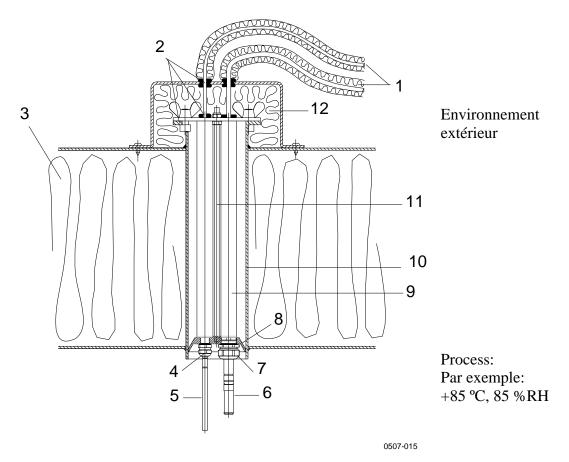


Figure 91 Exemple d'installation au travers d'un toit


Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 91 ci-dessus:

- 1 = Câbles isolés de la sonde
- 2 = Joints d'étanchéité
- 3 = Toit
- 4 = Presse étoupe du cable pour sonde de température (Par exemple: AGRO 1100.12.91.065)
- 5 = Sonde de température
- 6 = Sonde d'humidité relative
- 7 = Presse étoupe du cable pour sonde d'humidité relative (Par exemple: AGRO 1160.20.145)
- 8 = Adaptateur plastique pour protéger les sondes de l'eau condensée provenant du tuyau. Diamètre légèrement inférieur au diamètre du tube.
- 9 = Tube plastique pour la sonde (2 éléments)
- 10 = Tube en acier inoxydable passant par le toit.
- 11 = Deux barres filetées soutiennent l'adapateur plastique.
- 12 = Extrémité de conduit isolé.

VAISALA\_\_\_\_\_\_177

## Kit d'installation à clapet sphérique pour HMT338

Le kit d'installation à clapet sphérique (code produit Vaisala: BALLVALVE-1) est recommandé lors du raccordement de la sonde à un processus pressurisé ou une tuyauterie. Utilisez le kit clapet sphérique ou l'assemblage de clapet sphérique de 1/2" avec un orifice sphérique de Ø14 mm ou plus. Si vous installez la sonde (Ø12mm) dans une tuyauterie du process, veuillez noter que la taille nominale du tuyau doit être d'au moins 1 inch (2,54cm). Utilisez l'outil de presse manuelle afin de presser la sonde dans le process ou le tuyau pressurisé (< 10 bar) .

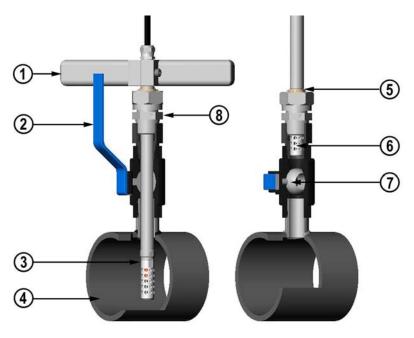

0507-043

Figure 92 Installation de la sonde HMP338 dans un assemblage de clapet sphérique

Les chiffres suivants se réfèrent à Figure 92 ci-dessus:

- 1 = Presse manuelle
- 2 = Poignée du clapet sphérique
- 3 = Sonde
- 4 = Chambre de process/tuyauterie
- 5 = La rainure sur la sonde indique la limite supérieure de réglage
- 6 = Filtre
- 7 = Sphère du clapet sphérique
- 8 = Vis de fixation

#### **REMARQUE**

La sonde peut être installée dans le process au travers de l'assemblage de clapet sphérique à condition que la pression du processus soit inférieure à 10 bars. De cette manière, il n'est pas nécessaire d'arrêter le process lors de l'installation ou de l'extraction de la sonde. Toutefois, si le process est arrêté avant de retirer la sonde, la pression de celui-ci ne peut dépasser 20 bars.

#### **REMARQUE**

Lors de la mesure de quantités dépendantes de la température, vérifiez que la température au point de mesure est égale à celle du process, sinon la lecture de l'humidité est susceptible d'être incorrecte.

Pour installer la sonde HMT338 dans un assemblage de clapet sphérique, veuillez procéder de la façon suivante. Après l'installation, la sonde doit reposer dans la chambre de process ou la tuyauterie, tel qu'indiqué à Figure 92 à la page 178.

- 1. Interrompre le process si la pression de celui-ci dépasse 10 bars. Si la pression est inférieure, il n'est pas nécessaire d'interrompre le process.
- 2. Fermez l'assemblage de clapet sphérique.
- 3. Etanchéisez les filetages sur la douille de fixation, se reporter à Figure 26 à la page 44.
- 4. Fixez la douille de montage au clapet sphérique et serrez-la.
- 5. Faites coulissez l'écrou à mâchoires de la sonde vers le filtre, aussi loin que possible.
- 6. Insérez la sonde dans la douille de serrage et serrez manuellement l'écrou à mâchoires sur la douille de serrage.
- 7. Ouvrez le clapet sphérique.
- 8. Poussez la sonde dans l'assemblage de clapet sphérique dans le process. En cas de haute pression, utilisez une poignée de presse manuelle fournie avec la sonde. Si vous poussez la sonde fortement sans utiliser la poignée, vous pourriez endommager le câble.

Veuillez noter que la sonde doit être poussée assez profondément pour que le filtre se trouve entièrement à l'intérieur du débit du process.

- 9. Marquez la vis de fixation et l'écrou à mâchoires.
- 10. Serrez l'écrou à mâchoire avec un clé d'un tour supplémentaire de 50...60°. (ca. 1/6 de tour ). Si vous possédez une clé dynamométrique adéquate, serrez l'écrou de 45±5 Nm (33±4 ft-lbs). Se reporter à Figure 27 à la page 44.

#### **REMARQUE**

Veillez à ne pas trop serrer l'écrou à mâchoires de plus de 60° pour éviter toute difficultés lors du desserrage.

Si vous souhaitez retirer la sonde du process, veuillez noter que vous devez extraire la sonde suffisamment loin. Vous ne pouvez pas fermer le clapet si la rainure présente sur le corps de la sonde n'est pas visible.

## Kit d'installation météorologique (pour HMT337)

Kit d'installation météorologique Vaisala (code produit Vaisala: HMT330MIK) permet d'installer le HMT337 à l'extérieur pour obtenir des mesures fiables à des fins météorologiques. Pour de plus amples informations, se reporter à la brochure et au formulaire de commande du HMT330MIK.

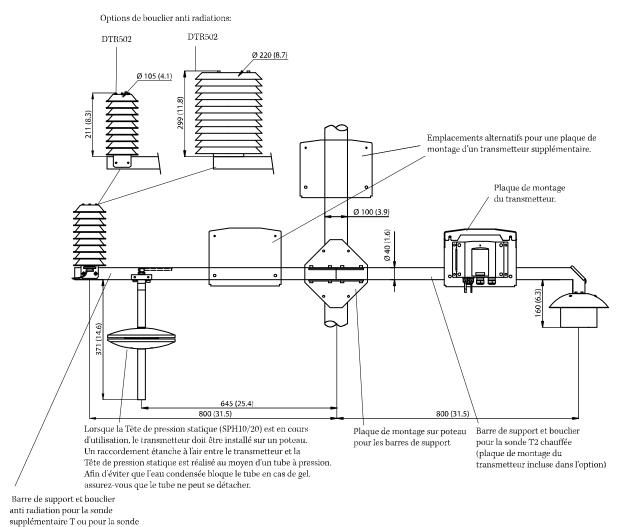


Figure 93 Kit d'installation météorologique pour installation extérieure

0709-057

180 \_\_\_\_\_\_ M210566FR-F

HR non chauffée ou la sonde T2.

Annexe B \_\_\_\_\_\_Formules de calcul

#### **ANNEXE B**

## FORMULES DE CALCUL

Cette annexe comprend les formules utilisées pour les quantités calculées.

Les transmetteurs de la série HMT340 mesurent l'humidité relative et la température. A partir de ces valeurs, on calcule le point de rosée, le rapport de mélange, l'humidité absolue et l'enthalpie dans la pression normale au moyen des équations suivantes:

Point de rosée:

$$T_d = \frac{T_n}{\frac{m}{\log\left(\frac{Pw}{A}\right)} - 1} \tag{1}$$

 $P_w$  est la pression de la vapeur d'eau. Les paramètres A, m et Tn dépendent de la température en fonction du tableau suivant:

t	Α	m	Tn
< 0 °C*	6,1134	9,7911	273,47
050 °C	6,1078	7,5000	237,3
50100 °C	5,9987	7,3313	229,1
100150 °C	5,8493	7,2756	225,0
150180 °C	6,2301	7,3033	230,0

1) Utilisé pour le calcul du point de gelée si le point de rosée est négatif

Manuel de l'utilisateur \_\_\_\_\_

Rapport de mélange:

$$x = 621,99 \times \frac{P_{w}}{p - P_{w}} \tag{2}$$

Humidité absolue:

$$a = 216,68 \cdot RH \cdot \frac{P_{ws}}{100 \cdot (t + 273,2)} \tag{3}$$

Enthalpie:

$$h = (T - 273,15) \cdot (1,01 + 0,00189 \cdot x) + 2,5 \cdot x \tag{4}$$

La pression de saturation de la vapeur d'eau  $P_{ws}$  est calculée au moyen de deux équations (5 et 6):

$$\Theta = T - \sum_{i=0}^{3} C_i T^i \tag{5}$$

Où:

T = température dans K

 $C_i$  = coefficients

C0 = 0.4931358

 $CI = -0.46094296 * 10^{-2}$ 

 $C2 = 0.13746454 * 10^{-4}$ 

 $C3 = -0.12743214 * 10^{-7}$ 

$$\ln P_{ws} = \sum_{i=-1}^{3} b_i \Theta^i + b_4 \ln \Theta \tag{6}$$

Où:

 $b_i$  = coefficients

 $b_{-1} = -0.58002206 * 10^4$ 

 $b_0 = 0.13914993 * 10^1$ 

Annexe B \_\_\_\_\_\_ Formules de calcul

Où:

 $b_1 = -0.48640239 * 10^{-1}$   $b_2 = 0.41764768 * 10^{-4}$   $b_3 = -0.14452093 * 10^{-7}$  $b_4 = 6.5459673$ 

La pression de vapeur d'eau est calculée au moyen de:

$$P_{w} = RH \cdot \frac{P_{ws}}{100} \tag{7}$$

Les parties par million par volume sont calculées au moyen de:

$$ppm_{v} = 10^{6} \cdot \frac{P_{w}}{\left(p - P_{w}\right)} \tag{8}$$

#### Symboles:

 $T_d$  = Température du point de rosée (°C)

 $P_w$  = pression de la vapeur d'eau (hPa)

 $P_{ws}$  = pression de saturation de la vapeur d'eau (Pa)

HR = humidit'e relative (%)

x = Rapport de m'elange (g/kg)p = Pression atmosph'erique (hPa)

A = humidit'e absolue (g/m3)

T = température ( K)h = enthalpie (kJ/kg)

VAISALA\_\_\_\_\_\_\_183

www.vaisala.com

